



## Fiery Verify 2.9

Nástroj Fiery Verify zobrazí výsledky ověření měření barev proti referenci barev.

Výsledky se počítají z reference barev, vzorového měření a sady tolerance.

Nástroj Fiery Verify umožňuje upravovat sady tolerance za účelem porovnání.

### Měřicí přístroje podporované sadou Fiery Verify

Fiery Verify vyžaduje měřicí přístroj pro funkce, které vyžadují měření tištěného výstupu. Fiery Verify podporuje níže uvedené měřicí přístroje.

#### Podporované měřicí přístroje

- Pro pracovní postup reference měření a pracovní postup měření vzorku jsou podporovány následující měřicí přístroje:
  - EFI ES-6000
  - EFI ES-3000
  - EFI ES-2000
  - EFI ES-1000
  - Barbieri Spectropad (pouze s připojením USB)
  - Barbieri Spectro LFP
  - Barbieri Spectro LFP qb
  - Barbieri Spectro Swing
  - Canon iPRC10000VP Series Inline
  - Konica Minolta FD-9
  - Konica Minolta FD-5BT
  - Konica Minolta IQ-501
  - X-Rite i1iSis 2 XL
  - X-Rite i1iSis 2
  - X-Rite i1iSis XL
  - X-iTAN i1iSis
  - X-Rite i1iO 3
  - X-Rite i1iO 2

- X-Rite i1iO
- X-Rite i1Pro 3
- X-Rite i1Pro 2
- X-Rite i1Pro
- X-Rite i1Pro 3+
- Xerox iGen Inline Spectrophotometer
- Xerox Full Width Array
- Pro pracovní postup měření políček jsou podporovány následující měřicí přístroje:
  - EFI ES-3000
  - EFI ES-2000
  - EFI ES-1000
  - X-Rite i1Pro 3
  - X-Rite i1Pro 2
  - X-Rite i1Pro
  - X-Rite i1Pro 3+
  - Konica Minolta FD-5BT
  - Konica Minolta Myiro

Další informace naleznete v části [Měřit referenci](#) na straně 5, [Měřit vzorek](#) na straně 5 a [Měření políček](#) na straně 4.

## Porovnání ukázky proti referenci barev

Načtěte ukázku a referenční soubory a porovnejte je pomocí sady tolerance.

**Poznámka:** Fiery Verifý podporuje přípony souborů .icc, .txt a .it8.

**Poznámka:** Ukázku a referenční soubory musí obsahovat platná data CGATS.

- 1 Klikněte na tlačítko Soubor > Nové porovnání a spusťte nové porovnání.
- 2 Klikněte na tlačítko Srovnávání > Načíst referenci.

**Poznámka:** Sada tolerance stupňů šedi G7 nevyžaduje referenční soubor barev.

- 3 Vyberte soubor a pak klikněte na tlačítko Otevřít.
- 4 Klikněte na tlačítko Srovnávání > Načíst ukázku.
- 5 Vyberte soubor a pak klikněte na tlačítko Otevřít.
- 6 Vyberte odpovídající Sadu tolerance pro pracovní postup barev.

7 Klikněte na položku Sestava a uložte podrobnou sestavu ve formátu PDF.

**Poznámka:** Sloupec  $\Delta E$  se nezobrazí, když je vybraná sada tolerance stupňů šedi G7 nebo cílová sada tolerance G7.

## Vytvoření nebo úpravy sady tolerance v nástroji Fiery Verify


Vytvoří nebo upraví sadu tolerance k určení kritérií používaných k porovnání podle nástroje Fiery Verify.

Poznejte přijatelné odchylky omezení pro váš pracovní postup barev, včetně:

- Vzorce  $\Delta E$
- Obecných limitů  $\Delta E$
- Limitů základních barev  $\Delta E$
- Limity  $\Delta E$  rozdílu odstínů
- Limity tolerance rozdílu hodnot tónů
- Limity  $\Delta Ch$  rozdílu barevných teplot
- Limity NPDC  $\Delta L$
- Limity delta  $\Delta E$  přímé barvy

**Poznámka:** Limity definují přijatelné rozsahy tolerance, které se vypočítají pro každé kritérium.

1 Klikněte na tlačítko Upravit > Editor sady tolerance.

2 Klikněte na položku  .

3 Vyberte možnost Vzorec  $\Delta E$ .

4 Pomocí zaškrtnutých políček vyberte požadovaná Kritéria tolerance.

5 Zadejte Limit pro každé vybrané kritérium.

6 Chcete-li vybrat způsob, jakým se bude každé kritérium označovat, pokud měření překračuje zadaný limit, vyberte buď Varování nebo Selhání.

- Varování je pouze informativní a stále umožňuje úspěšné porovnání.
- Selhání způsobí selhání celého porovnání.

7 Klikněte na tlačítko Uložit.

## Uložte ukázkové měření

Uložte ukázkou měření jako součást procesu ověřování jako soubor .it8.

Ukázky měření se uloží jako soubory .it8.

Uložte ukázkou měření k použití jako referenci nebo pro porovnání.

1 V aplikaci Fiery Verify klikněte na tlačítko Srovnávání > Uložit ukázkou.

- 2 Přejděte do umístění, kam chcete zprávu uložit.
- 3 Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

## Uložit vzorek jako referenci

Uložte vzorek měření pro použití jako referenci barvy v editoru předvoleb ověření.

- 1 V aplikaci Fiery Verify klikněte na tlačítko Srovnávání > Uložit vzorek jako referenci.
- 2 Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

## Načíst referenci

Načte referenční soubor do nástroje Fiery Verify k porovnání ukázky měření.

**Poznámka:** Fiery Verify podporuje přípony souborů .icc, .txt a .it8.

**Poznámka:** Referenční soubor musí obsahovat platná data CGATS.

- 1 V aplikaci Fiery Verify klikněte na tlačítko Srovnávání > Načíst referenci.
- 2 Vyberte soubor a pak klikněte na tlačítko Otevřít.

## Načíst ukázkou

Vložte ukázkový soubor do Fiery Verify a porovnejte ho s referencí.

**Poznámka:** Fiery Verify podporuje přípony souborů .icc, .txt a .it8.

**Poznámka:** Ukázkový soubor musí obsahovat platné údaje CGATS.

- 1 V aplikaci Fiery Verify klikněte na tlačítko Srovnávání > Načíst ukázkou.
- 2 Vyberte soubor a pak klikněte na tlačítko Otevřít.

## Měření políček

Provede měření pro rychlé porovnání vytištěných barevných políček.

Ověřte, zda je připojen podporovaný ruční měřicí přístroj.

- 1 Klikněte na tlačítko Soubor > Nové porovnání a spusťte nové porovnání.
- 2 Pokud chcete, načtěte referenci nebo vzorový soubor.
- 3 Klikněte na tlačítko Srovnávání > Zahájit měření políček.
- 4 Podle pokynů pro kalibraci na obrazovce proveďte kalibraci měřicího přístroje.
- 5 Klikněte na možnost Režim měření a vyberte preferovaný režim měření.

- 6 Klikněte na tlačítko Kalibrovat.
- 7 Kliknutím pod možnost Reference nebo Vzorek vyberte, kde se má měření barev zobrazit.
- 8 Měřicí přístroj umístěte na požadované barevné políčko, které chcete změřit.
- 9 Naskenujte barevné políčko pomocí měřicího přístroje.  
Aplikace Fiery Verify automaticky porovná nové měření s hodnotou ve sloupci Reference nebo Vzorek a zobrazí výsledky.
- 10 Po změření všech požadovaných barevných políček klikněte na Zastavit měření.

## Měřit referenci

Změří stránku s políčky, která se má použít jako reference v aplikaci Fiery Verify.

Vyžaduje předem vytištěnou stránku s políčky.

**Poznámka:** Fiery Verify uloží měření jako soubor s příponou .it8.

- 1 V aplikaci Fiery Verify klikněte na tlačítko Srovnávání > Měřit referenci.  
Fiery Verify používá k měření vzorku nástroj FieryMeasure.
- 2 Ze seznamu Přístroje vyberte měřicí přístroj.  
Klikněte na Nastavení vpravo od výběru přístrojů a nakonfigurujte nastavení jako např. Režim zařízení nebo Velká velikost políček.
- 3 V seznamu Měření vyberte účel měření.
- 4 V seznamu Sada políček vyberte příslušnou sadu políček pro vaše měření.
- 5 V seznamu Velikost diagramu vyberte velikost diagramu, která odpovídá papíru vhodnému pro váš pracovní postup, který je načten v tiskovém zařízení.
- 6 Klikněte na položku Měření.
- 7 Proveďte kalibraci měřicího přístroje podle pokynů na obrazovce.
- 8 Změřte stránku podle pokynů na obrazovce.

## Měřit vzorek

Změří stránku s políčky, která se má použít jako vzorový soubor v aplikaci Fiery Verify.

Vyžaduje předem vytištěnou stránku s políčky.

**Poznámka:** Fiery Verify uloží měření jako soubor s příponou .it8.

- 1 V aplikaci Fiery Verify klikněte na tlačítko Srovnávání > Měřit vzorek.  
Fiery Verify používá k měření vzorku nástroj FieryMeasure.
- 2 Ze seznamu Přístroje vyberte měřicí přístroj.  
Klikněte na Nastavení vpravo od výběru přístrojů a nakonfigurujte nastavení jako např. Režim zařízení nebo Velká velikost políček.

- 3 V seznamu Měření vyberte účel měření.
- 4 V seznamu Sada políček vyberte příslušnou sadu políček pro vaše měření.
- 5 V seznamu Velikost diagramu vyberte velikost diagramu, která odpovídá papíru vhodnému pro váš pracovní postup, který je načten v tiskovém zařízení.
- 6 Klikněte na položku Měření.
- 7 Proveďte kalibraci měřicího přístroje podle pokynů na obrazovce.
- 8 Změřte stránku podle pokynů na obrazovce.

## Uložit zprávu

Uloží podrobnosti porovnání ověřování jako soubor PDF.

- 1 V aplikaci Fiery Verify proveďte jedno z následujících nastavení:
  - Klikněte na tlačítko Soubor > Export do souboru PDF > Sestava.


- Klikněte na  .

- 2 Přejděte do umístění, kam chcete sestavu uložit.
- 3 Klikněte na tlačítko Uložit.

**Poznámka:** Sloupec  $\Delta E$  se nezobrazí, když je vybraná sada tolerance stupňů šedi G7 nebo cílová sada tolerance stupňů šedi G7.

## Vytvoření štítku ověření

Uloží podrobnosti porovnání ověřování jako štítek ve formátu PDF.

- 1 Po dokončení ověření v aplikaci Fiery Verify klikněte na tlačítko  . Popisek bude vytvořen jako soubor PDF a otevře se ve výchozím prohlížeči PDF.
- 2 Podle potřeby vytiskněte nebo uložte soubor PDF.

**Poznámka:** Sada tolerance stupňů šedi G7 nevyžaduje referenční soubor barev.