



# Release-Informationen

## Fiery Color Profiler Suite, v5.2

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Release. Stellen Sie diese Informationen allen Benutzern zur Verfügung, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

**Hinweis:** Der Begriff „Color Profiler Suite“ bezieht sich in diesem Dokument auf Fiery Color Profiler Suite.

Wenn Sie eine frühere Version von Color Profiler Suite besitzen und Ihre Softwarewartungs- und Supportvereinbarung (SMSA) gültig ist, informiert Sie Fiery Software Manager über diese neue Version und ermöglicht Ihnen, ein Upgrade durchzuführen. Wenn Ihr SMSA nicht mehr gültig ist, werden Sie nicht benachrichtigt, aber Sie können den Fiery Software Manager ausführen (durch Auswahl von Hilfe > Auf Updates prüfen im Hauptfenster), um Ihre SMSA zu verlängern und anschließend das Upgrade durchzuführen.

Ein Fiery XF Anwender ist berechtigt, das Color Profiler Suite Update oder Upgrade zu haben, wenn der Fiery XF Anwender einen Server 7.0 und höher und eine aktive SMSA mit der Profiler-Option hat. Das verfügbare Update kann im Fiery Software Manager oder auf dem Bildschirm „Anwendungen und Ressourcen“ in der Fiery Command WorkStation angezeigt werden. Der Anwender kann den Fiery XF SMSA-Status sowohl im Fiery Software Manager als auch im Lizenzmanager für Fiery XF überprüfen.

### Neuerungen in dieser Version

Diese Version von Fiery Color Profiler Suite hat neue Funktionen.

**64-Bit-Anwendung:** Fiery Color Profiler Suite v5.2 (CPS) ist eine native 64-Bit-Anwendung für Mac OS- und Windows-Plattformen. Die 32-Bit-Betriebssysteme werden nicht für CPS v5.2 unterstützt. Wenn Fiery Software Manager bereits auf einem 32-Bit-Betriebssystem wie Windows 7, 32-Bit-Version, ausgeführt wird, werden die Updatebenachrichtigungen für das Paket CPS v5.2 nicht angezeigt. Wenn Sie versuchen, Fiery Software Manager auf einem 32-Bit-Betriebssystem zu installieren, wird ein Kompatibilitätsfehler angezeigt und die Installation wird abgebrochen. Die Liste der unterstützten Betriebssysteme finden Sie unter [Systemvoraussetzungen](#) auf Seite 2.

**Hinweis:** Diese Version von Fiery Color Profiler Suite erfordert eine neue Lizenz. Wenn Sie derzeit die Version 5.x oder 4.x ausführen und Ihre Softwarewartungs- und Supportvereinbarung (SMSA) gültig ist, lädt Fiery Color Profiler Suite die aktuelle Lizenz automatisch vom EFI Lizenzierungsserver herunter. Um die Fiery Color Profiler Suite SMSA zu verlängern, wenden Sie sich an Ihren Fiery Händler und geben Sie die Teilenummer 10000006105 für die SMSA-Verlängerung an.



**Hinweis:** Für Fiery Color Profiler Suite Launch-Punkte von Fiery Command WorkStation ist Fiery Command WorkStation 6.3 und höher erforderlich. Durch Launch-Punkte früherer Versionen der Fiery Command WorkStation werden die Fiery Color Profiler Suite 5.2 Module nicht gestartet.

- Fiery® Edge™ ist EFIs Profilerstellungstechnologie der nächsten Generation für Fiery Driven™ Drucker. Die Fiery Edge Technologie bietet Farb- und Qualitätsverbesserungen zum Soforteinsatz in vielen Schlüsselbereichen. Darüber hinaus bietet sie mehr Benutzersteuerelemente, um die Funktionen eines Druckers bestmöglich zu nutzen. Die Technologie wird bestimmten neuen Fiery servers zur Verfügung gestellt. Besuchen Sie die spezifische digitale Fiery Front-End Seite (<https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-digital-print-servers/>) auf [EFI.com](http://EFI.com), um die Kompatibilität mit Fiery Edge zu überprüfen.
- Für das Messinstrument KM IQ-501 wurden neue Verifizierungsvorgaben hinzugefügt und die vorherige Verifizierungsvorgabe wurde korrigiert, da sie die Verifizierung schwieriger als beabsichtigt machte.
- Fiery Intensify unterstützt nun die Auswahl eines Referenzprofils, um das Rendering von Fiery Intensify zu steuern.
- Der Diagrammgenerator wurde aktualisiert, um Lücken zwischen den Zeilen zu unterstützen, um bessere Messergebnisse zu erzielen. Diese Funktion ist standardmäßig für EFI VUTEk FabriVUi Drucker (mit einem Inline-Kalender) aktiviert und kann vom Anwender konfiguriert werden.
- Unterstützung für das X-Rite i1Pro 3 Plus Messinstrument mit einer Messöffnung von 8 mm.
- Verschiedene Probleme von Fiery Color Profiler Suite v5.1.1 wurden behoben.

## Systemvoraussetzungen

Um Color Profiler Suite ausführen zu können, muss Ihr Windows- oder Mac-OS-X-Rechner die folgenden Mindestanforderungen erfüllen.

**Hinweis:** Color Profiler Suite v5.2 unterstützt nur 64-Bit-Betriebssysteme.

Windows	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 7 SP1</li> <li>• Windows 8.1</li> <li>• Windows 10</li> </ul>
Mac OS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mac OS V10.11</li> <li>• macOS Sierra 10.12</li> <li>• macOS High Sierra 10.13</li> <li>• macOS Mojave 10.14</li> </ul>

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3GB RAM</li><li>• 3 GB freier Festplattenspeicher für die Anwendungssoftware</li><li>• Monitor mit Unterstützung für 16-Bit-Farben und Mindestauflösung von 1024x768(1280x1024 für Fiery Verify)</li><li>• Soundkarte (empfohlen)</li><li>• 1 USB-2.0-Anschluss (mit eigener Stromversorgung) für EFI-Spektralfotometer. Für weitere Messinstrumente sind zusätzliche Anschlüsse notwendig.</li></ul> <p><b>Hinweis:</b> Das EFI-Spektralfotometer funktioniert nicht, wenn es über den USB-Anschluss einer Tastatur oder eines USB-Hubs ohne Stromversorgung betrieben wird. Das EFI Spektralfotometer und die Verbindungskabel sind im Lieferumfang von Color Profiler Suite enthalten.</p>
Drucker	Jeder CMYK- oder RGB-Farbdrucker

## Behobene Probleme bei 5.2

### Neues Fiery Device Linker Profil erstellen

Wenn Sie ein neues Fiery Device Linker Profil erstellen und die Druckeinstellungen in FieryMeasure festlegen, um das Farbfeldlayout zu drucken, wurde die Schaltfläche Weiter im Fenster Fiery Device Linker aktiviert und Fehlermeldungen ausgegeben, wenn Sie darauf geklickt haben.

### Aktualisierte Toleranzsetwerte wurden nicht angezeigt

Wenn Sie die Toleranzwerte in Fiery Verify bearbeiten und speichern, werden die neuen Werte jetzt im Fenster Fiery Verify angezeigt.

### Profilauswahl schlägt beim Laden von Profilen aus dem Fiery server fehl

In Device Linker konnte die Profilauswahl die Profile aus Fiery server nicht laden, wenn der Server mit der IP-Adresse 127.0.0.1 hinzugefügt wurde.

### Für KDC-Drucker als Schwarz dargestellte Spot-Farben

Wenn Sie ein in der Color Profiler Suite v5.1.1 erstelltes Profil für KDC-Drucker verwenden, wurden Pantone Spot-Farben als schwarz gerendert. Somit sahen 100 % Schwarz und CMYK 100 % Schwarz gleich aus. Pantone Farben werden nun richtig gerendert und CMYK Schwarz wirkt satter im Erscheinungsbild.

### Fiery Express Profiler druckt ein falsches Farbfeldlayout für Profilerstellung

Fiery Express Profiler druckte ein falsches Farbfeldlayout für die Profilerstellung für 46 Random. Das richtige Diagrammlayout wird nun gedruckt.

## **Fiery Verify Auftrag wird beim Drucken auf kleineren Papiergrößen abgeschnitten**

Fiery Verify Auftrag wurde abgeschnitten, wenn im Fenster Auftragseigenschaften eine kleinere Papiergröße ausgewählt und im Fenster Fiery Measure eine größere Diagrammgröße ausgewählt wurde.

## **Fiery Profile Inspector zeigt keine Vorschau des Profilerstellungsfarbraums an**

Fiery Profile Inspector wird nun mit der Vorschau des Profilerstellungsfarbraums gestartet.

## **Fiery Verify Vorgaben für Fogra 51 und GRACoL**

Fiery Verify in Kombination mit einem Konica Minolta Drucker mit der installierten IQ-501-Einheit wird nun beim Druck mit der Verifizierungsvorgabe für die Fogra 51 oder GRACoL übergeben.

## **Q-Profilerstellung für Vutek 5r+ wird nicht unterstützt**

Die Q-Profilerstellung kann jetzt von Fiery Printer Profiler für Vutek 5r+ verwendet werden.

## **Erstellen eines Druckerprofils mit .it8-Dateien im Fiery Printer Profiler**

Fiery Printer Profiler reagiert auf Windows- und Mac OS-Systemen nicht mehr, wenn Sie den Arbeitsablauf „Messwerte in Profile konvertieren“ verwenden. Wenn Sie ein Druckerprofil mit .it8-Dateien erstellen und die Einstellungen ein zweites Mal ändern, reagiert das Fenster Einstellungen anwenden nicht mehr und die Schaltflächen reagieren ebenfalls nicht, wenn auf sie geklickt wird.

## **Bekannte Probleme bei 5.2**

### **CMYK-(Tintenstrahl)-Vorgabe fehlt**

Die Voreinstellung CMYK (Inkjet) fehlt im Fiery Printer Profiler im Fenster Einstellungen anwenden für bestimmte Drucker wie RISO und KDC.

### **Schwarzer Rahmen wird in der JPEG-Vorschau angezeigt**

Für Epson ILS Fiery Printer Profiler Aufträge wird ein schwarzer Rahmen für die JPEG-Farbfeldseitenvorschau angezeigt.

### **Fußzeileninformationen zum Testdruck**

Die Informationen zum Testdruck in der Fußzeile werden unabhängig von der Sprache des Client-Betriebssystems in Fiery Device Linker auf Englisch angezeigt.

## Voroptimierte Device Linker-Profilwerte fehlen

Wenn Sie sich in Fiery Device Linker für eine Iteration entscheiden, um ein Profil mit zusätzlichen Messwerten zu optimieren, werden die Werte für Delta E und Delta E-Maximum im Ergebnisfenster für zuvor optimierte Device Linker-Profil-Arbeitsabläufe nicht angezeigt.

## Ein neues Medienprofil in Fiery Printer Profiler erstellen

Im Fenster Auftragseigenschaften im Fiery Printer Profiler wird die Papiergröße auf 8,5 x 11 geändert, wenn Sie ein neues Medienprofil erstellen, obwohl die Kalibrierung mit A3-Papier erfolgte. Wenn Sie die Kalibrierung und die Profilerstellung mithilfe der Auftragseigenschaften erstellen, wird die Vorgabe auf A3 festgelegt.

## Fiery Verify und zwei Monitore

Fiery Verify wird immer auf dem primären Monitor gestartet, selbst wenn die Anwendung auf dem sekundären Monitor verschoben und geschlossen wurde.

## Installieren des X-Rite i1Pro 3 Plus-Treibers auf einem Windows 7/Server 2008 R2-System

Wenn Sie Color Profiler Suite auf einem Windows 7- oder Windows Server 2008 R2-System installiert haben, wurde bei der Installation des X-Rite i1Pro 3 Plus-Treiber ein Popup-Fenster angezeigt. Der i1Pro 3 Plus-Treiber wurde aus dem Color Profiler Suite Installationsprogramm entfernt. Um den i1Pro 3 Plus-Treiber manuell zu installieren, gehen Sie zu <http://fiery.efi.com/Xritei1Pro3PlusDriver> und laden Sie ihn herunter, öffnen Sie die ausführbare Datei und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## KM FD-9 mit optionaler Zufuhreinheit unter Windows

Es wird empfohlen, die Konica Minolta Terminal-Anwendung für die Verwendung des KM FD-9 mit optionaler Zufuhreinheit nur auf 64-Bit-Versionen des Windows-Betriebssystems zu installieren.

## Fiery Color Profiler Suite kann nicht gestartet werden, wenn auf dem Windows-System wichtige Updates fehlen

Möglicherweise können Sie die Fiery Color Profiler Suite 5.2 Anwendung nicht verwenden, wenn Sie einen Fehler beachten, der sich darauf bezieht, dass auf dem Windows-Betriebssystem nicht alle wichtigen Windows-Updates installiert sind, um auf dem aktuellen Stand zu sein. Aktualisieren Sie Ihr Windows-Betriebssystem, um Fiery Color Profiler Suite ohne Probleme zu verwenden.

## Fiery Color Profiler Suite v5.2 und Fiery Command WorkStation v6. 2

Fiery Color Profiler Suite v5.2 (CPS) ist nicht kompatibel mit Fiery Command WorkStation Package v6.2 (CWS) und älteren Versionen. Es wird empfohlen, Fiery Command WorkStation auf Paket v 6.3 zu aktualisieren.

**Hinweis:** In CWS v6.2 können kritische Warnmeldungen angezeigt werden, wenn Sie CPS v5.2 zusammen mit CWS v6.2 auf einem Mac OS-Computer ausführen.

## Fiery Color Profiler Suite v5.2 erstellt Kalibrierung oder G7-Kalibrierung

Wenn Fiery Color Profiler Suite v5.2 (CPS) eine neue Kalibrierung erstellt, wird sie mit einem temporären Ausgabeprofil verknüpft, damit sie beim Drucken von G7- oder Profilerstellungs-Patches automatisch ausgewählt werden kann. Das temporäre Profil ist ein Duplikat des Standard-Ausgabeprofils des Servers, das aktuell in Fiery Command WorkStation Gerätecenter > Farbe festgelegt ist. Wenn das Standard-Ausgabeprofil des Servers mithilfe der Bearbeitungsfunktion im Gerätecenter bearbeitet wurde (Kurvenanpassungen wurden vorgenommen), werden die Kurvenbearbeitungen übernommen, wenn der neue Kalibrierungssatz mit dem temporären Profil verwendet wird, um eine G7-Kalibrierung oder Profilerstellung durchzuführen. Wenn Kurven zu Profilen auf dem Server hinzugefügt wurden, ist es wichtig, dass das Standardprofil des Servers auf ein Profil festgelegt ist, für das keine Bearbeitungen vorgenommen wurden. Die Auswahl eines werkseitigen Standard-Ausgabeprofils als Serverstandard bietet eine sichere Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen.

## Voreinstellungsfehler beim Verbinden oder Trennen mehrerer Geräte auf demselben Client

Wenn Sie einen Mac OS-Voreinstellungsfehler beobachten, der sich auf einen Voreinstellungspfad bezieht, der nicht gefunden werden kann, klicken Sie auf OK, um den Vorgang fortzusetzen.

## G7-Mess-Diagramm mit EFI ES-2000

Wenn Sie das G7-Diagramm mit dem EFI ES-2000 messen, müssen Sie zu 51 zufälligen oder 51 zufälligen 2-fach-G7-Layouts wechseln. Wenn das G7-Diagramm gemessen wird, erhalten Sie möglicherweise die Fehlermeldung "Überprüfen Sie, ob Sie den korrekten Streifen gemessen haben". In diesem Fall können Sie das G7-Diagramm auf den P2P51R- oder den P2P51R 2up-Diagramm umstellen.

## Der automatische Lizenzdownload schlägt auf einem Mac OS-Client fehl

Die Lizenzdatei (.lic) für Color Profiler Suite wird auf einem Mac OS-Clientcomputer nicht automatisch heruntergeladen. Daher wird das Launchpad im Demo-Modus geöffnet. Sie können eine Lizenz manuell von <https://activation.efi.com/fulfillment/efi/> herunterladen. Sie können auch auf die Schaltfläche in der Anwendung Color Profiler Suite klicken, wenn der Download der Lizenz fehlgeschlagen ist.

## Farbfelder mit dem X-Rite i1Pro 3 Plus messen

Wenn Sie den X-Rite i1Pro 3 Plus zum Einlesen von Messungen in FieryMeasure verwenden und der Computer in den Ruhemodus wechselt, können Sie die Messungen nicht fortsetzen. Es wird empfohlen, den Ruhemodus auf dem Desktop-Computersystem zu deaktivieren, bevor Sie Farbfelder messen.

## Color Profiler Suite – Hauptfenster

### Navigationsschaltflächen sind ausgeblendet

Wenn Sie auf einem Windows 10-Computer die Skalierung für den Text, die Apps und andere Elemente ändern, können die Navigationsschaltflächen in Color Profiler Suite-Fenstern ausgeblendet sein.

## Kalibrierung

### **Kein Häkchen auf Messeiten für CMYK+**

Wenn Sie Messeiten für die Nachkalibrierung im CMYK+-Modus messen, wird kein Häkchen in der Benutzeroberfläche angezeigt, um anzuzeigen, dass eine Zeile der Farbe erfolgreich gemessen wurde.

## Messinstrument

### **(Mac- OS) Color Profiler Suite bleibt im Demomodus mit lizenziertem Instrument**

Wenn Sie Color Profiler Suite Mac OS im Volllizenzmodus mit einem angeschlossenen lizenzierten Messinstrument starten, ein anderes Messinstrument anschließen, das nicht lizenziert ist, und dann das lizenzierte Messinstrument trennen, wird Color Profiler Suite in den Demomodus versetzt. Wenn Sie das lizenzierte Messinstrument dann wieder anschließen, bleibt Color Profiler Suite im Demomodus. Sie müssen Color Profiler Suite neu starten, um zum Volllizenzmodus zu wechseln.

### **(Mac OS) Die iO-Tabelle wird nach erneutem Anschließen nicht mehr erkannt**

Wenn Color Profiler Suite unter Mac OS mit einer angeschlossenen iO-Tabelle ausgeführt wird, und Sie die iO-Tabelle oder das Spektralphotometer trennen und wieder anschließen, wird die iO-Tabelle nicht mehr erkannt. Sie müssen die Stromverbindung zur iO-Tabelle trennen und dann wieder anschließen, um die iO-Tabelle mit Color Profiler Suite weiterhin nutzen zu können.

Dieses Problem tritt möglicherweise bei iO-Tabellen auf, die vor dem Jahr 2013 erworben wurden.

### **ES-2000-Messfehler**

Wenn bei der Nutzung von ES-2000 zusammen mit dem Lineal (die Einstellung Lineal verwenden ist aktiviert) Messfehler auftreten, vergewissern Sie sich, dass die Messwerteseite korrekt positioniert ist. Positionieren Sie die Messwerteseite auf der Unterlage, damit sich der erste zu messende Streifen möglichst nahe an der Halterung befindet. Platzieren Sie das Lineal oben auf der Seite, damit nur der erste Streifen sichtbar ist. Wenn Sie mit dem Messen aller Streifen fertig sind, bewegen Sie das Lineal darüber, damit der nächste Streifen sichtbar wird.

Um ein Bild der korrekten Platzierung anzuzeigen, klicken Sie auf den Link Bildanleitung auf den Bildschirmen der Messwerteseite von Fiery Printer Profiler.

## Windows

### **Profilname ist fehlerhaft**

Wenn Sie ein Profil mit einer Beschreibung speichern, die keine ASCII-Zeichen (z. B. japanische Zeichen) enthält, ist die Beschreibung unter Umständen fehlerhaft, wenn Sie in einer Anwendung angezeigt wird, die unter Windows 7 oder Windows 8 ausgeführt wird. Dies liegt daran, dass die Beschreibung als ASCII-Zeichen angezeigt wird.

## Fiery Printer Profiler

### **Profil-Messfeldseite wird in Graustufen gedruckt, wenn Graustufen als Standard für den Farbmodus festgelegt ist**

Wenn in Command WorkStation unter Standardeinstellungen festlegen für den Farbmodus als Standard Graustufen festgelegt ist, wird die Profil-Messfeldseite in bestimmten Szenarien in Graustufen gedruckt. Legen Sie in diesem Fall für den Farbmodus als Standard CMYK fest. Dadurch werden die Profil-Messfeldseiten mit den korrekten Einstellungen gedruckt.

### **Anzeige von G7-basierten Kalibrierungszielen in der Kalibrierungsverwaltung**

Wenn die Fiery Color Profiler Suite installiert und lizenziert ist, bietet Calibrator die Option zur Erstellung einer G7-Kalibrierung. Bei der G7-Kalibrierung werden Transferkurven auf das Kalibrierungsziel des Fiery Servers angewendet, um G7-Graubalance zu erzielen. In der Kalibrierungsverwaltung wird nicht das Kalibrierungsziel mit den G7-NPDC-Korrekturkurven, sondern das ursprüngliche Kalibrierungsziel angezeigt.

### **Mit der iGen5 erstellte Extended Gamut-Profile produzieren Artefakte**

Wenn Sie ein Profil für den CMYK+O-, CMYK+G- oder CMYK+B-Farbraum auf der iGen5 erstellen und unerwünschte Artefakte in den Bildern zu sehen sind, versuchen Sie, ein neues Profil in einem PDF-Workflow zu erstellen, um die neueste Druckmaschine für die Extended Gamut-Profilerstellung zu verwenden.

### **Fiery Server-Verbindung**

Wenn die Verbindung zum Fiery Server unterbrochen wird, während Fiery Printer Profiler einen Druck- oder Speichervorgang ausführt, treten möglicherweise unerwartete Ergebnisse auf.

### **Erstellen eines virtuellen Druckers, wenn ein neuer Kalibrierungssatz und ein neues Profil erstellt werden**

Ein Profilname darf keine Doppelbyte-Zeichen enthalten, wenn Sie einen virtuellen Drucker erstellen, wenn ein neuer Kalibrierungssatz und ein neues Profil erstellt werden.

### **Kalibrieren mit einem Inline-Messinstrument**

Wenn Sie ein Inline-Messgerät zur Kalibrierung verwenden, stürzen Fiery Printer Profiler und Fiery Profile Inspector ab, wenn für die ausgewählte Voreinstellung in den Auftragseigenschaften die Einstellung ColorWise Off festgelegt wurde.



## Fiery Verify

### **Benutzername mit Doppelbyte-Zeichen**

Fiery Verify wird nicht richtig ausgeführt, wenn Sie sich bei Ihrem Computer mit einem Benutzernamen anmelden, der Doppelbyte-Zeichen enthält. Sie müssen sich als Benutzer mit einem Namen anmelden, der keine Doppelbyte-Zeichen enthält.

### **UTF8-Zeichen werden nicht unterstützt**

Fiery Verify kann kein Profil öffnen, wenn der Dateiname UTF8-Zeichen enthält.

