

## Notas de la versión para el cliente Fiery Color Profiler Suite, Versión 4.6.2

Este documento contiene información importante acerca de esta versión. Asegúrese de proporcionar esta información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación.

**NOTA:** En este documento se utiliza el término “Color Profiler Suite” para hacer referencia al Fiery Color Profiler Suite.

Si tiene una versión anterior de Color Profiler Suite y su Acuerdo de mantenimiento y asistencia del software (SMSA) es actual, Updater le notifica que hay nueva versión y le permite actualizarla. Si su SMSA no está actualizado, no recibirá la notificación, pero puede ejecutar Updater (seleccionando Ayuda > Buscar actualizaciones en la ventana principal) para renovar su SMSA y a continuación, realizar la actualización.

### Novedades de esta versión

Esta versión de Color Profiler Suite incluye características nuevas y mejoradas como las que se indican a continuación:

- Fiery Express Profiler es un nuevo módulo que le permite crear rápidamente una configuración de calibración y un perfil de salida para una impresora con controlador Fiery. Express Profiler también crea una impresora virtual o un valor predefinido configurado con el nuevo perfil de salida, de forma que pueda imprimir inmediatamente un trabajo utilizando la nueva configuración de calibración y el perfil.
- Fiery Printer Profiler le permite calibrar antes de crear perfiles, utilizando tanto una nueva configuración de calibración como una existente.
- EFI Verifier contiene nueva compatibilidad para:
  - Validación de impresión Fogra PSD (Process Standard Digital)
  - IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 más reciente
  - Datos de caracterización GRACoL y SWOP 2013 más recientes

### Instrumento de medida

#### No se detecta el tablero del iO después de la reconexión

Si utiliza Color Profiler Suite en Mac OS con un tablero del iO conectado y desconecta y vuelve a conectar el tablero del iO o el espectrofotómetro, el tablero del iO ya no se detecta. Debe apagar el tablero del iO y encenderlo de nuevo para reanudar la utilización del tablero del iO con Color Profiler Suite.

Es posible que tenga este problema, si ha adquirido el tablero del iO antes de 2013.



## Errores de medición del ES-2000

Si aparecen errores de medición al utilizar el ES-2000 con la regla (el valor Usar regla está activado), asegúrese de que la página de medidas esté colocada correctamente. Posicione la página de medidas sobre el cartón de apoyo, de manera que la primera columna que se va a medir esté lo más cerca posible al clip de retención. Coloque la regla en la parte superior de la página, de forma que sólo se vea la primera columna. Al ir terminando de medir cada columna, mueva la regla hacia un lado para mostrar la siguiente columna.

Para ver una imagen de la posición correcta, haga clic en el enlace "Muéstreme cómo" en las pantallas de medida de la página de Printer Profiler.

## Barbieri Spectropad

Para obtener los mejores resultados al utilizar un Spectropad Barbieri para realizar medidas, calibre siempre el instrumento antes de medir.

## Calibración de Konica Minolta FD-5BT

Durante la calibración del instrumento del Konica Minolta FD-5BT, debe pulsar y mantener pulsado el instrumento hasta que se complete la calibración. Si suelta el instrumento antes de que se complete la calibración, es posible que Color Profiler Suite deje de responder.

## Windows 7, Windows 8

### El nombre de perfil es ilegible

Si guarda un perfil con una descripción que no contiene caracteres ASCII (por ejemplo, caracteres japoneses), es posible que la descripción sea ilegible cuando se visualiza en una aplicación que se ejecuta en Windows 7 o Windows 8, porque la descripción se muestra como caracteres ASCII.

## Updater

### La página de renovación aparece en inglés

Si Color Profiler Suite se ejecuta en checo, polaco, coreano o chino tradicional y hace clic en Renovar SMSA en Updater, la página web de renovación aparece en inglés.

### Licencia de Konica Minolta FD-5BT no encontrada

Si utiliza el espectrodensitómetro Konica Minolta FD-5BT como una llave de protección de software para activar la licencia de Color Profiler Suite y también conecta un X-Rite iO2/iO o X-Rite i1 iSis como un instrumento de medida, es posible que Color Profiler Suite no reconozca la licencia al comprobar las actualizaciones de software. Desconecte el X-Rite iO2/iO o X-Rite i1 iSis antes de comprobar si hay actualizaciones.

## Printer Profiler

### Conexión del Fiery Server

Si la conexión al Fiery Server se interrumpe mientras Printer Profiler está imprimiendo o guardando en el mismo, pueden producirse resultados inesperados.

## Cancelación durante el procesamiento del perfil

Si cancela Printer Profiler poco después de comenzar el procesamiento y el guardado de un nuevo perfil, Printer Profiler puede dejar de responder. Asegúrese de esperar como mínimo cinco segundos después de que comience el proceso, antes de cancelar el guardado del perfil.

## Perfil instalado con configuración de calibración por omisión

En Printer Profiler, si convierte medidas a un perfil y a continuación, instala el perfil en un Fiery Server, el perfil se instala y asocia con la configuración de calibración por omisión (la configuración de calibración asociada con el perfil de salida por omisión). Puede asociar el perfil con una configuración de calibración diferente mediante la edición de la configuración de perfil en Command WorkStation.

## (Mac OS) El control deslizante no permite seleccionar el valor máximo

En Printer Profiler en Mac OS, si intenta configurar un campo en la ventana Opciones de muestras CMYK o Editar controles de negro con su valor máximo arrastrando del todo a la derecha el control deslizante, el valor que se muestra es ligeramente inferior al valor máximo. Puede aumentar el valor a su máximo mediante la tecla de flecha derecha, o puede introducir directamente el valor máximo en el campo.

## Advertencia de calibración no válida para algunos Fiery Server

Si utiliza Printer Profiler para crear un perfil para uno de los siguientes Fiery Server y después de medir aparece una advertencia que indica que las mediciones no coinciden con la calibración actual, puede omitir la advertencia y hacer clic en Continuar.

**NOTA:** Esta advertencia sólo aparece cuando la opción "Tolerancia de comprobación de calibración" está seleccionada en las preferencias de Color Profiler Suite.

- Canon imagePRESS Server A3200, A2200 o A1200
- Canon imagePRESS Server A3100, A2100 o A1100
- Canon imagePRESS Server A3000 o A2000
- Canon imagePRESS Server Q1 o Q2
- Canon imagePRESS Server T1
- Canon PS-GX100 o PS-GX200
- Canon ColorPASS-GX100 o ColorPASS-GX200
- Canon Color Network Printer Unit-H1
- Canon imagePASS-H1

## Profile Editor

### Guardado de un perfil (Mac OS v10.7 y v10.8)

En Mac OS v10.7 y v10.8, si guarda un perfil en Profile Editor, introduce caracteres de 2 bytes en cualquier campo y pulsa la tecla Intro, los caracteres no se validan. En lugar de eso para validar los caracteres que teclee, pulse la tecla Tabulador.

### Profile Editor en Mac OS v10.6.1

En Color Profiler Suite en Mac OS v10.6.1, Profile Editor no puede iniciarse. Debe actualizar a Mac OS v10.6.5 para poder ejecutar Profile Editor.

## Verifier

### Nombre de usuario con caracteres de 2 bytes

Verifier no se ejecuta correctamente si ha iniciado la sesión en su computadora con un nombre de usuario que contiene caracteres de 2 bytes. Debe iniciar la sesión como un usuario con un nombre que no contenga caracteres de 2 bytes.

### Caracteres UTF8 no admitidos

Verifier no puede abrir un perfil si el nombre de archivo contiene caracteres UTF8.

### Imprimir Etiqueta e Imprimir Protocolo (Mac OS)

(Sólo para idiomas asiáticos) En Mac OS, si imprime una etiqueta o un reporte en Verifier (utilizando Archivo > Imprimir > Etiqueta o Archivo > Imprimir > Protocolo), el texto de la salida impresa está borroso y falta el gráfico en el reporte.

### Ayuda en línea

Si abre la Ayuda en línea en Verifier y su navegador por omisión es Google Chrome, la Ayuda no se muestra. Debe utilizar un navegador diferente.

Si abre la Ayuda en línea en Verifier y su navegador por omisión es Internet Explorer, debe configurar primero los valores de seguridad de Internet Explorer para que permita abrir el contenido de ActiveX. De lo contrario, la Ayuda no se muestra.

## Color Verification Assistant

### Impresión de etiquetas

En Color Verification Assistant en Windows, si imprime una etiqueta con los resultados de la prueba en el Fiery Server e intenta cambiar las propiedades de la impresora, es posible que la ventana Impresión del Fiery esté vacía. En este caso, debe imprimir la etiqueta a la cola En espera del Fiery Server y a continuación, definir las propiedades del trabajo para imprimir la etiqueta en Command WorkStation.

### **Visualización de datos de prueba en Verifier**

Si hace clic en el enlace para ver los datos de prueba en Verifier, los datos no se muestran si Verifier ya está abierto. Debe cerrar Verifier y hacer clic de nuevo en el enlace.

En Color Verification Assistant en un sistema operativo configurado para caracteres de doble byte, el enlace para ver los datos en Verifier produce un error y no se muestran los datos.

### **Auto Verifier**

#### **Valor de Perfil de origen CMYK para páginas de prueba**

En Auto Verifier, si habilita la verificación automática para un Fiery Server que tiene definido Omitir conversión como un valor por omisión para la opción Perfil de origen CMYK (o si selecciona un valor predefinido de servidor o impresora virtual con este valor), la página de prueba no se imprime. Debe configurar un perfil específico en Perfil de origen CMYK.