



Notes de mise à jour client :

Fiery Color Profiler Suite, v5.8.1

Le présent document contient des informations importantes concernant cette version. Distribuez-le à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

Remarque : Le terme « Color Profiler Suite » désigne le Fiery Color Profiler Suite dans ce document.

Si vous disposez d'une version antérieure de Color Profiler Suite et que votre contrat de maintenance et d'assistance logicielle (SMSA) est valide, Fiery Software Manager vous informe de cette nouvelle version et vous permet d'effectuer une mise à niveau. Si votre SMSA n'est plus à jour, vous n'êtes pas averti, mais vous pouvez exécuter Fiery Software Manager (en sélectionnant **Aide > Rechercher les mises à jour** dans la fenêtre principale) pour renouveler votre SMSA et ensuite procéder à la mise à niveau.

Un utilisateur de Fiery XF ou Fiery proServer peut disposer de la mise à jour ou de la mise à niveau de Color Profiler Suite s'il possède le serveur Fiery XF 7.0 ou version ultérieure, la Color Profiler Option et un SMSA actif. La mise à jour disponible est visible dans Fiery Software Manager ou dans l'écran Applications et ressources de Fiery Command WorkStation. L'utilisateur peut vérifier le statut du SMSA de Fiery XF dans le gestionnaire de licences de Fiery XF.

Nouveautés de cette version

Cette version de Fiery Color Profiler Suite introduit de nouvelles fonctionnalités.

Nouveautés de la version 5.8.1

- L'interface utilisateur de profils Fiery Edge a remplacé le paramètre **Prévisualisation de la courbe d'encre noire (0 à 100 %)** par le paramètre **Prévisualisation de la balance des gris (0 à 100 %)**.
- Plusieurs problèmes de Fiery Color Profiler Suite version 5.8 sont résolus.

Nouveautés de la version 5.8

- Prise en charge intelligente des diagrammes de profil recommandés Fiery Edge dans Fiery Express Profiler et Fiery Printer Profiler pour les modes couleur CMYK et CMYK+.
- Compatibilité de l'instrument de mesure Barbieri Spectro Swing qb dans Fiery Express Profiler, Fiery Printer Profiler, Calibrator, Fiery Optimizer, Fiery Print Matcher et Fiery Verify.
- Prise en charge native du Konica Minolta IQ-601 dans Fiery Express Profiler, Fiery Printer Profiler, Calibrator, Fiery Optimizer, Fiery Print Matcher, Fiery Profile Inspector et Fiery Verify.
- Fiery Color Profiler Suite prend en charge l'intégration transparente entre un Canon ILS et l'unité de détection Canon sans redémarrer le serveur Fiery et l'imprimante, et entre les modes périphérique haute vitesse et haute qualité du Konica Minolta IQ-601.



- L'interface utilisateur de la fenêtre **À propos de** dans Fiery Color Profiler Suite est maintenant plus conviviale avec des onglets pour la version et les informations légales.
- EFI ES-1000 et X-Rite i1Pro ne peuvent pas être recertifiés et seront supprimés de la liste des instruments de mesure à partir de la prochaine version du logiciel Fiery Color Profiler Suite.
- L'EFI ES-3000 et l'EFI ES-6000 ont été rebaptisés Fiery ES-3000 et Fiery ES-6000.
- Compatibilité avec macOS Sequoia 15, Windows 11 24H2 et serveur Windows 2025.
- Plusieurs problèmes de Fiery Color Profiler Suite version 5.7.0.11 sont résolus.

Regardez à présent la vidéo [ici](#)

Compte Fiery

Un compte Fiery est nécessaire pour le téléchargement de logiciels à partir de Fiery Software Manager, y compris la mise à niveau vers Command WorkStation 7. Vous n'avez pas besoin d'un compte pour installer les logiciels.

Pour plus d'informations, visitez <https://solutions.fiery.com/Account>.

Configuration logicielle

Cette version de Fiery Color Profiler Suite nécessite une nouvelle licence. Si vous utilisez actuellement une version 5.x ou 4.x et que votre Contrat d'assistance et de maintenance logicielle (SMSA) est valide, alors Fiery Color Profiler Suite télécharge automatiquement la licence la plus récente depuis le serveur de licences Fiery. Pour renouveler le SMSA de Fiery Color Profiler Suite, contactez votre revendeur Fiery et indiquez le numéro de référence du renouvellement du SMSA 100000006105. Les propriétaires de Fiery Color Profiler Suite 4.x peuvent également acheter une mise à niveau à partir de la version 4.x vers la dernière version 5.x et une année de SMSA par l'intermédiaire de leur revendeur Fiery via le numéro de référence 3000013448 (livraison numérique) ou 3000013280 (livraison physique).

Pour les points de lancement de Fiery Color Profiler Suite à partir de Fiery Command WorkStation, Fiery Command WorkStation 6.8 ou une version ultérieure est nécessaire (Fiery Command WorkStation 6.5 ou version ultérieure est pris en charge). Les points de lancement à partir de versions antérieures de Fiery Command WorkStation ne lanceront pas de modules Fiery Color Profiler Suite 5.8.1.

Configuration système

Pour exécuter Fiery Color Profiler Suite, votre ordinateur Windows ou Mac doit posséder la configuration système minimale suivante.

Remarque : Fiery Color Profiler Suite v5.8.1 (CPS) est une application 64 bits native pour les plateformes macOS et Windows. Les systèmes d'exploitation 32 bits ne sont pas pris en charge pour CPS version 5.8.1. Si Fiery Software Manager est déjà en cours d'exécution sur un système d'exploitation 32 bits comme Windows 7 32 bits, il n'affichera pas les notifications de mise à jour pour le package CPS v5.8.1. Si vous essayez d'installer Fiery Software Manager sur un système d'exploitation 32 bits, vous verrez une erreur de compatibilité et l'installation sera annulée.

| | |
|---------|--|
| Windows | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 11 • Windows 10 • Windows Server 2025 • Windows Server 2022 |
|---------|--|

| | |
|---------------|--|
| macOS | <ul style="list-style-type: none"> macOS 15 (prise en charge native des séries M d'Intel et d'Apple) macOS 14 (prise en charge native des séries M d'Intel et d'Apple) macOS 13 (prise en charge native des séries M d'Intel et d'Apple) macOS 12 (prise en charge native des séries M d'Intel et d'Apple) |
| Configuration | <ul style="list-style-type: none"> 4 Go de RAM (minimum) et 8 Go de RAM ou plus sont recommandés 3 Go d'espace disque disponible pour une utilisation par des applications Processeur minimum : <ul style="list-style-type: none"> Processeur Intel® Core™ i5 ou supérieur Processeur AMD Ryzen™ 5 ou supérieur Un moniteur prenant en charge les couleurs 16 bits avec les résolutions recommandées suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Résolution minimale : <ul style="list-style-type: none"> Windows : 1024x768 macOS : 1024x800 Résolution maximale : <ul style="list-style-type: none"> Windows : 2560x1600 macOS : 2560x1600 Le module Fiery Verify nécessite une résolution de moniteur de 1280x1024. Carte son recommandée 1 port USB 2.0 (alimenté) pour le spectrophotomètre Fiery. Des ports supplémentaires sont nécessaires pour l'utilisation d'autres instruments de mesure. <p>Remarque : Le spectrophotomètre Fiery ne fonctionne pas s'il est branché au port USB disponible sur la plupart des claviers ou à un concentrateur USB non alimenté. Le spectrophotomètre Fiery et les câbles de raccordement sont fournis avec Fiery Color Profiler Suite.</p> |
| Imprimante | Toute imprimante couleur RGB, CMYK, ou CMYK+X |

Problèmes résolus dans la version 5.8.1

Instruments de mesure sont introuvables.

Après avoir mesuré des échantillons de profilage des couleurs et importé un fichier it8, un message d'erreur indiquait que votre instrument de mesure était introuvable.

Cela s'est produit sur les instruments de mesure suivants :

- Fiery ES-6000 (avec connexion USB)
- X-Rite iSis

- Konica Minolta MYIRO-1
- Spectrophotomètre Barbieri Spectro Swing qb.
- Ricoh Auto Color Adjuster

Le message concernant la création d'une imprimante virtuelle était vide dans certaines langues

Sur Fiery Printer Profiler dans un ordinateur Mac, certaines langues affichaient un message vide au lieu de vous demander si vous souhaitez créer une imprimante virtuelle après avoir ignoré un calibrage ou créé un nouveau.

Fiery Verify Assistant ne répondais pas.

Sur un ordinateur Mac, lorsque vous ouvrez Fiery Verify Assistant, cliquez sur **Modifier** dans un profil, puis sur **Sauvegarder** ou **Annuler**, Fiery Verify Assistant ne répondais pas et, d'autres actions ne pouvaient être effectuées.

La qualité du diagramme G7 était réduite après chaque itération

Lorsque vous créiez et exécutiez un calibrage avec G7 activé dans un flux de production de calibrage DeltaE et que vous créiez un autre données de calibrage avec G7 en utilisant les mêmes informations, la qualité du diagramme G7 était réduite après chaque itération.

Une erreur interne s'est produite lors de l'utilisation du Fiery ES-3000 sur Fiery EC22 version 1.0

Sur un ordinateur Windows, lorsque vous créez un nouveau calibrage avec le flux de production G7 sur Fiery EC22 version 1.0 à l'aide du Fiery ES-3000, puis que vous sélectionniez le diagramme de profils des 46 échantillons, un message d'erreur interne apparaissait et le profilage turbo ne pouvait pas continuer.

Les diagrammes dynamiques affichaient zéro échantillons.

Dans Fiery Printer Profiler, lorsque vous importiez un fichier it8 lors de la mesure d'échantillons, aucun échantillon n'était répertorié pour le paramètre **Agencement des échantillons**.

L'aperçu de l'échantillon de mesure ne s'affichait pas correctement lorsqu'on quittait le mode veille

Lorsque votre moniteur quittait le mode veille sur un ordinateur Mac, l'aperçu de l'échantillon de mesure ne s'affichait pas correctement.

Une erreur s'affichait lors de l'importation d'un fichier .i8t

Sur un ordinateur Windows, une erreur s'affichait lorsque vous utilisiez un Barberi Spectro Swing pour mesurer les échantillons et importer le fichier .i8t.

Le réglage de l'instrument n'était pas répertorié

Après avoir mesuré les échantillons de profils de couleur et importé un fichier .it8, le paramètre **Instrument** n'était pas répertorié dans la liste des **Paramètres des échantillons**.

Erreur de format de page après l'importation d'un fichier .it8

Une erreur de format de page s'affichait après la mesure des échantillons de profilage des couleurs à l'aide d'un X-Rite iSis et l'importation d'un fichier .it8.

Ricoh Auto Color Adjuster n'a pas mesuré plusieurs tableau de mesures.

Après avoir mesuré un tableau de mesure à l'aide de Ricoh Auto Color Adjuster, une erreur se produisait sur tous les diagrammes de mesure supplémentaires et ceux-ci ne pouvaient pas être lus.

La case à cocher Utiliser l'instrument d'imprimante en ligne n'est pas apparue.

Lorsque vous avez ajouté pour la première fois un serveur Fiery prenant en charge le basculement entre un Canon ILS et l'unité de détection Canon sans redémarrer le serveur Fiery et l'imprimante, la case à cocher **Utiliser l'instrument d'imprimante en ligne** n'est pas apparue dans Fiery Express Profiler.

Problèmes identifiés dans la 5.8.1

La fenêtre FieryMeasure s'ouvre derrière d'autres fenêtres Fiery Color Profiler Suite

Sur un ordinateur Windows, lorsque vous ouvrez FieryMeasure à partir d'une autre application Fiery Color Profiler Suite, la fenêtre peut s'ouvrir derrière les autres fenêtres de flux de travail.

Les valeurs delta E de variation mesurée moyenne et de variation mesurée maximale sont plus élevées dans Fiery Color Profiler Suite version 5.8 que dans Fiery Color Profiler Suite version 5.7

Le Fiery Color Profiler Suite version 5.8 introduit de nouveaux diagrammes de profilage dynamiques Fiery Edge. Par conséquent, les utilisateurs peuvent remarquer des valeurs différentes pour **l'écart mesuré moyen** et **l'écart mesuré maximal**. Ces valeurs sont calculées en fonction des correctifs redondants au sein des diagrammes de profilage.

Les plus petits agencements de diagramme de profilage n'incluent pas d'échantillons redondants et, par conséquent, n'affichent pas de valeurs de variation. Toutefois, les diagrammes de profilage dynamiques moyens et grands peuvent présenter des valeurs de variation plus élevées par rapport aux versions précédentes Fiery Color Profiler Suite. Il ne s'agit pas nécessairement d'un indicateur négatif, car le nombre de correctifs redondants a considérablement augmenté.

Par conséquent, un plus grand nombre d'échantillons sont comparés les uns aux autres, avec des comparaisons d'échantillons identiques pouvant s'étendre sur plusieurs pages du diagramme. Cette amélioration fournit des informations plus détaillées sur la stabilité des couleurs de l'imprimante, support, encre ou toner que celles disponibles dans Fiery Color Profiler Suite version 5.7 et versions antérieures.

L'Instrument de mesure ne se connecte pas à l'aide d'un câble Ethernet

Un message d'échec de connexion s'affiche lorsque vous essayez de connecter l'un des instruments de mesure suivants par Ethernet dans un environnement Fiery Advanced Controller Interface :

- Konica Minolta FD-9
- Konica Minolta MYIRO-9
- EFI ES-6000 (Ethernet)
- Barberi LEP qb
- Ricoh Auto Color Adjuster

Vous pouvez utiliser un câble USB pour connecter votre instrument de mesure, et ainsi résoudre ce problème.

Le Fiery Profile Inspector ne sélectionne pas de points avec macOS Sonoma 14

Sur un ordinateur sous macOS Sonoma 14, Fiery Profile Inspector peut ne pas vous permettre de sélectionner de points dans un fichier IT8 ou un profil ICC de sortie.

Des données de calibrage et un profil CMYK supplémentaires ne sont pas créés sur la version 2.1 de Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery®.

Lorsque la case à cocher **Créer un jeu de calibrage et un profil CMYK supplémentaires à partir des données de mesure CMYK+** est sélectionnée dans les **Préférences** de la version 2.1 de Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery® et qu'un profil d'imprimante CMYK+ est créé, les données de calibrage et le profil CMYK supplémentaires ne sont pas créés.

Instruments de mesure X-Rite iO connectés à macOS

Les systèmes X-Rite i1iO/i1iO2 et i1iO3/i1iO3+, lorsqu'ils sont connectés à un ordinateur exécutant macOS Monterey 12.4, ne sont pas détectés. Pour résoudre ce problème, installez macOS Monterey 12.5 ou version ultérieure.

La mesure du jeu d'échantillons G7 P2P25Xa peut donner une erreur de numérisation.

Dans Fiery Verify, une erreur de numérisation de bande incomplète s'affiche si vous mesurez la bande G7 P2P25Xa au-delà du dernier échantillon dans la mise en page d'échantillon officielle.

Mise à l'échelle de la résolution du moniteur

Si vous mettez à l'échelle la résolution du moniteur sur un système Windows, Fiery Color Profiler Suite affiche une erreur.

Noms de tâche contenant des caractères spéciaux

Les noms de tâche contenant des caractères spéciaux sont illisibles dans Fiery Verify.

Connexion des instruments de mesure Konica Minolta MYIRO-1 et MYIRO-9 au système Apple MacBook Pro

Les instruments de mesure Konica Minolta MYIRO-1 et MYIRO-9 ne sont pas détectés lorsqu'ils sont connectés via une connexion USB (connecteur de type C) à un Apple MacBook Pro (13 pouces, M1, 2020).

Mesure d'échantillons avec le Techkon SpectroDens

Lorsque vous mesurez un diagramme correctif mise en page avec l'instrument de mesure Techkon SpectroDens, il reflétera les mesures dans le sens inverse si elles sont mesurées dans les deux sens. Il est recommandé de mesurer les échantillons de diagramme de gauche à droite uniquement.

Mesure des bandes de contrôle Barberi SpectroPad ou LFP qb dans le flux de production Fiery XF

Il est impossible de mesurer les bandes de contrôle Barberi SpectroPad ou LFP qb avec les modes de connexion Ethernet ou WIFI dans Fiery Verify car il n'est pas prévu de spécifier les paramètres de connexion dans l'interface utilisateur du flux de production Fiery XF.

Informations de pied de page de l'impression de test

Les informations de pied de page de l'impression de test s'affichent en anglais, quelle que soit la langue du système d'exploitation client dans Fiery Device Linker.

Mesurer les échantillons avec le X-Rite i1Pro3 Plus

Lorsque vous utilisez le X-Rite i1Pro3 Plus pour lire des mesures dans FieryMeasure et que l'ordinateur passe en mode veille, vous ne pouvez plus continuer à prendre des mesures. Il est recommandé de désactiver le mode veille sur l'ordinateur de bureau avant de mesurer des échantillons.

Instrument de mesure

La fenêtre de calibrage de l'instrument cesse de répondre

Si vous sélectionnez l'option **Enregistrer au format PDF** dans le module Fiery Printer Profiler puis que vous vous connectez à un spectrophotomètre à main ES-2000, ES-3000, X-Rite i1Pro 2 ou X-Rite i1 Pro3, la fenêtre peut cesser de répondre si vous cliquez sur **Suivant** lors du calibrage de l'instrument de mesure.

(mac OS) Color Profiler Suite reste en mode démo avec un instrument sous licence.

Si vous exécutez Color Profiler Suite sur un ordinateur Mac en mode licence complète avec un seul instrument de mesure connecté, connectez-en un autre qui n'est pas sous licence, puis débranchez l'instrument de mesure sous licence, Color Profiler Suite passe alors en mode démo. Si vous reconnectez ensuite l'instrument de mesure sous licence, Color Profiler Suite reste en mode démo. Vous devez redémarrer Color Profiler Suite pour revenir en mode licence complète.

Fiery Printer Profiler

Les paramètres de Barbieri Spectro LFP qb dans Color Tools ne sont pas partagés

Lorsque vous utilisez l'instrument de mesure Barbieri Spectro LFP qb sur un serveur Fiery XF, les paramètres du flux de production dans Color Tools ne sont pas partagés avec le module Fiery Printer Profiler dans Fiery Color Profiler Suite.

Affichage du Gestionnaire de calibrage des cibles de calibrage basées sur la densité G7

Une fois Fiery Color Profiler Suite installé et sous licence, Calibrator propose l'option permettant de créer un calibrage G7. Avec le calibrage G7, les courbes de transfert sont appliquées sur une cible de calibrage du serveur Fiery pour obtenir une balance des gris G7. Le Gestionnaire de calibrage affiche la cible de calibrage originale et non la cible de calibrage avec les courbes de correction G7 NPDC appliquées.

Les profils de gamme de couleurs étendue créés sur l'iGen5 causent des dégradations indésirables

Lorsque vous créez un profil pour l'espace colorimétrique CMYK+O, CMYK+G ou CMYK+B sur l'iGen5 et que vous remarquez la présence de dégradations indésirables sur les images, essayez de créer un nouveau profil dans un flux de production PDF afin d'utiliser la dernière imprimante Fiery Edge.

Connexion au serveur Fiery

En cas d'interruption de la connexion au serveur Fiery alors que Fiery Printer Profiler imprime ou enregistre sur celui-ci, vous risquez d'obtenir des résultats inattendus.

Création d'une imprimante virtuelle lorsque de nouvelles données de calibrage et un nouveau profil sont créés

Un nom de profil ne peut comporter de caractères codés sur deux octets lorsque vous créez une imprimante virtuelle quand de nouvelles données de calibrage et un nouveau profil sont créés.

Informations supplémentaires

Mesure avec IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 ou Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a

Dans Fiery Verify, lorsque vous mesurez le diagramme de l'agencement des échantillons à l'aide de l'EFI ES-1000, de l'EFI ES-2000, du Konica Minolta FD-5BT ou de l'EFI ES-3000 (avec l'option **Mesure sans règle** sélectionnée), la gamme de contrôle média IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 ou Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a doit être mesurée de la gauche vers la droite. Si vous mesurez les gammes de contrôle média de la droite vers la gauche, un message d'avertissement s'affiche en rouge avec la coche verte manquante afin de vous informer que la mesure n'a pas été effectuée correctement. Si vous décidez d'ignorer cet avertissement et la coche verte manquante, les valeurs de mesure seront enregistrées dans le sens inverse.