



# Note di release per l'utente

## Fiery Color Profiler Suite, v. 5.2

Questo documento contiene importanti informazioni su questa release. Distribuire una copia di questo documento a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

**Nota:** Il termine “Color Profiler Suite” si riferisce al Fiery Color Profiler Suite nel presente documento.

Se si dispone di una versione precedente di Color Profiler Suite e il contratto di manutenzione e supporto software (SMSA) è in vigore, Fiery Software Manager notifica la disponibilità della nuova versione e consente di effettuare l'aggiornamento. Se il SMSA è scaduto, non viene notificato, ma è possibile eseguire il Fiery Software Manager (selezionando Guida > Verifica disponibilità aggiornamenti nella finestra principale) per rinnovare il SMSA e quindi eseguire l'aggiornamento.

Un utente Fiery XF è autorizzato a ottenere l'aggiornamento o l'upgrade di Color Profiler Suite se dispone di Fiery XF Server 7.0 e versioni successive e di un SMSA attivo con l'opzione Profiler. L'aggiornamento disponibile può essere visualizzate in Fiery Software Manager o nella schermata App e risorse monitor di Fiery Command WorkStation. L'utente può controllare lo stato del SMSA di Fiery XF in Fiery Software Manager, così come in Gestore delle licenze per Fiery XF.

### Novità introdotte in questa versione

Questa versione di Fiery Color Profiler Suite introduce nuove caratteristiche.

**Applicazione a 64 bit:** Fiery Color Profiler Suite v5.2 (CPS) è un'applicazione nativa a 64 bit per piattaforme Mac OS e Windows. I sistemi operativi a 32 bit non sono supportati da CPS 5.2. Se Fiery Software Manager è già in esecuzione su un sistema operativo a 32 bit, ad esempio Windows 7 a 32 bit, non verranno visualizzate le notifiche di aggiornamento per CPS Package 5.2. Se si tenta di installare Fiery Software Manager su un sistema operativo a 32 bit, verrà visualizzato un errore di compatibilità e l'installazione verrà annullata. Per l'elenco dei sistemi operativi supportati, vedere [Requisiti di sistema](#) alla pagina 2.

**Nota:** Questa versione di Fiery Color Profiler Suite richiede una nuova licenza. Se si utilizza la versione 5.x o 4.x e il contratto di manutenzione e supporto software (SMSA) è in vigore, Fiery Color Profiler Suite scarica automaticamente la licenza più recente dal server delle licenze di EFI. Per rinnovare l'SMSA di Fiery Color Profiler Suite, contattare il rivenditore Fiery e fornire il numero di parte SMSA per il rinnovo 10000006105.



**Nota:** Per i punti di avvio di Fiery Color Profiler Suite da Fiery Command WorkStation e Fiery Command WorkStation, è necessario 6.3 e successivi. I punti di avvio da versioni precedenti di Fiery Command WorkStation non consentiranno l'avvio dei moduli di Fiery Color Profiler Suite 5.2.

- Fiery® Edge™ è la tecnologia di profilo colore di nuova generazione di EFI per le stampanti Fiery Driven™. La tecnologia Fiery Edge offre miglioramenti a livello di colore e di qualità sin dal primo utilizzo in molte aree principali e fornisce anche maggiori controlli da parte dell'utente per ottenere il massimo dalle funzionalità di una stampante. È disponibile per alcuni nuovi Fiery servers. Visitare la pagina specifica Front-end digitale Fiery (<https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-digital-print-servers/>) su [efi.com](http://efi.com) per verificare la compatibilità con Fiery Edge.
- Sono state aggiunte nuove preimpostazioni di verifica per lo strumento di misurazione KM IQ-501 e la preimpostazione di verifica precedente è stata corretta, in quanto rendeva la verifica più impegnativa del previsto.
- Fiery Intensify ora supporta la selezione di un profilo di riferimento per controllare il rendering di Fiery Intensify.
- Il generatore del grafico è stato aggiornato per supportare gli spazi tra le righe per ottenere risultati di misurazione migliori. Questa funzionalità è attivata per impostazione predefinita per le stampanti EFI VUTEK FabriVUi (con un calendario integrato) e può essere configurata dall'utente.
- Supporto per lo strumento di misurazione X-Rite i1Pro 3 Plus con apertura di 8 mm.
- Diversi problemi di Fiery Color Profiler Suite v5.1.1 sono stati risolti.

## Requisiti di sistema

Per eseguire Color Profiler Suite, il computer Windows o Mac OS X deve soddisfare i seguenti requisiti minimi.

**Nota:** Color Profiler Suite v5.2 supporta solo i sistemi operativi a x64 bit.

Windows	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 7 SP1</li> <li>• Windows 8.1</li> <li>• Windows 10</li> </ul>
Mac OS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mac OS 10.11</li> <li>• macOS Sierra 10.12</li> <li>• macOS High Sierra 10.13</li> <li>• macOS Mojave 10.14</li> </ul>

Configurazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 GB di RAM</li> <li>• Spazio di 3 GB sull'unità disco fisso disponibile per l'uso dell'applicazione</li> <li>• Monitor che supporta colori a 16 bit a una risoluzione minima di 1024x768 (1280x1024 per Fiery Verify)</li> <li>• Scheda audio consigliata</li> <li>• 1 porta USB 2.0 (alimentata) per lo spettrofotometro EFI. Sono necessarie altre porte per il collegamento di altri strumenti di misurazione.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Lo spettrofotometro EFI non funziona se collegato alla porta USB sulla maggior parte delle tastiere o su un hub USB non alimentato. Lo spettrofotometro EFI e i relativi cavi di collegamento vengono forniti con Color Profiler Suite.</p>
Stampante	Qualsiasi stampante a colori CMYK o RGB

## Problemi risolti in 5.2

### Creazione di un nuovo profilo di Fiery Device Linker

Quando si crea un nuovo profilo di Fiery Device Linker e si impostano le impostazioni di stampa in FieryMeasure per stampare il layout campione, il pulsante Avanti nella finestra Fiery Device Linker è stato abilitato e, quando premuto, ha restituito messaggi di errore.

### Valori di tolleranza impostati aggiornati non visualizzati

Quando si modificano e si salvano i valori di tolleranza in Fiery Verify, i nuovi valori vengono ora visualizzati nella finestra Fiery Verify.

### Il selettore profilo non riesce a caricare i profili da Fiery server

In Device Linker, il selettore profilo non riesce a caricare i profili da Fiery server se il server è stato aggiunto utilizzando l'indirizzo IP 127.0.0.1.

### Tinte piatte sottoposte a rendering nero per le stampanti KDC

Le tinte piatte Pantone vengono sottoposte a rendering nero quando si utilizza un profilo creato in Color Profiler Suite v5.1.1 per le stampanti KDC, in modo tale che il nero al 100% e il nero CMYK al 100% abbiano lo stesso aspetto. I colori Pantone ora vengono correttamente sottoposti a rendering e il nero CMYK ha un aspetto più intenso.

### Fiery Express Profiler stampa layout dei campioni di creazione dei profili errato

Fiery Express Profiler ha stampato layout dei campioni di creazione dei profili errato per 46 casuale. Ora viene stampato il layout del grafico corretto.

## **Lavoro in Fiery Verify troncato quando viene stampato su formato carta più piccolo**

Il lavoro Fiery Verify viene troncato se nella finestra Proprietà del lavoro è stato selezionato un formato carta più piccolo e nella finestra Fiery Measure è stato selezionato una dimensione grafico più grande.

## **Fiery Profile Inspector non mostra l'anteprima del gamut del profilo**

Fiery Profile Inspector verrà ora avviato con l'anteprima del gamut del profilo.

## **Preimpostazioni di Fiery Verify per Fogra 51 e GRACoL**

Fiery Verify in combinazione con una stampante Konica Minolta con l'unità IQ-501 installata passerà ora durante la stampa con la preimpostazione di verifica per Fogra 51 o GRACoL.

## **Q Profiler per VUTEK 5R + non supportato**

È ora possibile utilizzare Q Profiler da Fiery Printer Profiler per Vutek 5r+.

## **Creazione di un profilo stampante con i file .IT8 in Fiery Printer Profiler**

Fiery Printer Profiler non risponde sui sistemi Windows e Mac OS quando si utilizza l'opzione Converti misurazioni nel flusso di lavoro del profilo. Quando si crea un profilo stampante con i file .IT8 e si modificano le impostazioni per una seconda volta, la finestra Applica impostazioni non risponde e di conseguenza i pulsanti non rispondono quando vengono cliccati.

## **Problemi noti per 5.2**

### **Preimpostazione CMYK (inkjet) mancante**

La preimpostazione CMYK (inkjet) non è presente in Fiery Printer Profiler, finestra Applica impostazioni, per le stampanti specifiche quali RISO e KDC.

### **Bordo nero visualizzato nell'anteprima JPEG**

Il bordo nero viene visualizzato nell'anteprima JPEG della pagina dei campioni per i lavori Epson ILS di Fiery Printer Profiler.

### **Informazioni a piè di pagina di prova di stampa**

Le informazioni a piè di pagina di stampa di prova vengono visualizzate in inglese indipendentemente dalla lingua del sistema operativo client in Fiery Device Linker.

## **Valori dei profili Device Link precedentemente ottimizzati mancanti**

In Fiery Device Linker, quando si sceglie di eseguire un'iterazione per ottimizzare un profilo con misurazioni aggiuntive, i valori massimi delta E e E Delta e non vengono visualizzati nella finestra dei risultati per i flussi di lavoro dei profili Device Link precedentemente ottimizzati.

## **Creazione di un nuovo profilo supporto in Fiery Printer Profiler**

In Fiery Printer Profiler, il formato carta viene cambiato in 8,5x11 nella finestra Proprietà del lavoro quando si crea un nuovo profilo supporto anche se la calibrazione è stata eseguita con carta A3. Quando si crea la calibrazione e si crea un profilo utilizzando Proprietà del lavoro, la preimpostazione è impostata su A3.

## **Fiery Verify e doppi monitor**

Fiery Verify si avvia sempre sul monitor primario anche se l'applicazione è stata spostata e chiusa sul monitor secondario.

## **Installazione del driver X-Rite i1Pro 3 Plus su un sistema Windows 7/Server 2008 R2**

Una volta installato Color Profiler Suite su un sistema Windows 7 o windows Server 2008 R2, l'installazione del driver X-Rite i1Pro 3 Plus visualizza una finestra popup. Il driver i1Pro 3 Plus è stato rimosso dal programma di installazione di Color Profiler Suite. Per installare manualmente il driver i1Pro 3 Plus, accedere a <http://fiery.efi.com/Xritei1Pro3PlusDriver> per scaricare, aprire il file eseguibile e seguire le istruzioni sullo schermo.

## **KM FD-9 con l'alimentatore di fogli opzionale su Windows**

Si consiglia di installare l'applicazione Konica Minolta Terminal per usare KM FD-9 con l'alimentatore di fogli opzionale solo sul sistema operativo Windows a 64 bit.

## **Fiery Color Profiler Suite non viene avviato se nel sistema Windows mancano importanti aggiornamenti**

Potrebbe non essere possibile utilizzare l'applicazione Fiery Color Profiler Suite 5.2 se viene visualizzato un messaggio di errore indicante che nel sistema operativo Windows non sono stati installati tutti gli aggiornamenti importanti di Windows. Aggiornare il sistema operativo Windows per utilizzare Fiery Color Profiler Suite senza problemi.

## **Fiery Color Profiler Suite 5.2 e Fiery Command WorkStation 6.2**

Fiery Color Profiler Suite 5.2 (CPS) non è compatibile con Fiery Command WorkStation Package 6.2 (CWS) e versioni successive. Si consiglia di eseguire l'aggiornamento al pacchetto di Fiery Command WorkStation v6.3.

**Nota:** Se si esegue CPS v5.2 insieme a CWS v6.2 su un computer Mac OS, potrebbero verificarsi messaggi di avviso critici in CWS v6.2.

## Fiery Color Profiler Suite 5.2 crea una calibrazione o una calibrazione G7

Quando Fiery Color Profiler Suite 5.2 (CPS) crea una nuova calibrazione, esso viene collegato a un profilo di destinazione temporaneo in modo che possa essere selezionato automaticamente quando si stampano campioni G7 o campioni per la creazione di un profilo. Il profilo temporaneo è una copia del profilo di destinazione predefinito del server impostato in Fiery Command WorkStation Centro periferica > Colore. Se il profilo di destinazione predefinito del server è stato modificato (sono state applicate regolazioni della curva) utilizzando la funzione di modifica in Centro periferica, le modifiche apportate alla curva verranno applicate quando il nuovo set di calibrazione viene utilizzato con il profilo temporaneo per eseguire la calibrazione G7 o la creazione di profili. Se sono state aggiunte curve ai profili sul server, è fondamentale che il profilo predefinito del server sia impostato su un profilo senza modifiche applicate. La scelta di un profilo di destinazione predefinito di fabbrica come impostazione predefinita del server è un modo sicuro per evitare questo problema.

## Errori di preferenze durante la connessione o la disconnessione di più dispositivi sullo stesso client

Se si verifica un errore nelle preferenze del Mac OS relative a un percorso non trovato, fare clic su OK per continuare.

## Misurare il grafico G7 con EFI ES-2000

Quando si misura il grafico G7 con EFI ES-2000, è necessario passare al layout 51 casuale o 51 casuale su due pagine del grafico G7. Potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore "Verificare se è stata misurata correttamente la striscia" quando si misura il grafico G7. In questo caso, è possibile cambiare il grafico G7 in un grafico P2P51R o P2P51R su due pagine.

## Il download automatico della licenza non viene eseguito su client Mac OS

Il file della licenza (.lic) di Color Profiler Suite non viene scaricato automaticamente su un computer client Mac OS, quindi il pannello di avvio si apre in modalità demo. È possibile scaricare manualmente una licenza da <https://activation.efi.com/fulfillment/efi/>. È anche possibile fare clic sul pulsante fornito nell'applicazione Color Profiler Suite al momento del mancato download della licenza.

## Misurazione dei campioni con X-Rite i1Pro 3 Plus

Quando si utilizza X-Rite i1Pro 3 Plus per leggere le misurazioni in FieryMeasure e il computer passa alla modalità di sospensione, non sarà possibile continuare a effettuare le misurazioni. Si consiglia di disattivare la modalità di sospensione sul sistema del computer desktop prima di misurare le i campioni.

## Finestra principale di Color Profiler Suite

### I pulsanti di navigazione sono nascosti

Se si modifica il ridimensionamento su un computer Windows 10 per il testo, le applicazioni e altri elementi, i pulsanti di navigazione in Color Profiler Suite potrebbero essere nascosti.

## Calibrazione

### **Nessun segno di spunta sulle pagine dei campioni per CMYK+**

Quando si misurano le pagine dei campioni per la ricalibrazione nella modalità CMYK+, nessun segno di spunta viene visualizzato nell'interfaccia utente per indicare che una riga del colore è stata misurata correttamente.

## Strumento di misurazione

### **(Mac OS) Color Profiler Suite rimane in modalità demo con lo strumento concesso in licenza**

Se si avvia Color Profiler Suite su Mac OS in modalità completamente autorizzata con uno strumento di misurazione concesso in licenza, è necessario collegare un altro strumento di misurazione che non è concesso in licenza, quindi scollegare lo strumento di misurazione concesso in licenza, Color Profiler Suite si attiva in modalità demo. Se poi si ricollega lo strumento di misurazione concesso in licenza, Color Profiler Suite rimane nella modalità demo. È necessario riavviare Color Profiler Suite per ritornare alla modalità concesso completamente in licenza.

### **(Mac OS) La tavoletta iO non viene riconosciuta dopo il ricollegamento**

Con Color Profiler Suite su Mac OS con una tavoletta iO collegata, se si scollega e si ricollega la tavoletta iO o lo spettrofotometro, la tavoletta iO non viene più riconosciuta. È necessario scollegare l'alimentazione dalla tavoletta iO e poi ricollegarla per riprendere a usare la tavoletta iO con Color Profiler Suite.

Questo problema potrebbe verificarsi se la tavoletta iO è stata acquistata prima del 2013.

### **Errori di misurazione ES-2000**

Se si verificano degli errori di misurazione quando si usa ES-2000 con il righello (impostazione Usa righello selezionata), controllare che la pagina delle misurazioni sia posizionata correttamente. Posizionare la pagina delle misurazioni sulla base di appoggio in modo che la prima striscia da misurare sia la più vicina al fermaglio. Posizionare il righello sulla pagina in modo che sia visibile solo la prima striscia. Al termine della misurazione di ciascuna striscia, spostare il righello per rendere visibile la striscia successiva.

Per vedere una figura che illustra il corretto posizionamento, fare clic sul collegamento [Mostrami come negli schermi della pagina delle misurazioni di Fiery Printer Profiler](#).

## Windows

### **Nome profilo illeggibile**

Se si salva un profilo con una descrizione contenente caratteri non ASCII (ad esempio, caratteri giapponesi), la descrizione potrebbe risultare illeggibile quando viene visualizzata in un'applicazione su Windows 7 o Windows 8, perché viene visualizzata con caratteri ASCII.

## Fiery Printer Profiler

### **Stampa della pagina dei campioni del profilo in scala di grigi quando Scala di grigi è il Modo colore predefinito**

Se si modificano le impostazioni predefinite di Modo colore con Scala di grigi in Imposta valori predefiniti di Command WorkStation, le pagine dei campioni per la creazione dei profili possono essere stampate in scala di grigi in alcuni scenari. In questo caso, modificare il Modo colore predefinito in CMYK per stampare le pagine dei campioni per la creazione dei profili con le impostazioni corrette.

### **Visualizzazione in Gestione calibrazione dei profili di calibrazione basati sulla densità G7**

Se Fiery Color Profiler Suite è installato e si dispone della licenza, Calibrator consente di creare la calibrazione G7. Con la calibrazione G7, le curve di trasferimento verranno applicate sul profilo di calibrazione di un server Fiery per ottenere il bilanciamento del grigio G7. Gestione calibrazione visualizza il profilo di calibrazione originale anziché il profilo di calibrazione con le curve di correzione G7 NPDC applicate.

### **I profili gamut estesi creati su iGen5 producono elementi**

Quando si crea un profilo per uno spazio colore CMYK+O, CMYK+G o CMYK+B su iGen5 e si osservano elementi indesiderati nelle immagini, provare a creare un nuovo profilo in un flusso di lavoro PDF per utilizzare il motore di profilatura gamut esteso più recente.

### **Collegamento al server Fiery**

Se il collegamento al server Fiery viene interrotto mentre è in corso una stampa o un salvataggio da Fiery Printer Profiler, si potrebbero ottenere risultati imprevisti.

### **Creare una stampante virtuale quando vengono creati un nuovo set di calibrazione e un nuovo profilo**

Quando si crea una stampante virtuale, il nome profilo non può includere caratteri a doppio byte quando vengono creati un nuovo set di calibrazione e un nuovo profilo.

### **Calibrazione con un dispositivo di misurazione in linea**

Quando si utilizza un dispositivo di misurazione in linea per calibrare, Fiery Printer Profiler e Fiery Profile Inspector si arrestano in modo anomalo se la preimpostazione selezionata in Proprietà del lavoro ha l'impostazione ColorWise non attivo selezionata.



## Fiery Verify

### **Nome utente con caratteri a doppio byte**

Fiery Verify non si avvia correttamente se si è collegati al computer con un nome utente contenente caratteri a doppio byte. È necessario collegarsi con un nome che non contiene caratteri a doppio byte.

### **Caratteri UTF8 non supportati**

Fiery Verify non riesce ad aprire un profilo se il nome file contiene caratteri UTF8.

