



Customer Release Notes

Fiery Color Profiler Suite, v. 5.9.1.35

Questo documento contiene importanti informazioni su questa release. Distribuire una copia di questo documento a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

Nota: Il termine “Color Profiler Suite” si riferisce a Fiery Color Profiler Suite nel presente documento.

Se si dispone di una versione precedente di Color Profiler Suite e il contratto di manutenzione e supporto software (SMSA) è in vigore, Fiery Software Manager notifica la disponibilità della nuova versione e consente di effettuare l'aggiornamento. Se il contratto di manutenzione e supporto software (SMSA) è scaduto, non si riceve alcuna notifica ma è comunque possibile eseguire Fiery Software Manager (selezionando **Guida > Verifica disponibilità aggiornamenti** nella finestra principale) per rinnovare il contratto e procedere all'aggiornamento.

Un utente Fiery XF o Fiery proServer è autorizzato a ottenere l'aggiornamento o l'upgrade di Color Profiler Suite se dispone di Fiery XF Server 7.0 e versioni successive, di Color Profiler Option e di un SMSA attivo. L'aggiornamento disponibile può essere visualizzato in Fiery Software Manager o nella schermata App e risorse monitor di Fiery Command WorkStation. L'utente può controllare lo stato del SMSA di Fiery XF in Gestore delle licenze per Fiery XF.

Novità introdotte in questa versione

Questa versione di Fiery Color Profiler Suite introduce nuove caratteristiche.

Novità della versione 5.9.1.35

- Diversi problemi di Fiery Color Profiler Suite v5.9.1.32 sono stati risolti.

Novità della versione 5.9.1.32

- Supporto per i seguenti driver di stampa a mezzitoni EPSON SureColor Halftone quando sono collegati a Fiery XF v9.0 o versioni successive:
 - EPSON SureColor SC-P9300 / 9330 / 9340 / 9360 / 9370 / 9380 Halftone
 - EPSON SureColor SC-P7500 / 7530 / 7540 / 7560 / 7570 / 7580 Halftone
- Diversi problemi di Fiery Color Profiler Suite v5.9.1.18 sono stati risolti.

Novità della versione 5.9.1.18

- Supporto per macOS Tahoe 26
- Diversi problemi di Fiery Color Profiler Suite v5.9.1 sono stati risolti.



Novità della versione 5.9.1

- Supportati lo spettrofotometro portatile Epson SD-10 e il Piano di scansione automatico Epson SD-10 per le misurazioni.
- Supportata la formazione opzionale sullo strumento di misurazione Full Width Array (FWA) in Calibrator.
- Passando il cursore su un risultato di tolleranza target impostato, viene evidenziato il campione che ha portato al risultato in Fiery Verify.
- L'aggiunta dell'icona **Vista 3D** in Fiery Verify apre un modello tridimensionale del campione o dei dati di misurazione di riferimento in Fiery Profile Inspector.
- Supporto per le informazioni sulla densità ottica in Fiery Profile Inspector durante la misurazione di un colore con la modalità di misurazione campione. Va notato che i valori di densità ottica devono essere controllati solo per i colori primari.
- Aggiunta dell'opzione **Fiery Color Profiler Suite eLearning** al menu **Guida** per migliorare l'accesso ai corsi di eLearning su Fiery Color Profiler Suite.
- Diversi problemi di Fiery Color Profiler Suite v5.9.0.27 sono stati risolti.

Ora è possibile guardare il video [qui](#).

Account Fiery

Per scaricare il software da Fiery Software Manager, incluso l'aggiornamento a Command WorkStation 7, è necessario disporre di un account Fiery. Non è necessario un account per installare il software.

Per ulteriori informazioni, visitare <https://solutions.fiery.com/Account>.

Requisiti software

Questa versione di Fiery Color Profiler Suite richiede una nuova licenza. Se si utilizza la versione 5.x o 4.x e il contratto di manutenzione e supporto software (SMSA) è in vigore, Fiery Color Profiler Suite scarica automaticamente la licenza più recente dal server delle licenze Fiery. Per rinnovare l'SMSA di Fiery Color Profiler Suite, contattare il rivenditore Fiery e fornire il numero di parte SMSA per il rinnovo 100000006105. I possessori di Fiery Color Profiler Suite 4.x possono inoltre acquistare un aggiornamento per passare dalla versione 4.x alla versione più recente 5.x, incluso un anno di SMSA, dal rivenditore Fiery con il numero di parte 3000013448 (consegna digitale) o 3000013280 (consegna fisica).

Per i punti di avvio di Fiery Color Profiler Suite da Fiery Command WorkStation, è necessario Fiery Command WorkStation 6.8 e versioni successive (si consiglia di utilizzare Fiery Command WorkStation 6.5 e versioni successive supportate). I punti di avvio da versioni precedenti di Fiery Command WorkStation non consentiranno l'avvio dei moduli di Fiery Color Profiler Suite 5.9.1.35.

Requisiti del sistema

Per eseguire Fiery Color Profiler Suite, il computer Windows o Mac deve soddisfare i seguenti requisiti minimi.

Nota: Fiery Color Profiler Suite v5.9.1.35 (CPS) è un'applicazione nativa a 64 bit per piattaforme macOS e Windows. I sistemi operativi a 32 bit non sono supportati da CPS 5.9.1.35. Se Fiery Software Manager è già in esecuzione su un sistema operativo a 32 bit, ad esempio Windows 7 a 32 bit, non verranno visualizzate le notifiche di aggiornamento per CPS Package 5.9.1.35. Se si tenta di installare Fiery Software Manager su un sistema operativo a 32 bit, verrà visualizzato un errore di compatibilità e l'installazione verrà annullata.

Windows	- Windows 11 - Windows 10 - Windows Server 2025 - Windows Server 2022
macOS	- macOS 26 (supporto nativo Intel e Apple serie M) - macOS 15 (supporto nativo Intel e Apple serie M) - macOS 14 (supporto nativo Intel e Apple serie M) - macOS 13 (supporto nativo Intel e Apple serie M)
Configurazione	- Si consiglia di utilizzare uno spazio di 4 GB di RAM (minimo) e 8 GB di RAM o più - Spazio di 3 GB sull'unità disco fisso disponibile per l'uso dell'applicazione - CPU minima: - Processore Intel® Core™ i5 o superiore - Processore AMD Ryzen™ 5 o superiore - Un monitor che supporta il colore a 16 bit con le seguenti risoluzioni consigliate: - Risoluzione minima: - Windows: 1024x768 - macOS: 1024x800 - Risoluzione massima: - Windows: 2560x1600 - macOS: 2560x1600 - Il modulo Fiery Verify richiede un risoluzione del monitor di 1280x1024 - Scheda audio consigliata 1 porta USB 2.0 (alimentata) per lo spettrofotometro Fiery. Sono necessarie altre porte per il collegamento di altri strumenti di misurazione. Nota: Lo spettrofotometro Fiery non funziona se collegato alla porta USB sulla maggior parte delle tastiere o su un hub USB non alimentato. Lo spettrofotometro Fiery e i relativi cavi di collegamento vengono forniti con Fiery Color Profiler Suite.
Stampante	Qualsiasi stampante a colori CMYK, CMYK+X o RGB

Problemi risolti in 5.9.1.35

Il profilo di destinazione CMYK+Verde rosa produceva una qualità del colore scadente

Quando veniva creato un nuovo profilo di destinazione CMYK+Verde Rosa Fiery Color Profiler Suite utilizzando la preimpostazione predefinita o temporanea, il profilo di destinazione risultante produceva colori di scarsa qualità e difetti cromatici visibili.

È stato possibile aggiungere un numero limitato di server Fiery in Fiery Color Profiler Suite

Quando si utilizzava Fiery Color Profiler Suite per aggiungere server Fiery a **Selezionare il server Fiery** in Fiery Printer Profiler, Calibrator o Fiery Verify, è stato possibile aggiungere solo due o tre server.

Il nome della preimpostazione di RGB Profiler non compariva nella pagina Applica impostazioni quando si creava un profilo ICC per i driver Epson RGB

Una volta completate le misurazioni RGB calibrazione e creazione dei profili chart per creare un profilo ICC per driver Epson RGB specifici, l'opzione **Impostazioni** nella pagina **Applica impostazioni** visualizzava una riga di trattini al posto del nome della preimpostazione di RGB Profiler.

Il lavoro di creazione dei profili veniva annullato dopo la misurazione quando si utilizzava Epson SpectroProofer ILS 30

Quando si utilizzava Fiery Color Profiler Suite per calibrare e creare il profilo di una stampante Epson con lo spettrofotometro Epson SpectroProofer ILS 30, talvolta la creazione dei profili del lavoro veniva annullata automaticamente al termine della misurazione del grafico, causando un errore di stampa. Il problema si è verificato dopo aver completato la misurazione della calibrazione, aver selezionato la casella di controllo **Crea profilo di destinazione** e aver stampato e misurato il grafico creazione dei profili in FieryMeasure.

Problemi noti per 5.9.1.35

Lo strumento di misurazione non viene rilevato dopo l'aggiornamento Fiery Command WorkStation

Dopo l'aggiornamento di Fiery Command WorkStation in un Fiery XF server, l'amministratore di un computer client potrebbe visualizzare un messaggio di errore quando si collega a uno spettrofotometro EFI ES-2000 o Fiery ES-3000.

Per ovviare al problema, riavviare manualmente il servizio di misurazione.

- 1 Premere **Windows+R**.
- 2 Digitare **services.msc** nella finestra **Esegui**.
- 3 Premere **Invio** per aprire la finestra **Servizi**.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Servizio di misurazione EFI**.
- 5 Selezionare **Riavvia**.

Full Width Array non è disponibile da Fiery Printer Profiler

Lo strumento di misurazione Full Width Array (FWA) non è disponibile dall'elenco degli strumenti di misurazione quando si utilizza Fiery Printer Profiler. Per ovviare al problema, utilizzare il flusso di lavoro di formazione non personalizzato in Calibrator.

Fiery Color Profiler Suite e FieryMeasure non si aprono dopo essere stati chiusi

Quando si apre Fiery Color Profiler Suite o FieryMeasure su un computer Mac e l'applicazione si chiude improvvisamente, il tentativo di riaprire l'applicazione non andrà a buon fine.

Per ovviare al problema, accedere alla directory utente ed eliminare FM.username e cps.username, dove "username" è il nome utente del computer Mac.

Lo strumento di misurazione Epson SD-10 non viene rilevato in Fiery Profile Editor

Quando si collega uno strumento di misurazione Epson SD-10 a un computer Mac e si apre Fiery Profile Editor, lo strumento di misurazione non viene rilevato dopo averlo selezionato dall'elenco degli strumenti di misurazione e aver fatto clic su **Misura** per una misurazione di un singolo campione.

L'ottimizzazione del grigio utilizza le proprietà predefinite del lavoro

Se si tenta di ottimizzare i grigi utilizzando un profilo supporto predefinito di fabbrica in Fiery Optimizer su un computer Windows, vengono utilizzate le preimpostazioni predefinite delle proprietà del lavoro sul server Fiery e la verifica potrebbe non essere completata correttamente.

Per ovviare al problema, è necessario aprire Fiery Verify Assistant e fare clic su **Modifica** accanto a **Preimpostazione proprietà del lavoro** per specificare le proprietà del lavoro personalizzate.

Il flusso di lavoro di calibrazione G7+ non può essere utilizzato da Fiery Printer Profiler e Fiery Print Matcher

Il flusso di lavoro di calibrazione G7+ non è disponibile in Fiery Printer Profiler e Fiery Print Matcher, anche se è supportato sul server Fiery.

Per ovviare al problema, aprire Calibrator e collegarsi allo stesso server Fiery. Quindi, utilizzare il flusso di lavoro per la calibrazione G7+.

Supporto per lo strumento di misurazione della calibrazione G7+

Il flusso di lavoro di calibrazione G7+ non supporta Konica Minolta IQ-501 e Konica Minolta IQ-601 che utilizzano la modalità Alta velocità.

Tuttavia, Konica Minolta IQ-601 può essere utilizzata nel flusso di lavoro di calibrazione G7+ quando si utilizza la modalità Alta qualità.

Konica Minolta IQ-501 è disponibile quando si utilizza il flusso di lavoro G7+

Se ci si collega a una Konica Minolta IQ-501 e si crea una nuova calibrazione utilizzando il flusso di lavoro G7+, Konica Minolta IQ-501 potrebbe essere elencata nel menu **Strumento**. Quando si seleziona il set di campioni P2P75+ e si fa clic su **Stampa**, viene visualizzato un messaggio che indica che le pagine sono state stampate correttamente, ma il processo non viene completato. È necessario fare clic su **Annulla** per uscire dal processo.

Per ovviare al problema, selezionare uno strumento di misurazione diverso dal menu Strumento per creare una calibrazione utilizzando il flusso di lavoro G7+.

Non è stato possibile aggiungere i server Fiery basati su Delta E e L*a*b* in Fiery Print Matcher

Potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore che indica che Fiery Print Matcher non è supportato quando si aggiunge un server Fiery basato su Delta E o L*a*b*.

La finestra FieryMeasure si apre dietro altre finestre Fiery Color Profiler Suite

Su un computer Windows, quando si apre FieryMeasure da un'altra applicazione Fiery Color Profiler Suite, la finestra potrebbe aprirsi dietro le altre finestre del flusso di lavoro.

I valori delta E di Variazione media misurata e Variazione massima misurata sono più alti in Fiery Color Profiler Suite v5.9.0.27 che in Fiery Color Profiler Suite v5.7

Con Fiery Color Profiler Suite v5.9.0.27 sono stati introdotti nuovi grafici per la creazione dei profili dinamici Fiery Edge. Di conseguenza, gli utenti potrebbero notare valori diversi per **Variazione media misurata** e **Variazione massima misurata**. Questi valori vengono calcolati in base ai campioni anti all'interno dei grafici di creazione dei profili.

Il layout dei grafici per la creazione dei profili più piccoli non includono campioni ridondanti e, pertanto, non visualizzeranno valori di variazione. Tuttavia, i grafici per la creazione dei profili dinamici di medie e grandi dimensioni possono mostrare valori di variazione più elevati rispetto alle versioni Fiery Color Profiler Suite precedenti. Questo non è necessariamente un indicatore negativo poiché il numero di campioni ridondanti è aumentato in modo significativo.

Di conseguenza, vengono confrontati più campioni tra loro, con confronti di campioni identici che potrebbero estendersi su più pagine del grafico. Questo miglioramento fornisce informazioni più dettagliate sulla stabilità del colore della combinazione di stampante, supporto, inchiostro o toner rispetto a quanto disponibile in Fiery Color Profiler Suite v5.7 e precedenti.

Lo strumento di misurazione non può essere collegato tramite un cavo Ethernet

Quando si tenta di collegare uno dei seguenti strumenti di misurazione tramite Ethernet in un ambiente Fiery Advanced Controller Interface, viene visualizzato un messaggio di collegamento non riuscito:

- Konica Minolta FD-9
- Konica Minolta MYIRO-9
- EFI ES-6000 (Ethernet)

- Barberi LEP qb
- Ricoh Auto Color Adjuster

Per ovviare al problema, è possibile utilizzare un cavo USB per collegare lo strumento di misurazione.

Il Fiery Profile Inspector potrebbe non selezionare i punti su macOS Sonoma 14

Su un computer macOS Sonoma 14, Fiery Profile Inspector potrebbe non consentire di selezionare i punti in un file IT8 o un profilo di destinazione ICC.

Il set e il profilo di calibrazione CMYK aggiuntivi non vengono creati sul Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery®, versione 2.1

Quando è selezionata la casella **Crea un set di calibrazione e un profilo CMYK aggiuntivi dai dati di misurazione CMYK+** in **Preferenze** su un Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery®, versione 2.1 e viene creato un profilo della stampante CMYK+, il set di calibrazione e il profilo aggiuntivi per CMYK non vengono creati.

Strumenti di misurazione iO di X-Rite collegati a macOS

Le X-Rite iLiO/iLiO2 e iLiO3/iLiO3+, quando sono collegate a un computer che esegue macOS Monterey 12.4, non vengono rilevati. Per ovviare al problema, installare macOS Monterey 12.5 o una versione successiva.

La misurazione del set di campioni G7 P2P25Xa potrebbe comportare un errore di scansione

In Fiery Verify, viene visualizzato un errore di scansione incompleta della striscia se si misura la striscia G7 P2P25Xa oltre l'ultimo campione nel layout campione ufficiale.

Ridimensionamento della risoluzione del monitor

Se si ridimensiona la risoluzione del monitor su un sistema Windows, Fiery Color Profiler Suite visualizzerà un messaggio di errore.

Nomi dei lavori contenenti caratteri speciali

I nomi dei lavori contenenti caratteri speciali sono illeggibili in Fiery Verify .

Strumenti di misurazione Konica Minolta MYIRO-1 e MYIRO-9 collegati a Apple MacBook Pro

Gli strumenti di misurazione Konica Minolta MYIRO-1 e MYIRO-9 non vengono rilevati se collegati attraverso USB (connettore di tipo C) su un dispositivo Apple MacBook Pro (13 pollici, M1, 2020).

Misurazione dei campioni con Techkon SpectroDens

Quando si misura un grafico del layout di un campione con lo strumento di misurazione Techkon SpectroDens, questo rifletterà le misurazioni in senso inverso, se misurate in entrambe le direzioni. Si consiglia di misurare i campioni del grafico esclusivamente da sinistra a destra.

Misurazione delle strisce di verifica Barberi Spectro Pad o LFP qb nel flusso di lavoro Fiery XF

Non è possibile misurare le strisce di verifica Barberi Spectro Pad o LFP qb con modalità di connessione Ethernet o WiFi in quanto in Fiery Verify non è presente alcuna disposizione per specificare le impostazioni di connessione nell'interfaccia utente per le strisce di verifica nel flusso di lavoro Fiery XF.

Informazioni a piè di pagina di prova di stampa

Le informazioni a piè di pagina di stampa di prova vengono visualizzate in inglese indipendentemente dalla lingua del sistema operativo client in Fiery Device Linker.

Misurazione dei campioni con X-Rite i1Pro3 Plus

Quando si utilizza X-Rite ilPro3 Plus per leggere le misurazioni in FieryMeasure e il computer passa alla modalità di sospensione, non sarà possibile continuare a effettuare le misurazioni. Si consiglia di disattivare la modalità di sospensione sul sistema del computer desktop prima di misurare le i campioni.

Strumento di misurazione

La finestra dello strumento di calibrazione non risponde

Se si seleziona il opzione **Salva come PDF** nel modulo Fiery Printer Profiler e poi ci si collega a uno spettrofotometro palmare ES-2000, ES-3000, X-Rite i1Pro 2 o X-Rite i1 Pro3, la finestra potrebbe smettere di rispondere se si fa clic su **Avanti** quando lo strumento di misurazione è in fase di calibrazione.

(macOS) Color Profiler Suite rimane in modalità demo con lo strumento concesso in licenza

Se si avvia Color Profiler Suite sul computer Mac in modalità con licenza completa con uno strumento di misurazione concesso in licenza, si collega un altro strumento di misurazione che non è concesso in licenza, quindi si scollega lo strumento di misurazione concesso in licenza, Color Profiler Suite si attiverà in modalità demo. Se poi si ricollega lo strumento di misurazione concesso in licenza, Color Profiler Suite rimane nella modalità demo. È necessario riavviare Color Profiler Suite per ritornare alla modalità concesso completamente in licenza.

Fiery Printer Profiler

Le impostazioni di generazione del nero non vengono applicate durante la creazione del profilo in Fiery Printer Profiler

Quando si crea un nuovo profilo colore in Fiery Printer Profiler partendo da una preimpostazione predefinita, le impostazioni per la generazione del nero contenute nella preimpostazione selezionata potrebbero non essere applicate come specificato.

Per ovviare al problema, aprire le impostazioni di Fiery Edge, rivedere e definire le impostazioni personalizzate di generazione del nero, quindi creare il profilo colore.

Le impostazioni di Barbieri Spectro LFP qb Color Tools non sono condivise

Quando si utilizza lo strumento di misurazione Barbieri Spectro LFP qb su un server Fiery XF, le impostazioni nel flusso di lavoro di Color Tools non vengono condivise con il modulo Fiery Printer Profiler in Fiery Color Profiler Suite.

Visualizzazione in Gestione calibrazione dei profili di calibrazione basati sulla densità G7

Se Fiery Color Profiler Suite è installato e si dispone della licenza, Calibrator consente di creare la calibrazione G7. Con la calibrazione G7, le curve di trasferimento verranno applicate sul profilo di calibrazione di un server Fiery per ottenere il bilanciamento del grigio G7. Gestione calibrazione visualizza il profilo di calibrazione originale anziché il profilo di calibrazione con le curve di correzione G7 NPDC applicate.

I profili gamut estesi creati su iGen5 producono elementi

Quando si crea un profilo per uno spazio colore CMYK+O, CMYK+G o CMYK+B su iGen5 e si osservano elementi indesiderati nelle immagini, provare a creare un nuovo profilo in un flusso di lavoro PDF per utilizzare il dispositivo Fiery Edge più recente.

Collegamento al server Fiery

Se il collegamento al server Fiery viene interrotto mentre è in corso una stampa o un salvataggio da Fiery Printer Profiler, si potrebbero ottenere risultati imprevisti.

Creare una stampante virtuale quando vengono creati un nuovo set di calibrazione e un nuovo profilo

Quando si crea una stampante virtuale, il nome profilo non può includere caratteri a doppio byte quando vengono creati un nuovo set di calibrazione e un nuovo profilo.

Ulteriori informazioni

Misurazione con IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 o Ugra/Fogra-MediaWedge V 3.0a

In Fiery Verify , quando si misura il layout grafico del patch con EFI ES-1000, EFI es-2000, Konica Minolta FD-5BT o EFI es-3000 (con l'opzione **misura senza righello** selezionata), i supporti IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 o Ugra/Fogra-MediaWedge v 3.0 devono essere misurati da sinistra a destra. Se si misurano i supporti scanalati da destra verso sinistra, viene visualizzato un messaggio di avviso rosso insieme al segno di spunta verde mancante per informare che la misurazione è stata eseguita in modo non corretto. Se si decide di ignorare l'avviso e il segno di spunta verde mancante, i valori di misurazione verranno registrati in senso inverso.