



Versienotities voor de klant

Fiery Color Profiler Suite, v5.7.0.11

Dit document bevat belangrijke informatie over deze release. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

Opmerking: De term “Color Profiler Suite” verwijst naar de Fiery Color Profiler Suite in dit document.

Als u een vorige versie hebt van de Color Profiler Suite en uw Software Maintenance and Support Agreement (SMSA) actueel is, krijgt u een melding van de Fiery Software Manager over deze nieuwe versie en dat u kunt upgraden. Als uw SMSA is verlopen, ontvangt u geen melding, maar kunt u de Fiery Software Manager activeren (door **Help** > **Zoeken naar updates** in het hoofdvenster te selecteren) om uw SMSA te verlengen en vervolgens te upgraden.

Een Fiery XF- of Fiery proServer-gebruiker heeft recht op de Color Profiler Suite-update of upgrade als de gebruiker Fiery XF server 7.0 en hoger, de Color Profiler Option en een actieve SMSA heeft. De beschikbare update is te bekijken in Fiery Software Manager of in Fiery Command WorkStation op het scherm Toepassingen en hulpbronnen. De gebruiker kan de SMSA-status van Fiery XF controleren in Fiery XF-licentiebeheer.

Wat is nieuw in deze versie?

Deze versie van Fiery Color Profiler Suite introduceert enkele nieuwe functies.

Wat er nieuw is in versie 5.7.0.11

- Alle meetinstrumenten van X-Rite (i1Pro, i1Pro 2, i1Pro 3, i1Pro 3 Plus, i1iO, i1iO 2, i1iO3, i1iO3+, i1iSis en i1iSis XL) en Fiery (ES-1000, ES-2000, ES-3000 en ES-6000) zijn nu beschikbaar op clientcomputers met Windows 11 24H2.

Wat er nieuw is in versie 5.7

- Ondersteuning voor het meetinstrument Ricoh Auto Color Adjuster in Fiery Express Profiler, Fiery Printer Profiler, Calibrator, Fiery Optimizer, Fiery Print Matcher en Fiery Verify.
- Fiery Verify toont nu de juiste CMYK+-kleurmodi van kleurstoffnamen wanneer u uw muisaanwijzer op de Fiery Verify-gebruikersinterface, het verificatierapport en het label plaatst.
- Verschillende problemen van Fiery Color Profiler Suite v5.7 zijn opgelost.

Bekijk [hier](#) de video.

Fiery Account

Een Fiery Account is vereist voor het downloaden van software vanuit Fiery Software Manager, inclusief de upgrade naar Command WorkStation 7. Er is geen account vereist om de software te installeren.

Ga voor meer informatie naar <https://solutions.fiery.com/Account>.



Softwarevereisten

Deze versie van Fiery Color Profiler Suite vereist een nieuwe licentie. Als u momenteel versie 5.x of 4.x gebruikt en uw Overeenkomst voor software-onderhoud en ondersteuning (SMSA) actueel is, dan downloadt Fiery Color Profiler Suite de nieuwste licentie automatisch van de Fiery-licentieserver. Om de Fiery Color Profiler Suite-SMSA te vernieuwen, neemt u contact op met uw Fiery-reseller en geeft u het onderdeelnummer 100000006105 op van de SMSA-verlenging. Eigenaren van Fiery Color Profiler Suite 4.x kunnen ook een upgrade naar de nieuwste 5.x-versie, inclusief een jaar SMSA, aanschaffen bij hun Fiery-reseller via onderdeelnummer 3000013448 (digitale levering) of 3000013280 (fysieke levering).

Voor de Fiery Color Profiler Suite-startpunten vanuit Fiery Command WorkStation is Fiery Command WorkStation 6.8 of hoger aanbevolen (Fiery Command WorkStation 6.5 of hoger is ondersteund). Startpunten van voorgaande versies van Fiery Command WorkStation starten geen Fiery Color Profiler Suite 5.7.0.11-modulen.

Systeemvereisten

Om Fiery Color Profiler Suite uit te voeren, moet uw Windows- of Mac-computer aan de volgende minimumvereisten voldoen.

Opmerking: Fiery Color Profiler Suite v5.7.0.11 (CPS) is een systeemeigen 64-bits applicatie voor zowel Mac- als Windows-platforms. De 32-bits besturingssystemen worden niet ondersteund voor CPS v5.7.0.11. Als Fiery Software Manager al wordt uitgevoerd op een 32-bits besturingssysteem zoals Windows 7 32-bit, worden de updatemeldingen voor het CPS v5.7.0.11-pakket niet weergegeven. Als u probeert om Fiery Software Manager op een 32-bits besturingssysteem te installeren, ontvangt u een compatibiliteitsfout en wordt de installatie geannuleerd.

Windows	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 11 (alleen 64-bits) • Windows 10 (alleen 64-bits) • Windows Server 2022 (alleen 64-bits)
macOS	<ul style="list-style-type: none"> • macOS 14 • macOS 13 (native ondersteuning voor M1 en M2) • macOS 12 • macOS 11

Configuratie	<ul style="list-style-type: none"> • 4 GB RAM (minimaal) en 8 GB RAM of meer wordt aanbevolen • 3 GB vrije ruimte op de vaste schijf voor gebruik van de toepassing • Minimale CPU: <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Core™ i5-processor of hoger • AMD Ryzen™ 5-processor of hoger • Een monitor die 16-bits kleuren ondersteunt met de volgende aanbevolen resoluties: <ul style="list-style-type: none"> • Minimale resolutie: <ul style="list-style-type: none"> • Windows: 1024x768 • macOS: 1024x800 • Maximale resolutie: <ul style="list-style-type: none"> • Windows: 2560x1600 • macOS: 2560x1600 • De Fiery Verify-module vereist een monitorresolutie van 1280x1024 • Geluidskaart aanbevolen • 1 USB 2.0-poort (met stroomvoorziening) voor Fiery-spectrofotometer. Aanvullende poorten benodigd voor andere meetinstrumenten. <p>Opmerking: De Fiery-spectrofotometer werkt niet als deze wordt aangesloten op de USB-poort op de meeste toetsenborden of op een USB-hub zonder voeding. De Fiery-spectrofotometer en verbindingkabels worden meegeleverd met Fiery Color Profiler Suite.</p>
Printer	Elke RGB-, CMYK- of CMYK+X-kleurenprinter

Opgeloste problemen in 5.7.0.11

Clientcomputers met Windows 11 24H2 konden de X-Rite- of Fiery-meetinstrumenten niet detecteren

Wanneer u uw clientcomputer bijwerkte naar Windows 11 24H2 en een X-Rite- of Fiery-meetinstrument selecteerde in **Voorkeuren voor > bewerken**, werd u in een bericht gevraagd het meetinstrument aan te sluiten, zelfs als het meetinstrument al was aangesloten.

Het ging om de volgende meetinstrumenten:

- EFI ES-1000
- X-Rite i1Pro 2
- EFI ES-2000
- X-Rite i1Pro 3
- EFI ES-3000
- X-Rite i1Pro 3 Plus
- EFI ES-6000
- X-Rite i1iO
- X-rite i1Pro
- X-Rite i1iO 2
- X-Rite i1iO 3
- X-Rite i1iO 3+
- X-Rite i1iSis
- X-rite i1iSis XL

Bekende problemen bij 5.7.0.11

Meetinstrument kan geen verbinding maken via een ethernetkabel

Een bericht over een mislukte verbinding wordt weergegeven wanneer u probeert een van de volgende meetinstrumenten via ethernet aan te sluiten in een Fiery Advanced Controller Interface-omgeving:

- Konica Minolta FD-9
- Konica Minolta MYIRO-9
- EFI ES-6000 (Ethernet)
- Barberi LEP qb
- Ricoh Auto Color Adjuster

Om dit te omzeilen, kunt u een USB-kabel gebruiken om uw meetinstrument aan te sluiten.

De Fiery Profile Inspector kan geen punten selecteren op macOS Sonoma 14

Het is mogelijk dat Fiery Profile Inspector u op een computer met macOS Sonoma 14 geen punten laat selecteren in een IT8-bestand of een ICC-uitvoerprofiel.

Er worden geen extra CMYK-kalibratieset en -profiel gemaakt op de Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery®, versie 2.1

Wanneer het selectievakje **Een extra CMYK-kalibratieset en -profiel maken op basis van CMYK+-meetgegevens** is ingeschakeld in **Voorkeuren** op een Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery®, versie 2.1 en er een CMYK+-printerprofiel wordt gemaakt, worden geen extra CMYK-kalibratieset en -profiel gemaakt.

X-Rite iO-meetinstrumenten die zijn aangesloten op macOS

De X-Rite i1iO/i1iO2 en i1iO3/i1iO3+, indien aangesloten op een computer met macOS Monterey 12.4, worden niet gedetecteerd. U kunt dit probleem omzeilen door macOS Monterey 12.5 of hoger te installeren.

Het meten van de G7 P2P25Xa-vlakkenset kan een scanfout opleveren

In Fiery Verify wordt een scanfout voor een onvolledige strip weergegeven als u de G7 P2P25Xa-strip meet voorbij het laatste vlak in de officiële vlakopmaak.

De monitorresolutie schalen

Als u de monitorresolutie op een Windows-systeem schaaft, wordt er een fout weergegeven in Fiery Color Profiler Suite.

Taaknamen met speciale tekens

Taaknamen die speciale tekens bevatten, zijn niet leesbaar in Fiery Verify.

Konica Minolta MYIRO-1- en MYIRO-9-meetinstrumenten die zijn aangesloten op Apple MacBook Pro

De Konica Minolta MYIRO-1- en MYIRO 9-meetinstrumenten worden niet gedetecteerd wanneer ze met de USB-connector (C-type) zijn aangesloten op een Apple MacBook Pro (13 inch, M1, 2020).

Het meten van vlakken met de Techkon SpectroDens

Wanneer u een vlakopmaakgrafiek meet met het Techkon SpectroDens-meetinstrument, worden de metingen in tegengestelde richting weergegeven als deze in beide richtingen wordt gemeten. U wordt aangeraden de grafiekvlakken alleen van links naar rechts te meten.

Het meten van Barbieri Spectro-blok of -LFP qb-verificatiestrips in de Fiery XF-workflow

Kan Barbieri Spectro-blok of -LFP qb-verificatiestrips niet meten in ethernet- of wifverbindingsmodus, omdat het in Fiery Verify niet mogelijk is om verbindinginstellingen te specificeren in de gebruikersinterface voor verificatiestrips in de Fiery XF-workflow.

Informatie over de voettekst als proef afdrukken

Informatie over de voettekst als proef afdrukken wordt weergegeven in het Engels ongeacht de taal van het besturingssysteem van de client in Fiery Device Linker.

Vlakmetingen met de X-Rite i1Pro 3 Plus

Wanneer u de X-Rite i1Pro 3 Plus gebruikt om metingen te lezen in FieryMeasure en de computer in de slaapstand gaat, zult u niet meer in staat zijn om metingen uit te voeren. We raden u aan de slaapstand op de desktopcomputer uit te schakelen voordat u vlakken gaat meten.

Meetinstrument

Kalibratie-instrumentvenster reageert niet meer

Als u de optie **Opslaan als PDF** in de Fiery Printer Profiler-module selecteert en vervolgens verbinding maakt met een ES-2000, ES-3000, X-Rite i1Pro 2 of X-Rite i1 Pro3 handheld spectrofotometer, reageert het venster mogelijk niet meer als u op **Volgende** klikt wanneer het meetinstrument bezig is met kalibreren.

(Mac OS) Color Profiler Suite blijft in demomodus, ook al heeft instrument een licentie

Als u Color Profiler Suite op de Mac-computer in volledige-licentiemodus start met een aangesloten gelicentieerd meetinstrument, een ander niet-gelicentieerd meetinstrument aansluit en vervolgens het gelicentieerde instrument loskoppelt, schakelt Color Profiler Suite over op demomodus. Als u daarna het gelicentieerde meetinstrument weer aansluit, blijft Color Profiler Suite in demomodus. U moet Color Profiler Suite opnieuw starten om naar volledige-licentiemodus terug te keren.

Fiery Printer Profiler

Barbieri Spectro LFP qb Color Tools-instellingen worden niet gedeeld

Wanneer u het Barbieri Spectro LFP qb-meetinstrument op een Fiery XF-server gebruikt, worden de instellingen in de Color Tools-workflow niet gedeeld met de Fiery Printer Profiler-module in Fiery Color Profiler Suite.

Calibration Manager-weergave van G7-dichtheidskalibratiedoelen

Wanneer Fiery Color Profiler Suite is geïnstalleerd en gelicentieerd, biedt Kalibrator de mogelijkheid om G7-kalibratie uit te voeren. Bij een G7-kalibratie worden overdrachtcurven toegepast op een kalibratierichtwaarde van Fiery-server om G7-grijsbalans te bereiken. De Calibration Manager geeft het oorspronkelijke kalibratiedoel weer, niet het kalibratiedoel met toegepaste G7 NPDC-correctiekrommen.

Uitgebreide gammaprofielen die op iGen5-productartefacten zijn gemaakt

Wanneer u een profiel maakt voor de kleurenruimte CMYK+O, CMYK+G of CMYK+B op de iGen5 en ongewenste artefacten in afbeeldingen waarneemt, probeer dan een nieuw profiel te maken in een pdf-workflow om de nieuwste Fiery Edge-printer te gebruiken.

Verbinding met Fiery-server

Als de verbinding met de Fiery-server wordt onderbroken terwijl Fiery Printer Profiler bezig is met afdrucken of opslaan, kunnen onverwachte resultaten optreden.

Een virtuele printer maken wanneer een nieuwe kalibratieset en een nieuw kalibratieprofiel worden gemaakt

Een profielnaam mag geen double-byte tekens bevatten wanneer u een virtuele printer maakt wanneer een nieuwe kalibratieset en een nieuw kalibratieprofiel worden gemaakt.

Aanvullende informatie

Metten met IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 of Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a

In Fiery Verify, wanneer u de patchopmaakgrafiek meet met de EFI ES-1000, EFI ES-2000, Konica Minolta FD-5BT of EFI ES-3000 (waarbij de optie **Metten zonder liniaal** is geselecteerd), moet u de IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013- of Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a-controlestrip van links naar rechts meten. Als u de controlestrips van rechts naar links meet, wordt een rood waarschuwingsbericht weergegeven samen met het ontbrekende groene vinkje om u te informeren dat de meting onjuist is uitgevoerd. Als u ervoor kiest de melding en het ontbrekende groene vinkje te negeren, worden de meetwaarden in de omgekeerde richting vastgelegd.