



Versienotities voor de klant

Fiery Color Profiler Suite, v5.8.1

Dit document bevat belangrijke informatie over deze release. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

Opmerking: De term “Color Profiler Suite” verwijst naar de Fiery Color Profiler Suite in dit document.

Als u een vorige versie hebt van de Color Profiler Suite en uw Software Maintenance and Support Agreement (SMSA) actueel is, krijgt u een melding van de Fiery Software Manager over deze nieuwe versie en dat u kunt upgraden. Als uw SMSA is verlopen, ontvangt u geen melding, maar kunt u de Fiery Software Manager activeren (door **Help** > **Zoeken naar updates** in het hoofdvenster te selecteren) om uw SMSA te verlengen en vervolgens te upgraden.

Een Fiery XF- of Fiery proServer-gebruiker heeft recht op de Color Profiler Suite-update of upgrade als de gebruiker Fiery XF server 7.0 en hoger, de Color Profiler Option en een actieve SMSA heeft. De beschikbare update is te bekijken in Fiery Software Manager of in Fiery Command WorkStation op het scherm Toepassingen en hulpbronnen. De gebruiker kan de SMSA-status van Fiery XF controleren in Fiery XF-licentiebeheer.

Wat is nieuw in deze versie?

Deze versie van Fiery Color Profiler Suite introduceert enkele nieuwe functies.

Wat er nieuw is in versie 5.8.1

- De gebruikersinterface van Fiery Edge heeft de instelling **Voorbeeld zwarte-inktcurve (0-100%)** gewijzigd in de instelling **Grijsbalansvoorbeeld (0-100%)**.
- Verschillende problemen van Fiery Color Profiler Suite v5.8 zijn opgelost.

Wat er nieuw is in versie 5.8

- Intelligente ondersteuning voor aanbevolen Fiery Edge profielgrafieken in Fiery Express Profiler en Fiery Printer Profiler voor CMYK en CMYK+ kleurmodus.
- Compatibiliteit met het Barbieri Spectro Swing qb-meetinstrument in Fiery Express Profiler, Fiery Printer Profiler, Kalibrator, Fiery Optimizer, Fiery Print Matcher, en Fiery Verify.
- Native ondersteuning voor de Konica Minolta IQ-601 in Fiery Express Profiler, Fiery Printer Profiler, Kalibrator, Fiery Optimizer, Fiery Print Matcher, Fiery Profile Inspector en Fiery Verify.
- Fiery Color Profiler Suite ondersteunt naadloos schakelen tussen een Canon ILS en de Canon Sensing Unit zonder de Fiery-server en de printer opnieuw op te starten, en tussen de snelle en hoogwaardige apparaatmodi van de Konica Minolta IQ-601.
- De gebruikersinterface van het **About** venster in Fiery Color Profiler Suite is nu gebruiksvriendelijker met tabbladen voor versie- en juridische informatie.



- De EFI ES-1000 en X-Rite i1Pro kunnen niet opnieuw worden gecertificeerd en zullen bij de volgende softwarerelease uit de lijst met Fiery Color Profiler Suite-meetinstrumenten worden verwijderd.
- De EFI ES-3000 en de EFI ES-6000 zijn omgedoopt tot Fiery ES-3000 en Fiery ES-6000.
- Compatibiliteit met macOS Sequoia 15, Windows 11 24H2 en Windows Server 2025.
- Verschillende problemen van Fiery Color Profiler Suite v5.7.0.11 zijn opgelost.

Bekijk [hier](#) de video.

Fiery Account

Een Fiery Account is vereist voor het downloaden van software vanuit Fiery Software Manager, inclusief de upgrade naar Command WorkStation 7. Er is geen account vereist om de software te installeren.

Ga voor meer informatie naar <https://solutions.fiery.com/Account>.

Softwarevereisten

Deze versie van Fiery Color Profiler Suite vereist een nieuwe licentie. Als u momenteel versie 5.x of 4.x gebruikt en uw Overeenkomst voor software-onderhoud en ondersteuning (SMSA) actueel is, dan downloadt Fiery Color Profiler Suite de nieuwste licentie automatisch van de Fiery-licentieserver. Om de Fiery Color Profiler Suite-SMSA te vernieuwen, neemt u contact op met uw Fiery-reseller en geeft u het onderdeelnummer 100000006105 op van de SMSA-verlenging. Eigenaren van Fiery Color Profiler Suite 4.x kunnen ook een upgrade naar de nieuwste 5.x-versie, inclusief een jaar SMSA, aanschaffen bij hun Fiery-reseller via onderdeelnummer 3000013448 (digitale levering) of 3000013280 (fysieke levering).

Voor de Fiery Color Profiler Suite-startpunten vanuit Fiery Command WorkStation is Fiery Command WorkStation 6.8 of hoger aanbevolen (Fiery Command WorkStation 6.5 of hoger is ondersteund). Startpunten van voorgaande versies van Fiery Command WorkStation starten geen Fiery Color Profiler Suite 5.8.1-modulen.

Systeemvereisten

Om Fiery Color Profiler Suite uit te voeren, moet uw Windows- of Mac-computer aan de volgende minimumvereisten voldoen.

Opmerking: Fiery Color Profiler Suite v5.8.1 (CPS) is een systeemeigen 64-bits applicatie voor zowel Mac- als Windows-platforms. De 32-bits besturingssystemen worden niet ondersteund voor CPS v5.8.1. Als Fiery Software Manager al wordt uitgevoerd op een 32-bits besturingssysteem zoals Windows 7 32-bit, worden de updatemeldingen voor het CPS v5.8.1-pakket niet weergegeven. Als u probeert om Fiery Software Manager op een 32-bits besturingssysteem te installeren, ontvangt u een compatibiliteitsfout en wordt de installatie geannuleerd.

Windows	• Windows 11 • Windows 10 • Windows Server 2025 • Windows Server 2022
---------	--

macOS	• macOS 15 (native ondersteuning voor Intel en Apple M-serie) • macOS 14 (native ondersteuning voor Intel en Apple M-serie) • macOS 13 (native ondersteuning voor Intel en Apple M-serie) • macOS 12 (native ondersteuning voor Intel en Apple M-serie)
Configuratie	• 4 GB RAM (minimaal) en 8 GB RAM of meer wordt aanbevolen • 3 GB vrije ruimte op de vaste schijf voor gebruik van de toepassing • Minimale CPU: • Intel® Core™ i5-processor of hoger • AMD Ryzen™ 5-processor of hoger • Een monitor die 16-bits kleuren ondersteunt met de volgende aanbevolen resoluties: • Minimale resolutie: • Windows: 1024x768 • macOS: 1024x800 • Maximale resolutie: • Windows: 2560x1600 • macOS: 2560x1600 • De Fiery Verify-module vereist een monitorresolutie van 1280x1024 • Geluidskaart aanbevolen • 1 USB 2.0-poort (met stroomvoorziening) voor Fiery-spectrofotometer. Aanvullende poorten benodigd voor andere meetinstrumenten. Opmerking: De Fiery-spectrofotometer werkt niet als deze wordt aangesloten op de USB-poort op de meeste toetsenborden of op een USB-hub zonder voeding. De Fiery-spectrofotometer en verbindingstekabels worden meegeleverd met Fiery Color Profiler Suite.
Printer	Elke RGB-, CMYK- of CMYK+X-kleurenprinter

Problemen opgelost in 5.8.1

Meetinstrumenten konden niet gevonden worden

Nadat u kleurprofielvlakken had gemeten en een .it8-bestand had geïmporteerd, werd er een foutbericht weergegeven dat uw meetinstrument niet kon worden gevonden.

Dit gebeurde op de volgende meetinstrumenten:

- Fiery ES-6000 (met USB-aansluiting)
- X-Rite iSis

- Konica Minolta MYIRO-1
- Barbieri Spectro Swing qb
- Ricoh Auto Color Adjuster

Een bericht over het maken van een virtuele printer was in sommige talen blanco

In Fiery Printer Profiler op een Mac-computer werd in sommige talen een leeg bericht weergegeven in plaats van te vragen of u een virtuele printer wilt maken nadat u een kalibratie hebt overgeslagen of een nieuwe kalibratie hebt gemaakt.

Fiery Verify Assistant reageerde niet

Wanneer u op een Mac-computer Fiery Verify Assistant opende, op **Bewerken** klikte en vervolgens op **Opslaan** of **Annuleren**, reageerde Fiery Verify Assistant niet meer en andere acties konden niet worden uitgevoerd.

De G7 grafiek had na elke herhaling een verminderde kwaliteit

Wanneer u een kalibratie maakte en uitvoerde met G7 ingeschakeld in een DeltaE-kalibratieworkflow en een andere kalibratieset maakte met G7 met dezelfde informatie, ging de kwaliteit van de G7 grafiek na elke herhaling lager.

Er trad een interne fout op bij het gebruik van de Fiery ES-3000 op een Fiery EC22, versie 1.0

Wanneer u op een Windows-computer een nieuwe kalibratie maakte met de G7-workflow op een Fiery EC22, versie 1.0 met de Fiery ES-3000 en vervolgens de profileringsgrafiek met 46 vlakken selecteerde, werd een intern foutbericht weergegeven en kon de turboprofilering niet worden voortgezet.

Dynamische grafieken toonden nul vlakken

In Fiery Printer Profiler, wanneer u een .it8-bestand importeerde bij het meten van vlakken, werden er nul vlakken weergegeven voor de instelling **Vlakopmaak**.

Het voorbeeld van het meetvlak werd niet correct weergegeven bij het afsluiten van de slaapstand

Wanneer uw monitor de slaapstand op een Mac-computer verliet, werd het voorbeeld van het meetvlak niet correct weergegeven.

Er werd een fout weergegeven bij het importeren van een .i8t-bestand

Op een Windows-computer werd een fout weergegeven bij het meten van vlakken met een Barbieri Spectro Swing en het importeren van het i8t-bestand.

Instrumentinstelling werd niet weergegeven

Nadat u kleurprofielvlakken had gemeten en een .it8-bestand had geïmporteerd, werd de **instrumentinstelling** niet vermeld in de lijst met **vlakinstellingen**.

Fout in paginaformaat na het importeren van een it8-bestand

Er werd een fout in het paginaformaat weergegeven nadat u kleurprofielvlakken had gemeten met een X-Rite iSis en een i8-bestand had geïmporteerd.

Ricoh Auto Color Adjuster geen meervoudige metingsgrafieken hebt gemeten

Nadat u één metingsgrafiek had gemeten met de Ricoh Auto Color Adjuster, trad een fout op bij alle aanvullende meetgrafieken en kon deze niet worden gelezen.

Het selectievakje Inline-instrument van printer gebruiken is niet weergegeven

Wanneer u voor het eerst een Fiery-server toevoegde die het schakelen tussen een Canon-ILS en de Canon Sensing Unit ondersteunde zonder de Fiery-server en de printer opnieuw op te starten, werd het selectievakje **Inline-instrument van printer gebruiken** niet weergegeven in Fiery Express Profiler.

Bekende problemen bij 5.8.1

FieryMeasure-venster wordt achter andere Fiery Color Profiler Suite vensters geopend

Wanneer u op een Windows-computer vanuit een andere Fiery Color Profiler Suite toepassing FieryMeasure opent, wordt het venster mogelijk achter de andere workflowvensters geopend.

De waarden voor Gemiddelde gemeten variatie en Maximale gemeten variatie delta E zijn hoger in Fiery Color Profiler Suite v5.8 dan in Fiery Color Profiler Suite v5.7

De Fiery Color Profiler Suite v5.8 introduceert nieuwe dynamische Fiery Edge profileringsgrafieken. Als gevolg hiervan kunnen gebruikers verschillende waarden opmerken voor **Gemiddelde gemeten variatie** en **Maximale gemeten variatie**. Deze waarden worden berekend op basis van overbodige vlakken in de profileringsgrafieken.

De kleinste opmaak voor profileringsgrafieken bevat geen overbodige vlakken en geeft daarom geen variatiewaarden weer. Middelgrote en grote dynamische profileringsgrafieken kunnen echter hogere variatiewaarden weergeven in vergelijking met eerdere Fiery Color Profiler Suite versies. Dit is niet per se een negatieve indicator, aangezien het aantal redundante vlakken aanzienlijk is toegenomen.

Als gevolg daarvan worden meer vlakken met elkaar vergeleken, waarbij identieke vlakvergelijkingen mogelijk meerdere grafiekpagina's beslaan. Deze verbetering geeft gedetailleerdere feedback over de kleurstabiliteit van de combinatie van printer, media, inkt of toner dan beschikbaar was in Fiery Color Profiler Suite v5.7 en voorheen.

Meetinstrument kan geen verbinding maken via een ethernetkabel

Een bericht over een mislukte verbinding wordt weergegeven wanneer u probeert een van de volgende meetinstrumenten via ethernet aan te sluiten in een Fiery Advanced Controller Interface-omgeving:

- Konica Minolta FD-9
- Konica Minolta MYIRO-9
- EFI ES-6000 (Ethernet)
- Barberi LEP qb
- Ricoh Auto Color Adjuster

Om dit te omzeilen, kunt u een USB-kabel gebruiken om uw meetinstrument aan te sluiten.

De Fiery Profile Inspector kan geen punten selecteren op macOS Sonoma 14

Het is mogelijk dat Fiery Profile Inspector u op een computer met macOS Sonoma 14 geen punten laat selecteren in een IT8-bestand of een ICC-uitvoerprofiel.

Er worden geen extra CMYK-kalibratieset en -profiel gemaakt op de Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery®, versie 2.1

Wanneer het selectievakje **Een extra CMYK-kalibratieset en -profiel maken op basis van CMYK+-meetgegevens** is ingeschakeld in **Voorkeuren** op een Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery®, versie 2.1 en er een CMYK+-printerprofiel wordt gemaakt, worden geen extra CMYK-kalibratieset en -profiel gemaakt.

X-Rite iO-meetinstrumenten die zijn aangesloten op macOS

De X-Rite i1iO/i1iO2 en i1iO3/i1iO3+, indien aangesloten op een computer met macOS Monterey 12.4, worden niet gedetecteerd. U kunt dit probleem omzeilen door macOS Monterey 12.5 of hoger te installeren.

Het meten van de G7 P2P25Xa-vlakkenset kan een scanfout opleveren

In Fiery Verify wordt een scanfout voor een onvolledige strip weergegeven als u de G7 P2P25Xa-strip meet voorbij het laatste vlak in de officiële vlakopmaak.

De monitorresolutie schalen

Als u de monitorresolutie op een Windows-systeem schaaft, wordt er een fout weergegeven in Fiery Color Profiler Suite.

Taaknamen met speciale tekens

Taaknamen die speciale tekens bevatten, zijn niet leesbaar in Fiery Verify.

Konica Minolta MYIRO-1- en MYIRO-9-meetinstrumenten die zijn aangesloten op Apple MacBook Pro

De Konica Minolta MYIRO-1- en MYIRO 9-meetinstrumenten worden niet gedetecteerd wanneer ze met de USB-connector (C-type) zijn aangesloten op een Apple MacBook Pro (13 inch, M1, 2020).

Het meten van vlakken met de Techkon SpectroDens

Wanneer u een vlakopmaakgrafiek meet met het Techkon SpectroDens-meetinstrument, worden de metingen in tegengestelde richting weergegeven als deze in beide richtingen wordt gemeten. U wordt aangeraden de grafiekvlakken alleen van links naar rechts te meten.

Het meten van Barbieri Spectro-blok of -LFP qb-verificatiestrips in de Fiery XF-workflow

Kan Barbieri Spectro-blok of -LFP qb-verificatiestrips niet meten in ethernet- of wifiverbindingsmodus, omdat het in Fiery Verify niet mogelijk is om verbindinginstellingen te specificeren in de gebruikersinterface voor verificatiestrips in de Fiery XF-workflow.

Informatie over de voettekst als proef afdrukken

Informatie over de voettekst als proef afdrukken wordt weergegeven in het Engels ongeacht de taal van het besturingssysteem van de client in Fiery Device Linker.

Vlakmetingen met de X-Rite i1Pro 3 Plus

Wanneer u de X-Rite i1Pro 3 Plus gebruikt om metingen te lezen in FieryMeasure en de computer in de slaapstand gaat, zult u niet meer in staat zijn om metingen uit te voeren. We raden u aan de slaapstand op de desktopcomputer uit te schakelen voordat u vlakken gaat meten.

Meetinstrument

Kalibratie-instrumentvenster reageert niet meer

Als u de optie **Opslaan als PDF** in de Fiery Printer Profiler-module selecteert en vervolgens verbinding maakt met een ES-2000, ES-3000, X-Rite i1Pro 2 of X-Rite i1 Pro3 handheld spectrofotometer, reageert het venster mogelijk niet meer als u op **Volgende** klikt wanneer het meetinstrument bezig is met kalibreren.

(Mac OS) Color Profiler Suite blijft in demomodus, ook al heeft instrument een licentie

Als u Color Profiler Suite op de Mac-computer in volledige-licentiemodus start met een aangesloten gelicentieerd meetinstrument, een ander niet-gelicentieerd meetinstrument aansluit en vervolgens het gelicentieerde instrument loskoppelt, schakelt Color Profiler Suite over op demomodus. Als u daarna het gelicentieerde meetinstrument weer aansluit, blijft Color Profiler Suite in demomodus. U moet Color Profiler Suite opnieuw starten om naar volledige-licentiemodus terug te keren.

Fiery Printer Profiler

Barbieri Spectro LFP qb Color Tools-instellingen worden niet gedeeld

Wanneer u het Barbieri Spectro LFP qb-meetinstrument op een Fiery XF-server gebruikt, worden de instellingen in de Color Tools-workflow niet gedeeld met de Fiery Printer Profiler-module in Fiery Color Profiler Suite.

Calibration Manager-weergave van G7-dichtheidskalibratiedoelen

Wanneer Fiery Color Profiler Suite is geïnstalleerd en gelicentieerd, biedt Kalibrator de mogelijkheid om G7-kalibratie uit te voeren. Bij een G7-kalibratie worden overdrachtcurven toegepast op een kalibratierichtwaarde van Fiery-server om G7-grijsbalans te bereiken. De Calibration Manager geeft het oorspronkelijke kalibratiedoel weer, niet het kalibratiedoel met toegepaste G7 NPDC-correctiekrommen.

Uitgebreide gammaprofielen die op iGen5-productartefacten zijn gemaakt

Wanneer u een profiel maakt voor de kleurenruimte CMYK+O, CMYK+G of CMYK+B op de iGen5 en ongewenste artefacten in afbeeldingen waarneemt, probeer dan een nieuw profiel te maken in een pdf-workflow om de nieuwste Fiery Edge-printer te gebruiken.

Verbinding met Fiery-server

Als de verbinding met de Fiery-server wordt onderbroken terwijl Fiery Printer Profiler bezig is met afdrukken of opslaan, kunnen onverwachte resultaten optreden.

Een virtuele printer maken wanneer een nieuwe kalibratieset en een nieuw kalibratieprofiel worden gemaakt

Een profielnaam mag geen double-byte tekens bevatten wanneer u een virtuele printer maakt wanneer een nieuwe kalibratieset en een nieuw kalibratieprofiel worden gemaakt.

Aanvullende informatie

Metten met IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 of Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a

In Fiery Verify, wanneer u de patchopmaakgrafiek meet met de EFI ES-1000, EFI ES-2000, Konica Minolta FD-5BT of EFI ES-3000 (waarbij de optie **Metten zonder liniaal** is geselecteerd), moet u de IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013- of Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a-controlestrip van links naar rechts meten. Als u de controlestrips van rechts naar links meet, wordt een rood waarschuwingsbericht weergegeven samen met het ontbrekende groene vinkje om u te informeren dat de meting onjuist is uitgevoerd. Als u ervoor kiest de melding en het ontbrekende groene vinkje te negeren, worden de meetwaarden in de omgekeerde richting vastgelegd.