



Informacje o wersji dla klientów

Fiery Color Profiler Suite, w wersji 5.8.1

Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Informacje te należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed kontynuowaniem instalacji.

Uwaga: W niniejszym dokumencie termin „Color Profiler Suite” odnosi się konkretnie do urządzenia Fiery Color Profiler Suite.

W przypadku korzystania z wcześniejszej wersji Color Profiler Suite oraz posiadania aktualnej umowy dotyczącej pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania (SMSA) oprogramowanie Fiery Software Manager powiadomi użytkownika o nowej wersji, a także pozwoli na dokonanie aktualizacji. Jeżeli umowa SMSA jest nieaktualna, powiadomienie nie zostanie wyświetlone. Niemniej jednak użytkownik może uruchomić oprogramowanie Fiery Software Manager (wybierając kolejno **Pomoc > Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje** w oknie głównym) w celu odnowienia umowy SMSA, a następnie dokonania aktualizacji.

Użytkownik rozwiązania Fiery XF albo Fiery proServer jest uprawniony do aktualizacji bądź uaktualnienia Color Profiler Suite, jeśli ma serwer Fiery XF w wersji 7.0 lub nowszej, opcjonalne oprogramowanie Color Profiler i aktywną umowę SMSA. Dostępną aktualizację można wyświetlić w oprogramowaniu Fiery Software Manager albo na ekranie Aplikacje i zasoby w programie Fiery Command WorkStation. Użytkownik może sprawdzić status umowy SMSA serwera Fiery XF w menedżerze licencji serwera Fiery XF.

Co nowego w tej wersji

W tej wersji Fiery Color Profiler Suite wprowadzono nowe funkcje.

Co nowego w wersji 5.8.1?

- W interfejsie użytkownika profili Fiery Edge ustawienie **Podglądu krzywej czarnego tuszu (0–100%)** zostało zmienione na ustawienie **Podglądu balansu szarości (0–100%)**.
- Różne problemy z oprogramowaniem Fiery Color Profiler Suite w wersji 5.8 zostały rozwiązane.

Co nowego w wersji 5.8?

- Inteligentna obsługa zalecanych tabel profili Fiery Edge w programach Fiery Express Profiler oraz Fiery Printer Profiler dla trybów kolorów CMYK i CMYK+.
- Kompatybilność przyrządu pomiarowego Barbieri Spectro Swing qb w oprogramowaniu Fiery Express Profiler, Fiery Printer Profiler, Calibrator, Fiery Optimizer, Fiery Print Matcher i Fiery Verify.
- Natywna obsługa urządzenia Konica Minolta IQ-601 w oprogramowaniu Fiery Express Profiler, Fiery Printer Profiler, Calibrator, Fiery Optimizer, Fiery Print Matcher, Fiery Profile Inspector i Fiery Verify.
- Pakiet Fiery Color Profiler Suite umożliwia płynne przełączanie między wbudowanym spektrofotometrem Canon ILS i jednostką czujnikową Canon Sensing Unit bez konieczności ponownego uruchamiania serwera Fiery i drukarki oraz między trybami dużej szybkości i wysokiej jakości urządzenia Konica Minolta IQ-601.



- Interfejs użytkownika okna **Informacje** w pakiecie Fiery Color Profiler Suite jest teraz bardziej przyjazny dla użytkownika dzięki zakładkom z informacjami o wersji i informacjami prawnymi.
- Spektrofotometry EFI ES-1000 oraz X-Rite i1Pro nie mogą być ponownie certyfikowane i zostaną usunięte z listy przyrządów pomiarowych pakietu Fiery Color Profiler Suite w następnej wersji oprogramowania.
- Nazwy urządzeń EFI ES-3000 i EFI ES-6000 zmieniono na Fiery ES-3000 i Fiery ES-6000.
- Zgodność z systemami macOS Sequoia 15, Windows 11 24H2 i Windows Server 2025.
- Różne problemy z oprogramowaniem Fiery Color Profiler Suite w wersji 5.7.0.11 zostały rozwiązane.

Obejrzyj film [tutaj](#).

Konto Fiery

Konto Fiery jest wymagane do pobierania oprogramowania z Fiery Software Manager, w tym do uaktualnienia do Command WorkStation 7. Konto nie jest wymagane do zainstalowania oprogramowania.

Więcej informacji na stronie <https://solutions.fieri.com/Account>.

Wymagania dotyczące oprogramowania

Ta wersja Fiery Color Profiler Suite wymaga nowej licencji. Jeśli użytkownik aktualnie korzysta z wersji 5.x lub 4.x i posiada aktualną umowę dotyczącą pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania (SMSA), Fiery Color Profiler Suite automatycznie pobiera licencję z serwera licencjonowania Fiery. Aby odnowić umowę SMSA dla Fiery Color Profiler Suite, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Fiery i podaj numer części odnowienia umowy SMSA: 100000006105. Użytkownik będący właścicielem Fiery Color Profiler Suite 4.x może również zakupić uaktualnienie z wersji 4.x do najnowszej wersji 5.x, w tym rok korzystania z umowy SMSA, u swojego sprzedawcy produktów firmy Fiery, powołując się na numer katalogowy 3000013448 (wersja cyfrowa) lub 3000013280 (wersja fizyczna).

Aby korzystać z punktów uruchomienia Fiery Color Profiler Suite z Fiery Command WorkStation, zalecana jest wersja Fiery Command WorkStation 6.8 lub późniejsza (obsługiwany jest pakiet Fiery Command WorkStation w wersji 6.5 lub nowszej). Punkty uruchomienia z poprzednich wersji aplikacji Fiery Command WorkStation nie uruchomią modułów aplikacji Fiery Color Profiler Suite w wersji 5.8.1.

Wymagania systemowe

Aby uruchomić oprogramowanie Fiery Color Profiler Suite, komputer z systemem Windows lub Mac musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Uwaga: Fiery Color Profiler Suite w wersji 5.8.1 (CPS) to natywna aplikacja 64-bitowa na urządzenia z systemami macOS i Windows. 32-bitowe systemy operacyjne nie są obsługiwane w przypadku CPS w wersji 5.8.1. Jeśli Fiery Software Manager działa już w 32-bitowym systemie operacyjnym, takim jak 32-bitowy Windows 7, nie będą wyświetlane powiadomienia o aktualizacji dla pakietu CPS w wersji 5.8.1. Jeśli użytkownik podejmie próbę instalacji oprogramowania Fiery Software Manager na 32-bitowym systemie operacyjnym, zostanie wyświetlony błąd kompatybilności, a instalacja zostanie anulowana.

Windows	• Windows 11 • Windows 10 • Windows Server 2025 • Windows Server 2022
---------	--

macOS	• macOS 15 (natywna obsługa procesorów Intel i Apple z serii M) • macOS 14 (natywna obsługa procesorów Intel i Apple z serii M) • macOS 13 (natywna obsługa procesorów Intel i Apple z serii M) • macOS 12 (natywna obsługa procesorów Intel i Apple z serii M)
Konfiguracja	• zalecane jest 4 GB pamięci RAM (minimum), a najlepiej 8 GB pamięci RAM lub więcej • 3 GB wolnego miejsca na dysku twardym do użytkowania przez aplikację • Procesor — co najmniej: • Intel® Core™ i5 lub szybszy • AMD Ryzen™ 5 lub szybszy • Monitor obsługujący 16-bitową głębię kolorów oraz następujące zalecane rozdzielczości: • Minimalna rozdzielczość: • Windows: 1024 x 768 • macOS: 1024 x 800 • Maksymalna rozdzielczość: • Windows: 2560 x 1600 • macOS: 2560 x 1600 • Moduł Fiery Verify wymaga monitora o rozdzielczości 1280 x 1024 • Zalecana karta dźwiękowa • 1 gniazdo USB 2.0 (aktywnie zasilane) dla spektrofotometru Fiery. Dodatkowe gniazda dla innych przyrządów pomiarowych. Uwaga: Spektrofotometr Fiery nie zadziała w przypadku podłączenia do portu USB w większości klawiatur lub niezasilanego koncentratora USB. Spektrofotometr Fiery i kable połączeniowe są dostarczane wraz z oprogramowaniem Fiery Color Profiler Suite.
Drukarka	Dowolna drukarka kolorowa obsługująca przestrzeń kolorów RGB, CMYK lub CMYK+X

Problemy naprawione w wersji 5.8.1

Nie można odnaleźć przyrządów pomiarowych

Po zmierzeniu pól kontrolnych profilowania kolorów i zaimportowaniu pliku .it8 wyświetlany był komunikat o błędzie informujący o tym, że nie można odnaleźć przyrządu pomiarowego.

Miało to miejsce w przypadku następujących przyrządów pomiarowych:

- Fiery ES-6000 (z połączeniem USB)
- X-Rite iSis

- Konica Minolta MYIRO-1
- Barbieri Spectro swing qb
- Ricoh Auto Color Adjuster

Komunikat dotyczący tworzenia drukarki wirtualnej był pusty w niektórych językach

W Fiery Printer Profiler na komputerze z systemem Mac w niektórych językach wyświetlany był pusty komunikat zamiast pytania o chęć utworzenia drukarki wirtualnej po pominięciu kalibracji lub utworzeniu nowej kalibracji.

Fiery Verify Assistant nie odpowiada

Na komputerze z systemem Mac, po otwarciu Fiery Verify Assistant, kliknięciu przycisku **Edytuj** w profilu, a następnie kliknięciu przycisku **Zapisz** lub **Anuluj**, program Fiery Verify Assistant przestawał odpowiadać i nie można było wykonać innych czynności.

Jakość tabeli G7 ulegała pogorszeniu po każdej iteracji

Po utworzeniu i uruchomieniu kalibracji z opcją G7 włączoną w przepływie pracy kalibracji DeltaE i utworzeniu kolejnego zestawu kalibracji z G7 przy użyciu tych samych informacji jakość tabeli G7 ulegała pogorszeniu po każdej iteracji.

Występował błąd wewnętrzny podczas korzystania z urządzenia Fiery ES-3000 na serwerze Fiery EC22 w wersji 1.0.

Na komputerze z systemem Windows, podczas tworzenia nowej kalibracji z użyciem przepływu pracy G7 w Fiery EC22, wersja 1.0, z wykorzystaniem urządzenia Fiery ES-3000, a następnie wybraniu tabeli profilowania z 46 polami kontrolnymi, pojawiał się komunikat o błędzie wewnętrznym i nie można było kontynuować profilowania w trybie turbo.

Tabele dynamiczne wyświetlały zero pól kontrolnych

W Fiery Printer Profiler, po zaimportowaniu pliku .it8 podczas pomiaru pól kontrolnych, w ustawieniu **Układ pól kontrolnych** nie było wyświetlanych żadnych pól kontrolnych.

Podgląd pola kontrolnego pomiaru nie był wyświetlany prawidłowo po wyjściu z trybu uśpienia

Po wyjściu z trybu uśpienia monitora na komputerze z systemem Mac podgląd pola kontrolnego pomiaru nie był wyświetlany prawidłowo.

Podczas importowania pliku .i8t występował błąd

Na komputerze z systemem Windows, w przypadku używania spektrofotometru Barbieri Spectro Swing do pomiaru pól kontrolnych, pojawiał się błąd przy importowaniu pliku .i8t.

Brak ustawienia Przyrząd na liście

Po zmierzeniu pól kontrolnych profilowania kolorów i zaimportowaniu pliku .it8 ustawienie **Przyrząd** nie było wyświetlane na liście **Ustawienia pól kontrolnych**.

Błąd rozmiaru strony po zaimportowaniu pliku .it8

Po zmierzeniu pól kontrolnych profilowania kolorów za pomocą urządzenia X-Rite iSis i zaimportowaniu pliku .it8 pojawiał się błąd rozmiaru strony.

Narzędzie Ricoh Auto Color Adjuster nie przeprowadzało pomiaru wielu tabel pomiarowych

Po zmierzeniu jednej tabeli pomiarowej za pomocą narzędzia Ricoh Auto Color Adjuster występował błąd w przypadku dodatkowych tablic pomiarowych i nie można było wykonać odczytu.

Pole wyboru Użyj wbudowanego instrumentu drukarki nie było wyświetlane

Podczas pierwszego dodania serwera Fiery obsługującego przełączanie między wbudowanym spektrofotometrem Canon ILS a jednostką czujnikową Canon Sensing Unit bez ponownego uruchamiania serwera Fiery i drukarki pole wyboru **Użyj wbudowanego instrumentu drukarki** nie było wyświetlane w programie Fiery Express Profiler.

Znane problemy w wersji 5.8.1

FieryMeasure otwiera się za innymi oknami Fiery Color Profiler Suite

Na komputerze z systemem Windows, po otwarciu FieryMeasure z innej aplikacji Fiery Color Profiler Suite, okno może otworzyć się za innymi oknami przepływu pracy.

Wartości delta E Przeciętna zmienność wyników pomiarów i Maksymalna zmienność wyników pomiarów są wyższe w Fiery Color Profiler Suite, wersja 5.8, niż w Fiery Color Profiler Suite, wersja 5.7

Fiery Color Profiler Suite w wersji 5.8 wprowadza nowe dynamiczne tabele profilowania Fiery Edge. W rezultacie użytkownicy mogą zauważyć różne wartości dla parametrów **Przeciętna zmienność wyników pomiarowych** i **Maksymalna zmienność wyników pomiarowych**. Wartości te są obliczane na podstawie nadmiarowych pól kontrolnych w tabelach profilowania.

Najmniejsze układy tabeli profilowania nie zawierają żadnych nadmiarowych pól kontrolnych i dlatego wartości zmienności nie są wyświetlane. Średnie i duże dynamiczne tabele profilowania mogą jednak wykazywać wyższe wartości zmienności w porównaniu z poprzednimi wersjami Fiery Color Profiler Suite. Niekoniecznie jest to wskaźnik negatywny, ponieważ liczba pól nadmiarowych znacznie wzrosła.

W związku z tym porównywanych jest ze sobą więcej pól kontrolnych, a identyczne porównania pól kontrolnych mogą obejmować wiele stron z tabelami. To ulepszenie zapewnia bardziej szczegółowe informacje na temat stabilności kolorów kombinacji drukarki, nośnika i tuszu lub tonera niż w Fiery Color Profiler Suite w wersji 5.7 i wcześniejszych.

Nie można nawiązać połączenia za pomocą przyrządu pomiarowego za pomocą kabla Ethernet

Podczas próby podłączenia dowolnego z następujących przyrządów pomiarowych za pomocą sieci Ethernet w środowisku Fiery Advanced Controller Interface wyświetlany jest komunikat o niepowodzeniu połączenia:

- Konica Minolta FD-9
- Konica Minolta MYIRO-9
- EFI ES-6000 (Ethernet)
- Barberi LEP qb
- Ricoh Auto Color Adjuster

Aby obejść ten problem, do podłączenia przyrządu pomiarowego można użyć kabla USB.

W systemie macOS Sonoma 14 moduł Fiery Profile Inspector może nie wybierać punktów

Na komputerze z systemem macOS Sonoma 14 moduł Fiery Profile Inspector może nie pozwalać na wybór punktów w pliku IT8 lub profilu wydruku ICC.

Dodatkowy zestaw kalibracji CMYK i profil nie są tworzone w Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery® w wersji 2.1

Gdy pole wyboru **Utwórz dodatkowy zestaw kalibracji CMYK i profil z danych pomiarowych CMYK+** jest zaznaczone w **Preferencjach** programu Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery® w wersji 2.1, a profil maszyny drukarskiej CMYK+ jest tworzony, dodatkowy zestaw kalibracji CMYK i profil nie są tworzone.

Przyrządy pomiarowe X-Rite iO podłączone do systemu macOS

Urządzenia X-Rite iliO/iliO2 oraz iliO3/iliO3+, nawiązując połączenie z komputerem z systemem macOS Monterey 12.4, nie są wykrywane. Aby obejść ten problem, należy zainstalować system macOS Monterey 12.5 lub późniejszą wersję.

Pomiar zestawu pól kontrolnych G7 P2P25Xa może skutkować błędem skanowania

W przypadku pomiaru paska G7 P2P25Xa poza ostatnim polem kontrolnym w oficjalnym układzie pól kontrolnych aplikacja Fiery Verify wyświetli błąd niekompletnego skanu paska.

Skalowanie rozdzielczości monitora

W przypadku skalowania rozdzielczości monitora w systemie Windows pakiet Fiery Color Profiler Suite wyświetli komunikat o błędzie.

Nazwy zadań zawierające znaki specjalne

Nazwy zadań zawierające znaki specjalne są nieczytelne w programie Fiery Verify.

Przrządy pomiarowe Konica Minolta MYIRO-1 i MYIRO-9 podłączone do komputera Apple MacBook Pro

Przrządy pomiarowe Konica Minolta MYIRO-1 i MYIRO-9 nie są wykrywane w przypadku podłączenia ich złączem USB typu C do komputera Apple MacBook Pro (ekran 13", procesor M1, rok prod. 2020).

Pomiar pól kontrolnych za pomocą urządzenia Techkon SpectroDens

Po zmierzeniu tabeli układu pól kontrolnych za pomocą przyrządu pomiarowego Techkon SpectroDens będzie on odzwierciedlał wyniki pomiarów w odwrotnym kierunku niż w przypadku dokonania pomiarów w obu kierunkach. Zaleca się dokonanie pomiaru tabeli pól kontrolnych wyłącznie od lewej do prawej strony.

Pomiar Barbieri SpectroPad i pasków weryfikacyjnych LFP qb w kolejności zadań Fiery XF

Nie można dokonać pomiaru Barbieri SpectroPad i pasków weryfikacyjnych LFP qb w trybie łączności z siecią Ethernet lub Wi-Fi, ponieważ w interfejsie Fiery Verify nie ma możliwości określenia ustawień połączenia dla pasków weryfikacyjnych w kolejności zadań Fiery XF.

Informacje o stopce wydruku testowego

Informacje o stopce wydruku testowego są wyświetlane w języku angielskim niezależnie od języka systemu operacyjnego komputera klienckiego, na którym jest zainstalowana aplikacja Fiery Device Linker.

Pomiar pól kontrolnych za pomocą spektrofotometru X-Rite i1Pro3 Plus

Jeżeli podczas używania spektrofotometru X-Rite i1Pro3 Plus do odczytywania pomiarów w aplikacji FieryMeasure komputer przejdzie w tryb uśpienia, dalszy odczyt pomiarów stanie się niemożliwy. Przed rozpoczęciem pomiaru pól kontrolnych zaleca się wyłączenie trybu uśpienia w ustawieniach systemu operacyjnego komputera.

Przyrząd pomiarowy

Okno kalibrowania przyrządu przestaje odpowiadać

W przypadku wybrania opcji **Zapisz jako PDF** w module Fiery Printer Profiler, a następnie nawiązania połączenia z serwerem ES-2000, ES-3000, X-Rite i1Pro 2 lub ręcznym spektrofotometrem X-Rite i1 Pro3 okno może przestać odpowiadać po kliknięciu przycisku **Dalej** podczas kalibrowania przyrządu pomiarowego.

(macOS) Po podłączeniu licencjonowanego przyrządu pakiet Color Profiler Suite pozostaje w trybie demonstracyjnym

Jeżeli po podłączeniu licencjonowanego przyrządu pomiarowego uruchomisz pakiet Color Profiler Suite na komputerze Mac w trybie pełnej licencji, a następnie podłączysz kolejny przyrząd pomiarowy, który nie jest licencjonowany, i odłączysz licencjonowany przyrząd pomiarowy, pakiet Color Profiler Suite zostanie przełączony w tryb demonstracyjny. Nawet po ponownym podłączeniu licencjonowanego przyrządu pomiarowego pakiet Color

Profiler Suite w dalszym ciągu pozostaje trybie demonstracyjnym. Aby powrócić do trybu pełnej licencji, musisz uruchomić pakiet Color Profiler Suite ponownie.

Fiery Printer Profiler

Ustawienia Barbieri Spectro LFP qb Color Tools nie są udostępniane

W przypadku używania przyrządu pomiarowego Barbieri Spectro LFP qb na serwerze Fiery XF ustawienia kolejności zadań Color Tools nie są udostępniane modułowi Fiery Printer Profiler w aplikacji Fiery Color Profiler Suite.

Wyświetlanie kalibracji docelowej G7 opartej na gęstości w Menedżerze kalibracji

Po zainstalowaniu pakietu Fiery Color Profiler Suite i zweryfikowaniu licencji, w Kalibratorze zostanie udostępniona opcja utworzenia kalibracji G7. W przypadku kalibracji G7 do wartości docelowych kalibracji dla serwera Fiery zostaną zastosowane krzywe transferu w celu uzyskania balansu szarości G7. W Menedżerze kalibracji jest wyświetlana pierwotna kalibracja docelowa zamiast kalibracji docelowej z zastosowanymi krzywymi korekcji G7 NPDC.

Generowanie artefaktów przez profile wykorzystujące rozszerzoną gamę kolorystyczną utworzone za pomocą drukarki iGen5

Jeżeli po utworzeniu profilu dla przestrzeni kolorów CMYK+O, CMYK+G lub CMYK+B za pomocą drukarki iGen5 na obrazach są widoczne niepożądane artefakty, zalecane jest utworzenie nowego profilu przy użyciu przepływu pracy opartego na formacie PDF w celu zastosowania najnowszego mechanizmu Fiery Edge.

Połączenie z serwerem Fiery

Jeżeli połączenie z serwerem Fiery Server zostanie przerwane podczas drukowania lub zapisywania na serwerze z poziomu programu Fiery Printer Profiler, rezultaty mogą być nieoczekiwane.

Tworzenie drukarki wirtualnej podczas tworzenia nowego zestawu kalibracji i profilu

Nazwa profilu wprowadzana przy tworzeniu drukarki wirtualnej podczas tworzenia nowego zestawu kalibracji i profilu nie może zawierać znaków dwubajtowych.

Dodatkowe informacje

Pomiar za pomocą przyrządu IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 lub Ugra/Fogra-MediaWedge V 3.0 a

W Fiery Verify przypadku pomiaru tabeli układu pól kontrolnych przy użyciu EFI es-1000, EFI es-2000, Konica Minolta FD-5BT lub EFI es-3000 (przy zaznaczonej opcji **Zmierz bez podziałki**), idealliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 lub Ugra/Fogra-Mediawedge v 3.0 a kliny nośników należy mierzyć od lewej do prawej strony. Jeśli użytkownik dokonuje pomiaru klinów nośnika od prawej do lewej strony, wyświetlany jest czerwony komunikat ostrzegawczy wraz z brakującym zielonym znacznikiem wyboru w celu poinformowania użytkownika o

nieprawidłowym wykonaniu pomiaru. W przypadku zignorowania ostrzeżenia i brakującego zielonego znacznika wyboru wartości pomiarów zostaną zapisane w odwrotnym kierunku.