



Notas de versão do cliente

Fiery Color Profiler Suite, v5.2

Este documento contém informações importantes sobre esta versão. Verifique se todos os usuários receberam essas informações antes de realizar a instalação.

Nota: O termo “Color Profiler Suite” refere-se ao Fiery Color Profiler Suite neste documento.

Se você tiver uma versão anterior do Color Profiler Suite e seu Contrato de Suporte e Manutenção de Software (SMSA) estiver atualizado, o Fiery Software Manager notificará sobre a nova versão e permitirá que você faça a atualização. Se o seu SMSA estiver desatualizado, você não será notificado, mas poderá executar o Fiery Software Manager (selecione Ajuda > Verificar atualizações na janela principal) para renovar o SMSA e, em seguida, atualizar.

Um usuário do Fiery XF tem direito à atualização ou upgrade do Color Profiler Suite se tiver o servidor Fiery XF 7.0 ou posterior e um SMSA ativo com a opção Profiler. A atualização disponível pode ser vista no Fiery Software Manager ou na tela Apps e Recursos na Fiery Command WorkStation. O usuário pode verificar o status do SMSA do Fiery XF no Fiery Software Manager, assim como no License Manager para Fiery XF.

O que há de novo nesta versão

Esta versão do Fiery Color Profiler Suite apresenta novos recursos.

Aplicativo de 64 bits: Fiery Color Profiler Suite v5.2 (CPS) é um aplicativo de 64 bits nativo para as plataformas Windows e Mac OS. Os sistemas operacionais de 32 bits não são compatíveis com CPS v5.2. Se o Fiery Software Manager já estiver sendo executado em um sistema operacional de 32 bits como o Windows 7 de 32 bits, ele não exibirá as notificações sobre a atualização para o pacote CPS v5.2. Se você tentar instalar o Fiery Software Manager em um sistema operacional de 32 bits, você verá um erro de compatibilidade, e a instalação será cancelada. Para ver a lista de sistemas operacionais compatíveis, consulte [Requisitos do sistema](#) na página 2.

Nota: Esta versão do Fiery Color Profiler Suite exige uma nova licença. Se você estiver executando no momento a versão 5.x ou 4.x e seu Contrato de Suporte e Manutenção de Software (SMSA) for atual, o Fiery Color Profiler Suite baixará a licença mais recente automaticamente pelo servidor de licenciamento da EFI. Para renovar o SMSA do Fiery Color Profiler Suite, entre em contato com seu revendedor Fiery e providencie o número de peça de renovação 10000006105 do SMSA.



Nota: Para os pontos de inicialização do Fiery Color Profiler Suite na Fiery Command WorkStation, será necessária a Fiery Command WorkStation 6.3. Os pontos de inicialização de versões anteriores da Fiery Command WorkStation não iniciarão os módulos do Fiery Color Profiler Suite 5.2.

- O Fiery® Edge™ é a mais nova tecnologia de criação de perfil de cor da EFI para impressoras Fiery Driven™. A tecnologia Fiery Edge oferece aprimoramentos imediatos de cor e qualidade em muitas áreas importantes, além de fornecer mais controles para os usuários obterem o melhor dos recursos de uma impressora. A tecnologia está disponível para alguns Fiery servers novos. Acesse a página específica do front-end digital Fiery (<https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-digital-print-servers/>) em efi.com para verificar a compatibilidade com o Fiery Edge.
- Novas predefinições de verificação foram adicionadas ao instrumento de medição KM IQ-501, e a predefinição de verificação anterior foi corrigida, já que a verificação era mais complexa do que o pretendido.
- O Fiery Intensify agora é compatível com a seleção de um perfil de referência para controlar a renderização do Fiery Intensify.
- O gerador de gráficos foi atualizado para dar suporte a intervalos entre linhas para gerar melhores resultados de medição. Esse recurso é ativado por padrão nas impressoras EFI VUTEk FabriVUi (com um calendário de em linha) e pode ser configurado pelo usuário.
- Compatível com o instrumento de medição X-Rite i1Pro 3 Plus com 8 mm de abertura.
- Vários problemas do Fiery Color Profiler Suite v5.1.1 foram corrigidos.

Requisitos do sistema

Para executar o Color Profiler Suite, seu computador Windows ou Mac OS X deve cumprir as seguintes exigências mínimas.

Nota: O Color Profiler Suite v5.2 é compatível apenas com sistemas operacionais de x64 bits.

Windows	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 SP1 • Windows 8.1 • Windows 10
Mac OS	<ul style="list-style-type: none"> • Mac OS v10.11 • macOS Sierra 10.12 • macOS High Sierra 10.13 • macOS Mojave 10.14

Configuração	<ul style="list-style-type: none"> • 3 GB de RAM • 3 GB de espaço disponível na unidade de disco rígido para uso do aplicativo • Um monitor que seja compatível com cores de 16 bits em uma resolução mínima de 1024 x 768 (1280 x 1024 para o Fiery Verify) • Recomendamos o uso de placa de som • 1 porta USB 2.0 (alimentada) para o espectrofotômetro EFI. Portas adicionais necessárias para outros instrumentos de medição. <p>Nota: O espectrofotômetro EFI não funciona se conectado a uma porta USB na maioria de teclados ou a um hub USB não alimentado. O espectrofotômetro da EFI e os cabos de conexão são fornecidos com o Color Profiler Suite.</p>
Impressora	Qualquer impressora CMYK ou RGB

Problemas corrigidos na versão 5.2

Criação de novo perfil do Fiery Device Linker

Quando você criava um novo perfil do Fiery Device Linker e definia as configurações de impressão no FieryMeasure para imprimir o layout de amostra, o botão Avançar na janela Fiery Device Linker era ativado e exibia mensagens de erro quando clicado.

Valores atualizados do conjunto de tolerância não eram exibidos

Ao editar e salvar os valores de tolerância no Fiery Verify, os novos valores serão exibidos na janela do Fiery Verify.

Seletor de perfil falha ao carregar perfis do Fiery server

No Device Linker, o seletor de perfil não conseguia carregar os perfis do Fiery server se o servidor fosse adicionado usando o endereço IP 127.0.0.1.

Cores especiais renderizadas como preto para impressoras KDC

Cores especiais Pantone renderizadas como preto ao usar um perfil criado no Color Profiler Suite v5.1.1 para impressoras KDC, como preto 100% e CMYK 100% preto, apresentaram aparência semelhante. As cores Pantone agora são renderizadas corretamente, e o preto CMYK exibe uma aparência melhor.

Fiery Express Profiler imprime o layout de amostra de perfil errado

O Fiery Express Profiler imprimia o layout de amostra de perfil errado para 46 aleatório. O layout correto da tabela agora é impresso.

Tarefa do Fiery Verify é cortada quando impressa em papel de tamanho pequeno

A tarefa do Fiery Verify era cortada se um tamanho de papel menor fosse selecionado na janela Propriedades da tarefa e um tamanho da tabela maior fosse selecionado na janela Medição do Fiery.

Fiery Profile Inspector não exibe a visualização de gamut do perfil

O Fiery Profile Inspector agora será iniciado com a visualização de gamut do perfil.

Predefinições do Fiery Verify para Fogra 51 e GRACoL

O Fiery Verify, em combinação com uma impressora Konica Minolta com a unidade IQ-501 instalada, agora será aprovado ao imprimir com a predefinição de verificação para Fogra 51 ou GRACoL.

Gerador de perfil Q incompatível com impressoras Vutek 5r+

O gerador de perfil Q agora pode ser usado no Fiery Printer Profiler de impressoras Vutek 5r+.

Criação de perfil de impressora com arquivos. it8 no Fiery Printer Profiler

O Fiery Printer Profiler não responderá aos sistemas Windows e Mac OS ao usar as medidas do Convert no fluxo de trabalho do Profile. Ao criar um perfil de impressora com arquivos. it8 e alterar as configurações uma segunda vez, a janela Aplicar configurações não responderá, assim como os botões quando forem clicados.

Problemas conhecidos para a versão 5.2

Ausência da predefinição de CMYK (jato de tinta)

A predefinição de CMYK (jato de tinta) está ausente na janela Aplicar configurações do Fiery Printer Profiler em impressoras específicas, como RISO e KDC.

Borda preta exibida na visualização de JPEG

A borda preta é exibida na visualização da página de amostra em JPEG para tarefas do Fiery Printer Profiler na ILS Epson.

Informações de rodapé da impressão de teste

As informações de rodapé da impressão de teste são exibidas em inglês independentemente do idioma do sistema operacional do cliente no Fiery Device Linker.

Ausência de valores do perfil de vínculo de dispositivo otimizados anteriormente

No Fiery Device Linker, quando você opta por fazer uma iteração para otimizar um perfil com medidas adicionais, os valores máximos Delta e E Delta e não são exibidos na janela de resultado para fluxos de trabalho do perfil de vínculo de dispositivo otimizados anteriormente.

Criação de novo perfil de mídia no Fiery Printer Profiler

No Fiery Printer Profiler, o tamanho do papel é alterado para 8,5 x 11 na janela Propriedades da tarefa ao criar um novo perfil de mídia, mesmo que a calibragem tenha sido feita com papel A3. Ao criar a calibragem e o perfil nas Propriedades da tarefa, a predefinição é definida como A3.

Fiery Verify e monitores duplos

O Fiery Verify sempre será iniciado no monitor principal, mesmo se o aplicativo tiver sido movido e fechado no monitor secundário.

Instalação do driver X-Rite i1Pro 3 Plus em um sistema Windows 7/Server 2008 R2

Se você instalou o Color Profiler Suite em um sistema Windows 7 ou Windows Server 2008 R2, a instalação do driver X-Rite i1Pro 3 Plus abre uma janela pop-up. O driver i1Pro 3 Plus foi removido do instalador do Color Profiler Suite. Para instalar manualmente o driver i1Pro 3 Plus, acesse <http://fiery.efi.com/Xritei1Pro3PlusDriver> para fazer o download, abra o arquivo executável e siga as instruções na tela.

KM FD-9 com alimentador automático de papel opcional no Windows

Para usar o KM FD-9 com alimentador automático de papel opcional, recomenda-se que o aplicativo Konica Minolta Terminal seja instalado somente no sistema operacional Windows de 64 bits.

O Fiery Color Profiler Suite não inicializa se estiver faltando atualizações importantes do sistema do Windows

Talvez você não seja capaz de usar o aplicativo Fiery Color Profiler Suite 5.2 se você observar um erro relacionado ao seu sistema operacional Windows não atualizado com todas as atualizações importantes do Windows instaladas. Atualize o sistema operacional Windows para usar o Fiery Color Profiler Suite sem problemas.

Fiery Color Profiler Suite v5.2 e Fiery Command WorkStation v6.2

O Fiery Color Profiler Suite v5.2 (CPS) não é compatível com o Fiery Command WorkStation Package v6.2 (CWS) e inferior. Recomendamos atualizar para o Fiery Command WorkStation Package v6.3.

Nota: Podem aparecer mensagens de aviso críticas na CWS v6.2 se o CPS v5.2 for executado junto com a CWS v6.2 em um computador Mac OS.

O Fiery Color Profiler Suite v5.2 cria a calibragem ou a calibragem G7

Quando o Fiery Color Profiler Suite v5.2 (CPS) cria uma nova calibragem, ela é vinculada a um perfil de saída temporário para que ele possa ser automaticamente selecionado ao imprimir G7 ou criar perfis de patches. O perfil temporário é uma cópia do perfil de saída padrão do servidor atualmente definido no Centro de dispositivos > Cor da Fiery Command WorkStation. Se o perfil de saída padrão do servidor foi editado (os ajustes da curva foram aplicados) usando o recurso de edição no Centro de dispositivos, as edições de curva serão aplicadas quando o novo conjunto de calibragem for usado com o perfil temporário para executar a calibragem G7 ou a criação de perfis. Se as curvas tiverem sido adicionadas aos perfis no servidor, é essencial que o perfil padrão do servidor seja definido para um perfil que não tenha as edições aplicadas. Escolher um perfil de saída do padrão de fábrica como padrão do servidor é uma maneira segura de evitar esse problema.

Erros de preferências ao ligar ou desligar vários dispositivos no mesmo cliente

Se ocorrer um erro de Preferências do Mac OS relacionado a um caminho de preferência não encontrado, clique em OK para continuar.

Como medir a tabela G7 com o EFI ES-2000

Ao medir a tabela G7 com o EFI ES-2000, é preciso trocar para o layout de tabela 51 aleatório ou 51 aleatório 2 pág/folha do G7. Uma mensagem de erro "Verifique se você mediu a faixa correta" poderá ser exibida quando a tabela G7 for medida. Nesse caso, é possível trocar a tabela G7 para P2P51R ou P2P51R 2up.

O download automático de licença apresenta falha no cliente Mac OS

O arquivo de licença (.lic) do Color Profiler Suite não é baixado automaticamente em um computador Mac OS cliente, por isso o teclado de inicialização é aberto no modo Demo. É possível fazer manualmente o download de uma licença em <https://activation.efi.com/fulfillment/efi/>. Também é possível clicar no botão fornecido pelo aplicativo Color Profiler Suite no momento da falha de download da licença.

Medição de amostras com o X-Rite i1Pro 3 Plus

Quando estiver usando o X-Rite i1Pro 3 Plus para ler as medições no FieryMeasure e o computador entrar no modo de suspensão, você não poderá continuar medindo as amostras. É recomendável desativar o modo de suspensão no sistema do computador desktop antes de medir as amostras.

Janela principal do Color Profiler Suite

Os botões da navegação ficam ocultos

Se você mudar o dimensionamento em um computador Windows 10 para textos, aplicativos e outros itens, é possível que os botões de navegação em Color Profiler Suite fiquem ocultos.

Calibragem

Nenhuma marca de verificação em páginas de amostra para CMYK+

Quando você mede páginas de amostra para recalibragem no modo CMYK+, nenhuma marca de verificação é exibida na interface de usuário para indicar que uma linha de cor foi medida com sucesso.

Instrumento de medida

(Mac OS) Color Profiler Suite fica no modo de demo com instrumento licenciado

Se você iniciar o Color Profiler Suite no Mac OS no modo totalmente licenciado com um instrumento de medida licenciado conectado, conecte um outro instrumento de medida que não seja licenciado, e desligue, então, o instrumento de medida licenciado, o Color Profiler Suite entra no modo demo. Se você reconectar, então, o instrumento de medida licenciado, o Color Profiler Suite permanece no modo demo. Você deve reiniciar o Color Profiler Suite para retornar ao modo totalmente licenciado.

(Mac OS) A tabela iO não é reconhecida após a reconexão

Com o Color Profiler Suite em execução no Mac OS com uma tabela iO conectada, se você desconectar e reconectar a tabela iO ou o espectrofotômetro, a tabela iO não será mais reconhecida. É necessário desconectar a energia da tabela iO e depois reconectar para continuar usando a tabela iO com o Color Profiler Suite.

Você pode observar esse problema se adquiriu sua tabela iO antes de 2013.

Erros de medição no ES-2000

Se você receber erros de medição ao usar o ES-2000 com a régua (a configuração Usar régua está ativada), certifique-se de que a página de medição esteja posicionada corretamente. Posicione a página de medição na placa de backup de modo que a primeira faixa a ser medida esteja mais próxima ao clipe de retenção. Posicione a régua na parte superior da página de modo que apenas a primeira faixa seja vista. Ao concluir a medição de cada faixa, mova a régua para revelar a próxima faixa.

Para ver uma imagem do posicionamento correto, clique no link [Mostre-me como nas telas de medição de páginas do Fiery Printer Profiler](#).

Windows

O nome do perfil está distorcido

Se você salvar um perfil com uma descrição que contenha caracteres não ASCII (por exemplo, caracteres japoneses), a descrição poderá ficar distorcida quando visualizada em um aplicativo com o Windows 7 ou Windows 8, pois a descrição será exibida como caracteres ASCII.

Fiery Printer Profiler

Como imprimir a página de amostra do perfil em escala de cinza quando Escala de cinza for o Modo de cor padrão.

Se você alterar as configurações de Modo de cor padrão para Escala de cinza na opção Definir padrões da Command WorkStation, as páginas de amostra do perfil poderão imprimir em escala de cinza em algumas situações. Nesse caso, altere o Modo de cor padrão para CMYK para imprimir as páginas de amostra do perfil com as configurações corretas.

Exibição de alvos de calibragem G7 baseadas em densidade no Gerenciador de calibragem

Quando o Fiery Color Profiler Suite está instalado e licenciado, o Calibrador oferece a opção de criar a calibragem G7. Com a calibragem G7, as curvas de transferência são aplicadas sobre um alvo de calibragem do servidor Fiery para alcançar o equilíbrio de cinza G7. O Gerenciador de calibragem exibe o alvo de calibragem, e não o alvo de calibragem com as curvas de correção NPDC do G7 aplicadas.

Os perfis estendidos do gamut criados no iGen5 produzem artefatos

Quando você cria um perfil para o espaço de cor CMYK+O, CMYK+G ou CMYK+B no iGen5 e observa artefatos indesejáveis nas imagens, tente criar um novo perfil em um fluxo de trabalho em PDF para usar o dispositivo de criação de perfil de gamut estendido.

Conexão do servidor Fiery

Se a conexão do servidor Fiery for interrompida enquanto o Fiery Printer Profiler está imprimindo ou salvando nele, poderão ocorrer resultados inesperados.

Como criar uma impressora virtual quando um novo conjunto de calibragem e perfil são criados

Um nome de perfil não pode incluir caracteres de dois bytes ao criar uma impressora virtual quando um novo conjunto de calibragem e perfil são criados.

CaLibragem com um dispositivo de medida em linha

Ao usar um dispositivo de medição em linha para calibrar, o Fiery Printer Profiler e o Fiery Profile Inspector travam quando a predefinição selecionada em Propriedades da tarefa tem a configuração ColorWise especificada como Desligado.

Fiery Verify

Nome do usuário com caracteres de 2 bytes

O Fiery Verify não será executado corretamente se estiver registrado no computador com um nome de usuário que contenha caracteres de 2 bytes. Você deve fazer logon como um usuário com um nome que não contenha caracteres de 2 bytes.

Caracteres UTF8 incompatíveis

O Fiery Verify não abre um perfil se o nome do arquivo contém caracteres UTF8.

