



Notas de versão do cliente

Fiery Color Profiler Suite, v5.7.0.11

Este documento contém informações importantes sobre esta versão. Verifique se todos os usuários receberam essas informações antes de realizar a instalação.

Nota: O termo “Color Profiler Suite” refere-se ao Fiery Color Profiler Suite neste documento.

Se você tiver uma versão anterior do Color Profiler Suite e seu Contrato de Suporte e Manutenção de Software (SMSA) estiver atualizado, o Fiery Software Manager notificará sobre a nova versão e permitirá que você faça a atualização. Se o seu SMSA estiver desatualizado, você não será notificado, mas poderá executar o Fiery Software Manager (selecione **Ajuda > Verificar atualizações** na janela principal) para renovar o SMSA e, em seguida, atualizar.

Um usuário do Fiery XF ou Fiery proServer tem direito à atualização ou upgrade do Color Profiler Suite se tiver o servidor Fiery XF 7.0 ou posterior, a Color Profiler Option e um SMSA ativo. A atualização disponível pode ser vista no Fiery Software Manager ou na tela Apps e Recursos na Fiery Command WorkStation. O usuário pode verificar o status do SMSA do Fiery XF no License Manager para o Fiery XF.

O que há de novo nesta versão

Esta versão do Fiery Color Profiler Suite apresenta novos recursos.

Novidades na versão 5.7.0.11

- Qualquer instrumento de medição do X-Rite (i1Pro, i1Pro 2, i1Pro3, i1Pro3 Plus, i1iO, i1iO 2, i1iO3, i1iO3+, i1iSis e i1iSis XL) e Fiery (ES-1000, ES-2000, ES-3000 e ES-6000) agora está disponível em computadores de clientes que executam o Windows 11 24H2.

Novidades na versão 5.7

- Suporte para o instrumento de medição Ricoh Auto Color Adjuster no Fiery Express Profiler, Fiery Printer Profiler, Calibrator, Fiery Optimizer, Fiery Print Matcher e Fiery Verify.
- O Fiery Verify agora mostra os nomes de corante corretos dos modos de cor CMYK+ ao passar o mouse sobre a interface do Fiery Verify, sobre o relatório de verificação e sobre a etiqueta.
- Vários problemas do Fiery Color Profiler Suite v5.7 foram corrigidos.

Agora, assista ao vídeo [aqui](#).

Conta Fiery

Uma conta Fiery é necessária para baixar o software do Fiery Software Manager, incluindo a atualização para a Command WorkStation 7. Uma conta não é necessária para instalar o software.

Para obter mais informações, acesse <https://solutions.fiery.com/Account>.



Requisitos de software

Esta versão do Fiery Color Profiler Suite exige uma nova licença. Se estiver executando a versão 5.x ou 4.x no momento, e seu Contrato de Suporte e Manutenção de Software (SMSA) estiver atualizado, o Fiery Color Profiler Suite baixará a licença mais recente automaticamente pelo servidor de licenciamento da Fiery. Para renovar o SMSA do Fiery Color Profiler Suite, entre em contato com seu revendedor Fiery e providencie o número de peça de renovação 10000006105 do SMSA. Os proprietários do Fiery Color Profiler Suite 4.x também podem comprar uma atualização da versão 4.x para a versão mais recente 5.x, incluindo um ano de SMSA junto ao revendedor Fiery, por meio do número de peça 3000013448 (entrega digital) ou 3000013280 (entrega física).

Para os pontos de inicialização do Fiery Color Profiler Suite na Fiery Command WorkStation, é recomendado usar a Fiery Command WorkStation 6.8 e posterior (a Fiery Command WorkStation 6.5 e versões posteriores são compatíveis). Os pontos de inicialização de versões anteriores da Fiery Command WorkStation não iniciarão os módulos do Fiery Color Profiler Suite 5.7.0.11.

Requisitos do sistema

Para executar o Fiery Color Profiler Suite, seu computador Windows ou Mac deve cumprir as seguintes requisitos mínimos.

Nota: O Fiery Color Profiler Suite v5.7.0.11 (CPS) é um aplicativo de 64 bits nativo para Windows e macOS. Os sistemas operacionais de 32 bits não são compatíveis com CPS v5.7.0.11. Se o Fiery Software Manager já estiver sendo executado em um sistema operacional de 32 bits como o Windows 7 de 32 bits, ele não exibirá as notificações sobre a atualização para o pacote CPS v5.7.0.11. Se você tentar instalar o Fiery Software Manager em um sistema operacional de 32 bits, verá um erro de compatibilidade e a instalação será cancelada.

| | |
|---------|---|
| Windows | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 11 (somente 64 bits) • Windows 10 (somente 64 bits) • Windows Server 2022 (somente 64 bits) |
| macOS | <ul style="list-style-type: none"> • macOS 14 • macOS 13 (suporte nativo para M1 e M2) • macOS 12 • macOS 11 |

| | |
|---------------------|---|
| <p>Configuração</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Recomenda-se 4 GB de RAM (mínimo) e 8 GB de RAM ou mais • 3 GB de espaço disponível na unidade de disco rígido para uso do aplicativo • CPU mínima: <ul style="list-style-type: none"> • Processador Intel® Core™ i5 ou superior • Processador AMD Ryzen™ 5 ou superior • Um monitor que suporte cores de 16 bits com as seguintes resoluções recomendadas: <ul style="list-style-type: none"> • Resolução mínima: <ul style="list-style-type: none"> • Windows: 1024x768 • macOS: 1024x800 • Resolução máxima: <ul style="list-style-type: none"> • Windows: 2560x1600 • macOS: 2560x1600 • O módulo Fiery Verify requer uma resolução do monitor de 1280x1024 • Recomendamos o uso de placa de som • 1 porta USB 2.0 (alimentada) para o espectrofotômetro Fiery. Portas adicionais necessárias para outros instrumentos de medição. <p>Nota: O espectrofotômetro Fiery não funciona se conectado a uma porta USB na maioria dos teclados ou a um hub USB não alimentado. O espectrofotômetro Fiery e os cabos de conexão são fornecidos com o Fiery Color Profiler Suite.</p> |
| <p>Impressora</p> | <p>Qualquer impressora colorida RGB, CMYK ou CMYK+X</p> |

Problema corrigido no 5.7.0.11

Os computadores clientes com o Windows 11 24H2 não detectaram os instrumentos de medição X-Rite ou Fiery

Quando você atualizava o computador cliente para o Windows 11 24H2 e selecionava um instrumento de medição X-Rite ou Fiery em **Editar > preferências**, uma mensagem solicitava que você conectasse o instrumento de medida, mesmo que este instrumento já estivesse conectado.

Os seguintes instrumentos de medida foram afetados:

- EFI ES-1000
- X-Rite i1Pro 2
- EFI ES-2000
- X-Rite i1Pro3
- EFI ES-3000
- X-Rite i1Pro3 Plus
- EFI ES-6000
- X-Rite i1iO
- X-Rite i1Pro
- X-Rite i1iO 2
- X-Rite i1iO3
- X-Rite i1iO3+
- X-Rite i1iSis
- X-Rite i1iSis XL

Problemas conhecidos para a versão 5.7.0.11

O instrumento de medida não pode se conectar usando um cabo Ethernet

Uma mensagem de falha na conexão é exibida quando você tenta conectar qualquer um dos seguintes instrumentos de medida usando um cabo Ethernet em um ambiente Fiery Advanced Controller Interface:

- Konica Minolta FD-9
- Konica Minolta MYIRO-9
- EFI ES-6000 (Ethernet)
- Barberi LEP qb
- Ricoh Auto Color Adjuster

Você pode usar um cabo USB para conectar o instrumento de medida como alternativa.

O Fiery Profile Inspector pode não selecionar pontos no macOS Sonoma 14

Em um computador com macOS Sonoma 14, o Fiery Profile Inspector pode não permitir a seleção de pontos em um arquivo IT8 ou em um perfil de saída ICC.

O conjunto e o perfil de calibragem CMYK adicionais não são criados no Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery®, versão 2.1

Quando a caixa de seleção **Criar um conjunto de calibragem CMYK adicional e um perfil a partir de dados de medição CMYK+** está marcada em **Preferências** em um Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery®, versão 2.1 e um perfil de impressora CMYK+ for criado, o conjunto e o perfil de calibragem CMYK adicionais não serão criados.

Instrumentos de medição X-Rite iO conectados ao macOS

O X-Rite i1iO/i1iO2 e i1iO3/i1iO3+, quando conectados a um computador executando o macOS Monterey 12.4, não são detectados. Como alternativa, instale o macOS Monterey 12.5 ou posterior.

Medir o conjunto de amostras G7 P2P25Xa pode resultar em um erro de digitalização

Em Fiery Verify, um erro de digitalização de faixas incompletas é mostrado se você medir a faixa de G7 P2P25Xa além da última amostra no layout de amostra oficial.

Escalas da resolução do monitor

Se você dimensionar a resolução do monitor em um sistema Windows, o Fiery Color Profiler Suite exibirá um erro.

Nomes de tarefa que contêm caracteres especiais

Os nomes de tarefa que contêm caracteres especiais estão ilegíveis no Fiery Verify.

Os instrumentos de medição Konica Minolta MYIRO-1 e MYIRO-9 conectados ao Apple MacBook Pro

Os instrumentos de medição Konica Minolta MYIRO-1 e MYIRO-9 quando conectados com USB (conector tipo C) a um Macbook Pro Apple (13 pol., M1, 2020) não são detectados.

Medir amostras com o Techkon SpectroDens

Ao medir um gráfico de layout de amostra com o instrumento de medição Techkon SpectroDens, ele reflete as medições na direção inversa, se medidas nas duas direções. É recomendável medir as amostras de tabela da esquerda para a direita somente.

Medir as faixas de verificação do Barberi Spectro ou LFP qb no fluxo de trabalho do Fiery XF

Não é possível medir as faixas de verificação do Barberi Spectro ou LFP qb com o modo de conexão Ethernet ou WiFi, pois não há uma disposição no Fiery Verify especificando as configurações de conexão na interface do usuário para faixas de verificação no fluxo de trabalho do Fiery XF.

Informações de rodapé da impressão de teste

As informações de rodapé da impressão de teste são exibidas em inglês independentemente do idioma do sistema operacional do cliente no Fiery Device Linker.

Medição de amostras com o X-Rite i1Pro3 Plus

Quando estiver usando o X-Rite i1Pro3 para ler as medições no FieryMeasure e o computador entrar no modo de suspensão, você não poderá continuar medindo as amostras. É recomendável desativar o modo de suspensão no sistema do computador desktop antes de medir as amostras.

Instrumento de medida

A janela da calibragem do instrumento para de responder

Se você selecionar a opção **Salvar como PDF** no módulo Fiery Printer Profiler e fizer a conexão com um ES-2000, ES-3000, X-Rite i1Pro 2 ou espectrofotômetro portátil X-Rite i1 Pro3, a janela poderá parar de responder se você clicar em **Avançar** quando o instrumento de medição está calibrando.

(Mac OS) O Color Profiler Suite fica no modo demonstração com o instrumento licenciado

Se você iniciar o Color Profiler Suite no Mac no modo totalmente licenciado com um instrumento de medida licenciado conectado, conecte um outro instrumento de medida que não seja licenciado, e desligue, então, o instrumento de medida licenciado, o Color Profiler Suite entra no modo demo. Se você reconectar, o instrumento de medida licenciado, o Color Profiler Suite permanece no modo demonstração. Você deve reiniciar o Color Profiler Suite para retornar ao modo totalmente licenciado.

Fiery Printer Profiler

As configurações do Barbieri Spectro LFP qb Color Tools não são compartilhadas

Ao usar o instrumento de medição da Barbieri Spectro LFP qb em um servidor Fiery XF, as configurações no fluxo de trabalho do Color Tools não são compartilhadas com o módulo Fiery Printer Profiler no Fiery Color Profiler Suite.

Exibição de alvos de calibragem G7 baseadas em densidade no Gerenciador de calibragem

Quando o Fiery Color Profiler Suite está instalado e licenciado, o Calibrador oferece a opção de criar a calibragem G7. Com a calibragem G7, as curvas de transferência são aplicadas sobre um alvo de calibragem do servidor Fiery para alcançar o equilíbrio de cinza G7. O Gerenciador de calibragem exibe o alvo de calibragem, e não o alvo de calibragem com as curvas de correção NPDC do G7 aplicadas.

Os perfis estendidos do gamut criados no iGen5 produzem artefatos

Quando você cria um perfil para o espaço de cor CMYK+O, CMYK+G ou CMYK+B no iGen5 e observa artefatos indesejáveis nas imagens, tente criar um novo perfil em um fluxo de trabalho em PDF para usar o dispositivo Fiery Edge mais recente.

Conexão do servidor Fiery

Se a conexão do servidor Fiery for interrompida enquanto o Fiery Printer Profiler está imprimindo ou salvando nele, poderão ocorrer resultados inesperados.

Como criar uma impressora virtual quando um novo conjunto de calibragem e perfil são criados

Um nome de perfil não pode incluir caracteres de dois bytes ao criar uma impressora virtual quando um novo conjunto de calibragem e perfil são criados.

Informações adicionais

Medindo com o IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 ou Ugra/Fogra-MediaWedge V 3.0a

Em Fiery Verify , quando você mede o gráfico de layout patch com o EFI ES-1000, EFI ES-2000, Konica Minolta FD-5BT, ou EFI ES-3000 (com a opção de **medida sem régua** selecionada), as cunhas de mídia IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 ou Ugra/Fogra-MediaWedge v3.0a devem ser medidas da esquerda para a direita. Se você medir as cunhas de mídia da direita para a esquerda, uma mensagem de aviso vermelha será exibida junto com a marca de verificação verde ausente para informá-lo de que a medida foi feita incorretamente. Se você optar por ignorar o aviso e a marca de verificação verde ausente, seus valores de medida serão gravados no sentido inverso.