



客户发布说明

Fiery Color Profiler Suite, v5.4.2

本文档包含有关此版本的重要信息。请确保为所有用户提供这些信息，然后再继续安装。

注释： 本文中“Color Profiler Suite”一词是指 Fiery Color Profiler Suite。

如果您有早期版本的 Color Profiler Suite，并且您的软件维护与支持协议（SMSA）保持最新，则 Fiery Software Manager 将通知您有关此新版本的信息，以便您进行升级。如果您的 SMSA 已过期，则不会通知您，但您可以运行 Fiery Software Manager（通过在主窗口中选择 **帮助** > **检查更新**）续订 SMSA 然后升级。

如果用户拥有 Fiery XF 服务器 7.0 和更高版本、Color Profiler Option 和激活的 SMSA，则 Fiery XF 或 Fiery proServer 用户有资格进行 Color Profiler Suite 更新或升级。可在 Fiery Software Manager 中或 Fiery Command WorkStation 的应用程序和资源屏幕中查看可用的更新。用户可以在 Fiery XF 的许可证管理器中检查 Fiery XF SMSA 状态。

本版本的新功能

此版 Fiery Color Profiler Suite 具备新功能。

64 位应用： Fiery Color Profiler Suite v5.4.2 (CPS)，用于 Mac OS 和 Windows 平台之间的原 64 位应用。32 位操作系统不支持 CPS v5.4.2。如果已在 Windows 7 32 位等 32 位操作系统上运行 Fiery Software Manager，则不会显示 CPS v5.4.2 软件包的更新通知。如果您尝试在 32 位操作系统上安装 Fiery Software Manager，您将发现兼容性错误，且安装将被取消。有关支持操作系统的列表，请参阅 [系统要求](#)（第 2 页）。

注释： 此版本 Fiery Color Profiler Suite 需要 v5.4，这需要新的许可证和有效的软件维护和支持协议（SMSA）。如果您当前运行版本 5.x 或 4.x，并且您的 SMSA 是最新版本，则 Fiery Color Profiler Suite 将从 EFI 许可服务器自动下载最新的许可证。若要续订 Fiery Color Profiler Suite SMSA，请联系 Fiery 经销商并提供 SMSA 更新部件编号 10000006105。Fiery Color Profiler Suite 4.x 的所有者还可以从 Fiery 经销商处通过零件号 3000013448（数字交付）或 3000013280（实物交付），购买从版本 4.x 到 5.x 最新版本的升级，包括一年期 SMSA。

注释： 对于 Fiery Command WorkStation 中的 Fiery Color Profiler Suite 启动点，推荐 Fiery Command WorkStation 6.3 以及更新版本（支持 Fiery Command WorkStation 6.5 或更新版本）。出自 Fiery Command WorkStation 先前版本的启动点无法启动 Fiery Color Profiler Suite 5.4.2 模块。

- 在 Fiery Verify 中支持最新版 Fogra PSD 2022 公差预设（并排、纸张相关物、专色）可以根据 2022 版 Fogra Process Standard Digital (PSD) 手册中的容差定义和标准，验证色彩准确性。
- 启动 Fiery Color Profiler Suite 应用程序和许可的时间已显著改善，根据使用的测量仪器，Fiery Color Profiler Suite 启动速度将加快 50-90%。
- Fiery Verify 工具箱模式（验证工作流程之外）支持 Japan Color 控制条。
- 对 Fiery Color Profiler Suite v5.4.1 的多个问题进行了修复。



系统要求

要运行 Fiery Color Profiler Suite, 您的 Windows 或 Mac 计算机必须满足以下最低要求。

注释: Fiery Color Profiler Suite v5.4.2 仅支持 x64 位操作系统。

Windows	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 11 (仅 64 位) • Windows 10 (仅 64 位) • Windows Server 2022 (仅 64 位)
macOS	<ul style="list-style-type: none"> • macOS 12 • macOS 11 • macOS Catalina 10.15 • macOS Mojave 10.14
配置	<ul style="list-style-type: none"> • 建议配备 4 GB (最小) 和 8 GB 或更多内存 • 应用程序需要 3 GB 的可用硬盘空间 • CPU 最低要求: <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Core™ i5 或更高版本处理器 • AMD Ryzen™ 5 或更高版本处理器 • 支持 16 位颜色和以下建议分辨率的显示器: <ul style="list-style-type: none"> • 最低分辨率: <ul style="list-style-type: none"> • Windows: 1024x768 • macOS: 1024x800 • 最高分辨率: <ul style="list-style-type: none"> • Windows: 2560x1600 • macOS: 2560x1600 • Fiery Verify 模块需要使用 1280x1024 的显示器分辨率 • 推荐使用声卡 • 适用于 EFI 分光光度计的 1 个 USB 2.0 端口 (带电源)。其他测量仪器需要额外的端口。 <p>注释: 如果将 EFI 分光光度计连接到大多数键盘上的 USB 端口或不带电源的 USB 集线器, 其不会工作。EFI 分光光度计和连接电缆设有 Fiery Color Profiler Suite。</p>
打印机	任何 RGB、CMYK 或 CMYK+X 彩色打印机

在 5.4.2 中修复的问题

在 <a 色彩配置文件 2/> 中从转换测量工作流程保存 Fiery Printer Profiler

当您使用 Fiery Printer Profiler 中的转换测量工作流程创建 Fiery server ICC 特性档时，只能使用保存在本地驱动器上选项保存特性档。

P2P51 官方楔入版面显示正确的测量预览

在 FieryMeasure 窗口中预览时，P2P51 官方楔入版面正确显示。

使用保存 PDF 工作流程在 Fiery Printer Profiler 中保存特性档

在某些情况下，使用 Fiery Printer Profiler 中的保存 PDF 工作流程时，会在桌面上创建一个额外的临时文件，neutral.3cc。

色块版面预览中的颜色与已打印的 ICC 图表不匹配

在 Fiery Printer Profiler 中，FieryMeasure 窗口中预览的颜色与实际打印的 ICC 图表不同。

5.4.2 中的已知问题

测量 G7 P2P25Xa 色块集可能会造成扫描错误

在 Fiery Verify 中，如果在官方色块版面中测量最后一个色块之外的 G7 P2P25Xa 色带，将显示不完整的色带扫描错误。

缩放显示器分辨率

如果在 Windows 系统上缩放显示器分辨率，Fiery Color Profiler Suite 将显示错误。

包含特殊字符的作业名称

包含特殊字符的作业名称无法在 Fiery Verify 中读取。

在 macOS 12.3.1 Intel 硬件上未检测到 KM MYIRO-1

即使已连接 KM MYIRO-1，在 macOS 12.3.1 Intel 硬件上也无法识别 KM MYIRO-1 测量仪器。

与 Apple MacBook Pro 连接的 MYIRO-1 和 MYIRO-9 测量仪器

当 Konica Minolta MYIRO-1 和 MYIRO-9 测量仪器连接到 macOS 11 系统的 Apple MacBook Pro (13 英寸，M1，2020 年) 的 USB 接口 (C 型接口) 时，无法检测到它们。

使用 ES-6000 制作特性档

如果 Fiery Color Profiler Suite 安装在 Fiery server 上，则不能使用联网的 ES-6000 制作特性档。

Fiery Monitor Profiler、Fiery Profile Editor 和 Fiery Profile Inspector 不提供 ES-3000

ES-3000 测量仪器不适用于 Fiery Color Profiler Suite 中的 Fiery Monitor Profiler、Fiery Profile Editor 和 Fiery Profile Inspector 模块的选择。在模拟模式下使用 ES-3000 时，需要在模块中选择 ES-2000 作为测量仪器，因为没有 ES-3000 条目。

使用 Techkon SpectroDens 测量色块

使用 Techkon SpectroDens 测量仪器测量色块布局图时，如果在两个方向上测量，则会反映相反方向的测量。建议仅从左到右测量图表色块。

KM MYIRO-1 Large 色块设定

KM MYIRO-1 Large 色块设定在预览窗格中反映出来需要时间。

测量 Fiery XF 工作流程中的 Barberi 光谱垫或 LFP

无法使用以太网或 WiFi 连接模式测量 Barberi Spectro 衬垫或 LFP qb 验证带，因为在 Fiery Verify 中没有规定来指定在 Fiery XF 工作流程中验证带的 UI 中的连接设定。

测试打印页脚信息

无论 Fiery Device Linker 使用哪种客户端操作系统语言，测试打印页脚信息均以英文显示。

使用 X-Rite i1Pro3 Plus 测量色块

当您使用 X-Rite i1Pro3 Plus 读取 FieryMeasure 中的测量值，并且计算机进入睡眠模式时，您将无法继续测量。建议您在测量色块之前禁用台式计算机系统上的睡眠模式。

Color Profiler Suite 主窗口

导航按钮被隐藏

如果您在 Windows 10 计算机上更改文本、应用程序和其他项目的缩放比例时，您可能会发现 Color Profiler Suite 窗口中的导航按钮被隐藏。

测量仪器

(macOS) Color Profiler Suite 在许可仪器下保持演示模式

如果您在 Mac 计算机上以连接获得许可的测量仪器的完全许可模式开始 Color Profiler Suite，连接其他未获许可的测量仪器，然后断开获得许可的测量仪器，Color Profiler Suite 进入演示模式。如果您接着重新连接获得许可的测量仪器，Color Profiler Suite 保持演示模式。您必须重新启动 Color Profiler Suite 以返回到完全许可模式。

Fiery Printer Profiler

校准管理器显示 G7 基于密度的校准目标

安装并许可 Fiery Color Profiler Suite 后，Calibrator 将提供创建 G7 校准的选项。通过 G7 校准，传递曲线会被应用在 Fiery 服务器校准目标上以达到 G7 灰平衡。校准管理器显示原始校准目标，而不是应用 G7 NPDC 更正曲线后的校准目标。

在 iGen5 上创建的扩展 Gamut Profiles 生产手工制品

当您在 iGen5 上创建 CMYK+0、CMYK+G 或 CMYK+B 颜色空间特性档并观察图像中不合意的手工痕迹时，尝试在 PDF 工作流程中创建一个新的特性档以便使用最新的 Fiery Edge 创建引擎。

Fiery 服务器连接

如果在 Fiery Printer Profiler 在打印或保存时 Fiery 服务器的连接中断，可能会出现意外的结果。

创建新的校准集和特性档后创建虚拟打印机

创建新的校准集和特性档后，当您创建虚拟打印机时，特性档名称不能包含双字节字符。

Fiery Verify

不支持 UTF8 字符

如果文件名包含 UTF8 字符，Fiery Verify 无法打开特性档。

其他信息

使用 IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 或 Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a 测量

在 Fiery Verify 中，当您使用 EFI ES-1000、EFI ES-2000、Konica Minolta FD-5BT 或 EFI ES-3000（选择不用标尺测量选项）测量色块版面图时，必须从左向右测量 IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013

或 Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a 承印材料楔入。如果您从右向左测量承印材料楔入，将显示一条红色警告消息，同时显示缺失的绿色复选标记，以通知您测量操作不正确。如果您选择忽略警告和缺失的绿色复选标记，则测量值将以相反方向记录。