



客戶版本資訊

Fiery Color Profiler Suite, v5.5.1.30

本文件包含有關此版本的重要資訊。在繼續安裝之前，請務必將這項資訊提供給所有使用者。

附註：在此文件中，Color Profiler Suite 一詞指的是 Fiery Color Profiler Suite。

若您有先前版本的 Color Profiler Suite，並且您的軟體維護與支援合約 (SMSA) 是最新的，Fiery Software Manager 會就此新版本通知您，並允許您升級。如果您的 SMSA 已過期，則不會收到通知，但您可以執行 Fiery Software Manager (選擇 **說明** > **檢查更新**，請於主視窗進行) 續訂 SMSA，然後升級。

如果 Fiery XF 或 Fiery proServer 使用者擁有 Fiery XF Server 7.0 與更新版本、Color Profiler Option 及有效的 SMSA，即符合資格，可將 Color Profiler Suite 更新或升級。可用更新可在 Fiery Software Manager 中，或在 Fiery Command WorkStation 的「應用程式和資源」畫面中查看。使用者可以在 Fiery XF 的「授權管理員」中，查看 Fiery XFSMSA 狀態。

此版本的新功能

此版本的 Fiery Color Profiler Suite 推出多項全新功能。

64 位元應用程式：Fiery Color Profiler Suite v5.5.1.30 (CPS) 是適合 Mac 和 Windows 平台的原生 64 位元應用程式。CPS v5.5.1.30 不支援 32 位元作業系統。如果 Fiery Software Manager 已在 32 位元作業系統 (如 Windows 7 32 位元系統) 上執行，則不會為 CPS v5.5.1.30 套件顯示更新通知。如果您嘗試在 32 位元作業系統上安裝 Fiery Software Manager，就會出現相容性錯誤，且將會取消該安裝。如需支援作業系統清單，請參閱[系統需求](#) (第 2 頁)。

附註：此 Fiery Color Profiler Suite 版本需要 v5.5，這需要新的授權和作用中的軟體維護與支援合約 (SMSA)。若您目前執行的版本為 5.x 或 4.x，且您的軟體維護與支援合約 (SMSA) 依然有效，則 Fiery Color Profiler Suite 會自動從 Fiery 授權伺服器下載最新授權。若要續約 Fiery Color Profiler Suite SMSA，請聯絡您的 Fiery 經銷商並提供 SMSA 續約零件編號 100000006105。Fiery Color Profiler Suite 4.x 擁有者也能從其 Fiery 經銷商透過零件編號 3000013448 (數位版) 或 3000013280 (實體版)，購買從 4.x 版至最新 5.x 版的升級，包括一年期 SMSA。

附註：對於 Fiery Command WorkStation 的 Fiery Color Profiler Suite 啟動點，建議使用 Fiery Command WorkStation 6.8 和更新版本 (支援 Fiery Command WorkStation 6.5 或更新版本)。先前 Fiery Command WorkStation 版本中的啟動點無法啟動 Fiery Color Profiler Suite 5.5.1.30 模組。

- G7 灰階校正更快速獲得合格結果，反覆測量次數更少。
- 適用於內嵌量測儀器的全自動化 G7 灰階校正。
- 支援 Fiery Edge Exclusive v2 (1902 個色標) 色標配置，提供將近 4028 色標集的精確度。
- Fiery Verify 將所有驗證資訊放在單一標籤中，包括量測模式。
- Fiery Verify 允許在 Fiery XF 與 Fiery proServer 工作流程中重新量測驗證導表。



- 新的完整示範模式不需要實際的量測儀器或授權，使用模擬量測資料，就能夠體驗 Fiery Color Profiler Suite 功能與 Fiery 整合功能。
- 支援搭配 Konica Minolta IQ-501 量測儀器使用編輯驗證預設值。
- Fiery Color Profiler Suite v5.5.1 中的各種問題已修復。

系統需求

若要執行 Fiery Color Profiler Suite，您的 Windows 或 Mac 電腦必須符合以下最低需求。

附註：Fiery Color Profiler Suite v5.5.1.30 僅支援 x64 位元作業系統。

Windows	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 11 (僅 64 位元) • Windows 10 (僅 64 位元) • Windows Server 2012 (僅 64 位元)
macOS	<ul style="list-style-type: none"> • macOS 13 (M1 和 M2 原生支援) • macOS 12 • macOS 11 • macOS Catalina 10.15
組態	<ul style="list-style-type: none"> • 建議使用 4 GB RAM (最小) 和 8 GB RAM 或以上 • 3 GB 硬碟空間可供應用程式使用 • 最小 CPU： <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Core™ i5 處理器或更高版本 • AMD Ryzen™ 5 處理器或更高版本 • 支援 16 位元色彩的顯示器，包含以下建議解析度： <ul style="list-style-type: none"> • 最小解析度： <ul style="list-style-type: none"> • Windows：1024x768 • macOS：1024x800 • 最大解析度： <ul style="list-style-type: none"> • Windows：2560x1600 • macOS：2560x1600 • Fiery Verify 模組需要使用 1280x1024 的顯示器解析度 • 建議使用音效卡 • 1 個 USB 2.0 連接埠 (已供電)，供 EFI 光譜儀使用。其他量測儀器需要的額外連接埠。 <p>附註：如果連接至大多數鍵盤上的 USB 連接埠或未供電的 USB 集線器上，EFI 光譜儀無法作用。EFI 光譜儀和連接的纜線隨附 Fiery Color Profiler Suite。</p>

印表機	任何 RGB、CMYK 或 CMYK+X 彩色印表機
-----	----------------------------

5.5.1.30 修復的問題

當儲存含有日文字元的印表機設定檔時顯示錯誤訊息

如果校正集中包含日文字元，則當您嘗試在 Fiery Printer Profiler 中儲存印表機設定檔時會出現錯誤訊息。

使用 RGB EPL 檔案和設定檔列印時在 Fiery XF 中顯示錯誤

當您嘗試使用在 Fiery XF Color Tools 為 Epson 印表機建立的 RGB EPL 檔案和設定檔列印工作時，在 Fiery Command WorkStation 中發生錯誤。

一鍵色彩管理功能在 Canon imagePRESS Server D3000 v1.0 上以示範模式執行

當您在示範模式執行 Fiery Color Profiler Suite 並在 Canon imagePRESS Server D3000 v1.0 上從關聯紙匣中選取了一鍵色彩管理時，一鍵色彩管理也會在示範模式下執行。

Fiery Printer Profiler 未在示範模式下建立示範或樣本設定檔

Fiery Printer Profiler 即使在 Fiery XF server 上的示範模式下執行，也建立未鎖定的設定檔。

5.5.1.30 的已知問題

在 Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery® 的 2.1 版本上未建立額外的 CMYK 校正集和設定檔

當在 Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery® 的 2.1 版本上喜好設定中選取從 CMYK+ 量測資料建立額外的 CMYK 校正集和設定檔核取方塊，且建立了 CMYK+ 印表機設定檔時，則不會建立額外的 CMYK 校正集和設定檔。

連接至 macOS 的 X-Rite iO 量測儀器

連接至執行 macOS Monterey 12.4 的電腦時，無法偵測到 X-Rite ili0/ili02 和 ili03/ili03+。若要解決此問題，請安裝 macOS Monterey 12.5 或更新版本。

量測 G7 P2P25Xa 色標集可能會產生掃描錯誤

在 Fiery Verify 中，如果您在官方色標版面配置中量測最後一個色標之外的 G7 P2P25Xa 色帶，將顯示不完整的色帶掃描錯誤。

縮放顯示器解析度

如果您在 Windows 系統上縮放顯示器解析度，Fiery Color Profiler Suite 將顯示錯誤。

包含特殊字元的工作名稱

包含特殊字元的工作名稱無法在 Fiery Verify 中讀取。

與 Apple MacBook Pro 連接的 Konica Minolta MYIRO-1 和 MYIRO-9 量測儀器

藉由 USB (C 型連接器) 連接至使用 macOS 11 的 Apple MacBook Pro (13 吋、M1、2020 年) 時，未偵測到 Konica Minolta MYIRO-1 和 MYIRO-9 量測儀器。

使用 ES-6000 以建立設定檔

如果在 Fiery server 上安裝 Fiery Color Profiler Suite，即無法使用網路 ES-6000 建立設定檔。

使用 Techkon SpectroDens 測量色塊

使用 Techkon SpectroDens 測量儀器測量色塊佈局圖時，如果在兩個方向上測量，則會反射反向方向的測量。建議僅從左至右測量圖表色塊。

KM MYIRO-1 大色標設定

KM MYIRO-1 大色標設定需要一些時間才會反映在預覽窗格中。

在 Fiery XF 工作流程中量測 Barberi Spectro 移印或 LFP qb 驗證色帶

因為 Fiery Verify 中無法為 Fiery XF 工作流程中的驗證色帶，在 UI 中指定連線設定，而無法使用乙太網路或 WiFi 連線模式來量測 Barberi Spectro 移印或 LFP qb 驗證色帶。

測試列印頁尾資訊

無論 Fiery Device Linker 中使用哪種用戶端作業系統語言，測試列印頁尾資訊均以英文顯示。

使用 X-Rite i1Pro3 Plus 量測色標

當您使用 X-Rite i1Pro3 Plus 讀取 FieryMeasure 中的測量值，而電腦進入睡眠模式時，您會無法繼續讀取量測值。建議您在量測色標之前，先停用桌上型電腦系統上的睡眠模式。

量測儀器

校正儀器視窗停止回應

如果您選擇 Fiery Printer Profiler 模組中的另存為 PDF 選項，然後連線到 ES-2000、ES-3000、X-Rite i1Pro 2 或 X-Rite i1 Pro3 手持光譜儀，在量測儀器校正時按一下下一步，則視窗可能會停止回應。

MacOSColor Profiler Suite 停留在演示模式與許可的儀器

如果您在 Color Profiler Suite Mac 電腦上以已連接的許可測量儀器完全授權模式啟動，可連接其他未授權的測量儀器，然後終止連接已許可的測量 Color Profiler Suite 儀器，進入演示模式。如果您之後重新連接許可的測量儀器 Color Profiler Suite，請停留在演示模式。必須重新開機 Color Profiler Suite 返回完全授權模式。

Fiery Printer Profiler

Barbieri Spectro LFP qb Color Tools 設定為不共用

當您在 Fiery XF server 上使用 Barbieri Spectro LFP qb 量測儀器時，Color Tools 工作流程中的設定不會與 Fiery Color Profiler Suite 中的 Fiery Printer Profiler 模組共用。

校正管理員顯示基於密度的 G7 校正目標

已安裝並授權 Fiery Color Profiler Suite 時，校正器可提供選項來建立 G7 校正。使用 G7 校正，可對 Fiery 伺服器校正目標套用轉換曲線，以達到 G7 灰階平衡。校正管理員會顯示原始校正目標，而不是已套用 G7 NPDC 修正曲線的校正目標。

在 iGen5 建立擴充色域設定檔時產生瑕疵

當您在 iGen5 上建立 CMYK+0、CMYK+G 或 CMYK+B 色域の設定檔時，若觀察到影像裡出現意外的瑕疵，請試著透過 PDF 工作流程來建立新的設定檔，以使用最新的 Fiery Edge 引擎。

Fiery 伺服器連接

如果在 Fiery Printer Profiler 列印或保存時，Fiery 伺服器的連接中斷的話，可能會出現 ` 意外的結果。

建立新的校正集和設定檔時，建立虛擬印表機

建立新的校正集和設定檔時，設定檔名稱不能包含雙位元組字元。

其他資訊

使用 IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 或 Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a 進行量測

在 Fiery Verify 中，當您使用 EFI ES-1000、EFI ES-2000、Konica Minolta FD-5BT 或 EFI ES-3000 量測色標版面配置色卡時（選取不以尺規量測選項時），必須從左至右量測 IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 或 Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a 底材楔入。如果您從右向左量測底材楔入，將顯示一個紅色警告訊息，同時顯示遺失的綠色核取記號，以通知您量測操作不正確。如果您選擇忽略警告和遺失的綠色核取記號，您的量測值將以相反方向記錄。