



Customer Release Notes

Fiery Driver 7.01.x for macOS v10.15.x to macOS 13.x

This document contains important information about the Fiery Driver for macOS release. Be sure to read this information before proceeding with the installation.

macOS versions supported

The Fiery Driver version 7.01.x is supported on Apple silicon and Intel-based Mac computers and can be installed on the following macOS versions:

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15.x

Installation

Install Fiery Driver 7.01.x

The Fiery Driver installer package is distributed as a disk image (DMG) file, and is named `ProductName.dmg`, where "Product Name" is the name of the Fiery server. When the DMG file is downloaded and the disk image is mounted on the client computer, the User Software package contains the following:

- Fiery Printer Driver.pkg – directly installs the printer driver.
- Fiery Software Uninstaller – uninstalls Fiery Drivers.

Note: It is recommended you install the latest version of the macOS you are currently using before running the Fiery Driver installer.

- 1 Download the `ProductName.dmg` onto the Mac client computer, and then double-click it to extract the contents.

Note: Before you install the new Fiery Driver, remove all existing Fiery Drivers on your Mac computer, using the latest Fiery Software Uninstaller application provided as part of the `ProductName.dmg`. Failure to remove older printer drivers may result in errors with the new printer driver.

- 2 Double-click the Disk Image file, `ProductName.dmg`, to mount it.
- 3 Double-click `Fiery Printer Driver.pkg` to install the printer driver.



Fixed issues

Issues fixed in Fiery Driver 7.01.x

- In the Two-Way Communication option section, some strings appeared truncated.
- Double-byte strings typed into a notes field were garbled when a job sent from the Fiery Driver was opened in Fiery Command WorkStation Job Properties, such as:
 - Instructions
 - Control Bar
 - Server Presets

Known limitations

Fiery Driver 7.01.x for macOS Ventura 13

- 1 When using a dark theme on macOS Ventura 13, some UI issues, such as white characters appearing in the Fiery Driver Installer Wizard and the Two-Way Communication check box cannot be cleared, may occur.
- 2 Some native macOS Ventura 13 applications, such as TextEdit and Preview, may print with the **Document size** print option displayed in the **Full Properties** view of the Fiery Driver instead of the selected **Paper Size** setting in the **Print** dialog box of the application. Reopening **Full Properties** view during the same print session updates the **Document Size** print option to the correct setting.
- 3 When printing from a Microsoft Office application on macOS Ventura 13, any value specified for the **Copies** option in the **Print** dialog box may not display the same value in the Copies print option in the **Full Properties** view of the Fiery Driver.
- 4 When multiple Fiery Drivers are installed on macOS Ventura 13, TextEdit, Preview, and Adobe applications may not change the **Presets** option from the **Last Settings Used** setting to the **Default Settings** setting in the **Print** dialog box when switching from one installed Fiery Driver to another installed Fiery Driver.
- 5 The following UI issues are specific to macOS Monterey 12.x with Fiery Driver 7.01.x:
 - a The border outlines might not be displayed properly for a few UI components. The UI components may include the Watermark preview window, **Body position** preview and **Cover position** preview windows for **1-up Perfect** booklet types, and layout mode options in the **Layout** tab.
 - b When creating or editing a watermark in the **Stamping** tab, additional characters may appear in the title bar for the Color picker control.
- 6 In the rare case where the printer driver is not able to resolve the Bonjour name to its relevant IP address/DNS name, the printer driver can be used only without Two-Way Communication selected. Alternatively, we recommend creating an LPD or IPP queue with the printer's IP address/DNS name.
- 7 Features that use Two-Way Communication, such as color settings, FreeForm settings, Paper Catalog, printer and server information, are refreshed every 10 minutes after the printer driver is installed.
- 8 On macOS Big Sur 11.x, the maximize button (green color) in the **Full Properties** window on the left side, top corner will not be displayed. This also applies to all the child windows, such as the **Watermark Edit** or **New** dialog boxes.

- 9 During the Fiery Driver installation, the credential window will appear. This is an expected behavior. When the installation continues to the next window, the credential window appears again in the foreground. In the second credentials window that appeared, click **Cancel** to continue with the installation.
- 10 When using the Fiery Driver Configurator on macOS Big Sur 11.x, you may experience the following issues:
 - a The message window that indicates the customized driver is ready will not be displayed at the end of the driver repackaging. However, the customized driver will be available in the location specified in the Fiery Driver Configurator UI.
 - b The Fiery Driver Configurator installation may fail and the Fiery Driver Configurator will not be displayed. However, you can start the Fiery Driver Configurator from the Fiery folder in the **Finder**.
- 11 On macOS Catalina 10.15.x, when you select an option in any tab other than the **Media** tab and a constraint message appears, the **Description** column name will disappear from the **Mixed media** section after you click the constraint and return to the **Media** tab. To refresh the column name, click on any scroll bar or navigate to a different section in the **Media** tab. The **Description** column name will appear. This issue does not occur on macOS Big Sur 11.x and later versions.



Notes de mise à jour client

Fiery Driver 7.01.x pour macOS v10.15.x à 13.x

Ce document contient des informations importantes concernant la version de Fiery Driver pour Mac OS. Veuillez lire ces informations avant de procéder à l'installation.

Versions macOS prises en charge

Le Fiery Driver version 7.01.x est prise en charge sur les ordinateurs Apple en silicone et Mac équipés d'un processeur Intel et peut être installée sur les versions suivantes de macOS :

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15.x

Installation

Installer le Fiery Driver 7.01.x

Le package d'installation du Fiery Driver est distribué sous la forme d'un fichier d'image disque (DMG) nommé ProductName.dmg, où « ProductName » correspond au nom du Fiery server. Lorsque le fichier DMG est téléchargé et que l'image disque est montée sur l'ordinateur client, le package du logiciel utilisateur contient les éléments suivants :

- Fiery Printer Driver.pkg : installe automatiquement le pilote d'imprimante.
- Fiery Software Uninstaller : permet de désinstaller les Fiery Drivers.

Remarque : Il est recommandé d'installer la dernière version de macOS que vous utilisez actuellement avant d'exécuter le programme d'installation du Fiery Driver.

- 1 Téléchargez le fichier ProductName.dmg sur l'ordinateur client Mac, puis double-cliquez dessus pour l'extraire.

Remarque : Avant d'installer le nouveau Fiery Driver, veuillez supprimer tous les Fiery Drivers présents sur votre ordinateur Mac à l'aide de la dernière version de l'application Fiery Software Uninstaller fournie pour le fichier ProductName.dmg. Si vous ne supprimez pas les anciens pilotes d'imprimante, des erreurs risquent de se produire avec le nouveau pilote.

- 2 Double-cliquez sur l'image disque, à savoir le fichier ProductName.dmg, pour la monter.

- 3 Double-cliquez sur Fiery Printer Driver.pkg pour installer le pilote d'imprimante.

Problèmes résolus

Problèmes résolus dans Fiery Driver 7.01.x

- Dans la section Communication bidirectionnelle, certaines chaînes de caractères étaient tronquées.
- Les chaînes de caractères à deux octets saisies dans un champ de notes étaient illisibles lorsqu'une tâche envoyée à partir du Fiery Command WorkStation était ouverte dans les Propriétés de la tâche de Fiery Driver, par exemple :
 - Instructions
 - Barre de contrôle
 - Préréglages du serveur

Limitations connues

Fiery Driver 7.01.x pour macOS Ventura 13

- 1 Lors de l'utilisation d'un thème foncé sous macOS Ventura 13, certains problèmes d'interface utilisateur, tels que des caractères blancs apparaissant dans l'assistant d'installation du Fiery Driver et l'impossibilité de cocher la case Communication bidirectionnelle, peuvent se produire.
- 2 Certaines applications natives de macOS Ventura 13, telles que TextEdit et Preview, peuvent s'imprimer avec l'option d'impression **Format du document** affichée dans la vue **Toutes les propriétés** du Fiery Driver, au lieu du paramètre **Format papier** sélectionné dans la boîte de dialogue **Imprimer** de l'application. Le réouverture de la vue **Toutes les propriétés** au cours de la même session d'impression permet de mettre à jour l'option d'impression **Format du document** avec le paramètre correct.
- 3 Lors de l'impression à partir d'une application Microsoft Office sur macOS Ventura 13, la valeur spécifiée pour l'option **Copies** dans la boîte de dialogue **Imprimer** peut ne pas correspondre à la valeur affichée dans l'option d'impression Copies dans la vue **Toutes les propriétés** du Fiery Driver.
- 4 Lorsque plusieurs Fiery Drivers sont installés sur macOS Ventura 13, les applications TextEdit, Preview et Adobe peuvent ne pas faire passer l'option **Préréglages** du paramètre **Derniers paramètres utilisés** aux **Paramètres par défaut** de la boîte de dialogue **Imprimer**, lorsque vous passez d'un Fiery Driver installé à un autre Fiery Driver installé.
- 5 Les problèmes d'interface utilisateur suivants sont spécifiques à macOS Monterey 12.x avec Fiery Driver 7.01.x :
 - a Les contours de certains composants de l'interface utilisateur peuvent ne pas s'afficher correctement. Les composants de l'interface utilisateur peuvent inclure la fenêtre d'aperçu Filigrane, les fenêtres d'aperçu **Position du corps** et **Position de la couverture** pour les types de brochures **Dos carré collé 1 pose**, et les options de mode de mise en page dans l'onglet **Mise en page**.
 - b Lors de la création ou de la modification d'un filigrane dans l'onglet **Marquage**, des caractères supplémentaires peuvent apparaître dans la barre de titre du contrôle Sélecteur de couleur.

- 6 Dans le cas exceptionnel où le pilote d'imprimante ne parvient pas à résoudre le nom Bonjour sur l'adresse IP/le nom DNS correspondant, vous pouvez uniquement l'utiliser si la communication bidirectionnelle n'est pas activée. Vous pouvez également créer une file d'attente LPD ou IPP avec l'adresse IP/le nom DNS de l'imprimante.
- 7 Les fonctions qui utilisent la communication bidirectionnelle, telles que les paramètres de couleur, les paramètres FreeForm ou Paper Catalog, l'imprimante et les informations du serveur, sont actualisées toutes les 10 minutes après l'installation du pilote d'imprimante.
- 8 Sur macOS Big Sur 11.x, le bouton d'agrandissement (couleur verte) dans la fenêtre **Toutes les propriétés** dans le coin supérieur gauche ne s'affichera pas. Cela s'applique également à toutes les sous-fenêtres, telles que les boîtes de dialogue **Filigiane** Modification ou **Nouveau**.
- 9 Lors de l'installation de Fiery Driver, la fenêtre d'identification s'affiche. Cela est normal. Lorsque l'installation se poursuit jusqu'à la fenêtre suivante, la fenêtre d'identification s'affiche à nouveau au premier plan. Dans la deuxième fenêtre d'identification qui s'affiche, cliquez sur **Annuler** pour poursuivre l'installation.
- 10 Lors de l'utilisation du Fiery Driver Configurator sur macOS Big Sur 11.x, il se peut que vous rencontriez les problèmes suivants :
 - a La fenêtre de message qui indique que le pilote personnalisé est prêt ne s'affiche pas à la fin de la recomposition du pilote. Toutefois, le pilote personnalisé sera disponible à l'emplacement spécifié dans l'interface utilisateur du Fiery Driver Configurator.
 - b L'installation du Fiery Driver Configurator peut échouer et empêcher l'affichage du Fiery Driver Configurator. Toutefois, vous pouvez démarrer le Fiery Driver Configurator à partir du dossier Fiery dans le **Finder**.
- 11 Sur macOS Catalina 10.15.x, lorsque vous sélectionnez une option dans n'importe quel onglet autre que l'onglet **Support** et qu'un message de contrainte s'affiche, le nom de la colonne **Description** disparaît de la section **Supports mixtes** après avoir cliqué sur la contrainte et être retourné sur l'onglet **Support**. Pour actualiser le nom de la colonne, cliquez sur n'importe quelle barre de défilement ou accédez à une autre section de l'onglet **Support**. Le nom de la colonne **Description** s'affiche. Ce problème ne se produit pas sur macOS Big Sur 11.x et les versions ultérieures.



Note di release per il cliente

Fiery Driver 7.01.x per macOS v10.15.x a macOS 13.x

Questo documento contiene importanti informazioni sulla release di Fiery Driver per mac OS. Leggere il documento prima di procedere con l'installazione.

Versioni di macOS supportate

Il Fiery Driver versione 7.01.x è supportato su computer Apple silicon e computer Mac basati su Intel e può essere installato sulle seguenti versioni macOS:

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15.x

Installazione

Installare Fiery Driver 7.01.x

Il pacchetto di installazione di Fiery Driver viene distribuito come file di immagine disco (DMG) denominato Nomeprodotto.dmg, dove "Nome prodotto" è il nome del Fiery server. Quando il file DMG viene scaricato e l'immagine disco viene montata sul computer client, il pacchetto User Software contiene quanto elencato di seguito.

- Fiery Printer Driver.pkg: installa direttamente il driver di stampa.
- Fiery Software Uninstaller: disinstalla Fiery Drivers.

Nota: Si consiglia di installare la versione più recente del macOS attualmente in uso prima di eseguire il file di installazione di Fiery Driver.

- 1 Scaricare NomeProdotto.dmg sul computer client Mac, quindi fare doppio clic su di esso per estrarre il contenuto.

Nota: Prima di installare il nuovo Fiery Driver, rimuovere tutti i Fiery Drivers esistenti dal computer Mac, utilizzando la più recente applicazione Fiery Software Uninstaller fornita come parte di NomeProdotto.dmg. La mancata rimozione dei driver di stampa precedenti potrebbe causare errori nel nuovo driver di stampa.

- 2 Fare doppio clic sul file di immagine disco NomeProdotto.dmg per montarlo.
- 3 Fare doppio clic su Fiery Printer Driver.pkg per installare il driver di stampa.

Problemi risolti

Problemi risolti in Fiery Driver 7.01.x

- Nella sezione dell'opzione Comunicazione bidirezionale, alcune stringhe risultavano interrotte.
- Le stringhe a doppio byte digitate in un campo note risultavano incomprensibili quando un lavoro inviato da Fiery Driver veniva aperto in Proprietà lavoro Fiery Command WorkStation, ad esempio:
 - Istruzioni
 - Barra di controllo
 - Preimpostazioni server

Limitazioni note

Fiery Driver 7.01.x per macOS Ventura 13

- 1 Quando si utilizza un tema scuro su macOS Ventura 13, potrebbero verificarsi alcuni problemi di interfaccia utente, come i caratteri bianchi che compaiono nell'installazione guidata di Fiery Driver e la casella di controllo Comunicazione bidirezionale che non può essere deselezionata.
- 2 Alcune applicazioni native di macOS Ventura 13, come TextEdit e Anteprima, possono stampare con l'impostazione di stampa **formato documento** mostrata nella vista **Proprietà in dettaglio** dell'applicazione Fiery Driver anziché con l'impostazione **Formato carta** selezionata nella finestra di dialogo **Stampa** dell'applicazione. Se si riapre la vista **Proprietà in dettaglio** durante la stessa sessione di stampa, l'opzione di stampa **Formato documento** viene aggiornata con l'impostazione corretta.
- 3 Quando si stampa da un'applicazione Microsoft Office su macOS Ventura 13, qualsiasi valore specificato per l'opzione **Copie** nella finestra di dialogo **Stampa** potrebbe non mostrare lo stesso valore nell'opzione di Stampa copie nella vista **Proprietà complete** di Fiery Driver.
- 4 Quando sono installate più applicazioni Fiery Drivers su macOS Ventura 13, TextEdit, Anteprima e le applicazioni Adobe potrebbero non cambiare l'opzione **Preimpostazioni** dall'impostazione **Ultime impostazioni utilizzate** all'impostazione **Impostazioni predefinite** nella finestra di dialogo **Stampa** quando si passa da un'applicazione Fiery Driver installata su un altro Fiery Driver installato.
- 5 I seguenti problemi a livello di interfaccia utente sono specifici per macOS Monterey 12.x con Fiery Driver 7.01.x:
 - a I contorni dei bordi potrebbero non essere visualizzati correttamente per alcuni componenti dell'interfaccia utente. Tali componenti dell'interfaccia utente possono includere la finestra di anteprima Filigrana, l'anteprima **Posizione del corpo** e le finestre di anteprima di **Posizione della copertina** per i tipi booklet **Senza cuciture 1 pagina** e le opzioni del modo Layout nella scheda **Layout**.
 - b Quando si crea o si modifica una filigrana nella scheda **Marcatatura**, nella barra del titolo possono apparire caratteri aggiuntivi per il controllo del selettore colore.
- 6 Nella rara eventualità che il driver di stampa non sia in grado di risolvere il nome Bonjour nell'indirizzo IP/nome DNS pertinente, il driver di stampa può essere utilizzato solo senza abilitare la comunicazione bidirezionale. In alternativa, si consiglia di creare una coda LPD o IPP con il nome DNS/indirizzo IP della stampante.

- 7 Le funzioni che utilizzano la comunicazione bidirezionale, come impostazioni del colore, impostazioni FreeForm, Paper Catalog, informazioni di stampante e server, vengono aggiornate ogni 10 minuti dopo aver installato il driver di stampa.
- 8 Su macOS Big Sur 11.x non verrà mostrato il pulsante di ingrandimento (colore verde) nella finestra **Proprietà in dettaglio** sul lato sinistro, nell'angolo in alto. Questo vale anche per tutte le finestre secondarie, ad esempio le finestre di dialogo **Modifica filigrana** o **Nuovo**.
- 9 Quando si installa Fiery Driver, verrà visualizzata la finestra delle credenziali. Questo è un comportamento previsto. Quando l'installazione prosegue alla finestra successiva, appare nuovamente la finestra delle credenziali in primo piano. Nella seconda finestra delle credenziali visualizzata, fare clic su **Annulla** per continuare con l'installazione.
- 10 Quando si usa Fiery Driver Configurator su macOS Big Sur 11.x, si potrebbero verificare i seguenti problemi:
 - a La finestra di messaggio che indica che il driver personalizzato è pronto non verrà visualizzata quando termina il reimpacchettamento del driver. Tuttavia, il driver personalizzato sarà disponibile nel percorso specificato nell'interfaccia utente di Fiery Driver Configurator.
 - b L'installazione di Fiery Driver Configurator potrebbe non riuscire e Fiery Driver Configurator non verrà visualizzato. Tuttavia, è possibile avviare Fiery Driver Configurator dalla cartella Fiery nel **Finder**.
- 11 Su macOS Catalina 10.15.x, quando si seleziona un'opzione in una scheda diversa dalla scheda **Supporti** e viene visualizzato un messaggio di limitazione, il nome della colonna **Descrizione** scomparirà dalla sezione **Supporti misti** dopo aver fatto clic sul vincolo ed essere tornati alla scheda **Supporti**. Per aggiornare il nome della colonna, fare clic su una barra di scorrimento qualsiasi o passare a un'altra sezione nella scheda **Supporti**. Verrà visualizzato il nome della colonna **Descrizione**. Questo problema non si verifica su macOS Big Sur 11.x e versioni successive.



Release-Informationen

Fiery Driver 7.01.x für macOS v10.15.x bis macOS 13.x

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu dem Fiery Driver für die macOS-Version. Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie die Installation fortsetzen.

Unterstützte macOS-Versionen

Die Fiery Driver Version 7.01.x wird auf Apple Silicon- und Intel-basierten Mac-Computern unterstützt und kann auf folgenden macOS-Versionen installiert werden:

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15.x

Installation

Installieren des Fiery Driver 7.01.x

Das Fiery Driver Installationspaket wird als Datenträgerabbilddatei (DMG) mit dem Namen ProductName.dmg bereitgestellt, wobei „ProductName“ für den Fiery server Namen steht. Wenn die DMG-Datei heruntergeladen und das Datenträgerabbild auf dem Clientcomputer gemountet wurde, enthält das Anwendersoftwarepaket Folgendes:

- Fiery Printer Driver.pkg – installiert den Druckertreiber direkt.
- Fiery Software Uninstaller – deinstalliert Fiery Drivers.

Hinweis: Es wird empfohlen, die neueste macOS Version zu installieren, bevor Sie das Fiery Driver Installationsprogramm ausführen.

- 1 Laden Sie ProductName.dmg auf den Mac-Client-Computer herunter und klicken Sie die Datei doppelt an, um die Inhalte zu extrahieren.

Hinweis: Bevor Sie den neuen Fiery Driver installieren, entfernen Sie alle bestehenden Fiery Drivers von Ihrem Mac-Computer. Verwenden Sie dafür die neueste Fiery Software Uninstaller Anwendung, die als Teil von ProductName.dmg bereitgestellt wird. Wenn ältere Druckertreiber nicht entfernt werden, führt dies möglicherweise zu Fehlern beim neuen Druckertreiber.

- 2 Doppelklicken Sie auf das Datenträgerabbild ProductName.dmg, um es zu mounten.

- 3 Doppelklicken Sie auf Fiery Printer Driver.pkg, um den Druckertreiber zu installieren.

Behobene Probleme

Behobene Probleme im Fiery Driver 7.01.x

- Im Bereich der Optionen für die bidirektionale Kommunikation wurden einige Zeichenfolgen abgeschnitten angezeigt.
- Doppelbyte-Zeichenfolgen, die in ein Notizfeld eingegeben wurden, waren verzerrt, wenn ein vom Fiery Driver gesendeter Auftrag in den Auftragseigenschaften in der Fiery Command WorkStation geöffnet wurde, darunter z. B.:
 - Anweisungen
 - Kontrollstreifen
 - Servervorgaben

Bekannte Einschränkungen

Fiery Driver 7.01.x für macOS Ventura 13

- 1 Bei der Verwendung eines dunklen Designs unter macOS Ventura 13 können einige Probleme der Benutzeroberfläche, z. B. weiße Zeichen im Fiery Driver Installationsassistenten oder das Fehlen der Möglichkeit zum Deaktivieren des Kontrollkästchens „Bidirektionale Kommunikation“ auftreten.
- 2 Einige native macOS Ventura 13-Anwendungen, wie z. B. TextEdit und Preview, drucken möglicherweise mit der Druckoption **Dokumentgröße**, die in der Ansicht **Alle Eigenschaften** des Fiery Driver angezeigt wird, anstelle der ausgewählten Einstellung **Papiergröße** im Dialogfeld **Druck** der Anwendung. Wenn Sie während derselben Drucksitzung erneut die Ansicht **Alle Eigenschaften** öffnen, wird die Druckoption **Dokumentgröße** mit der richtigen Einstellung aktualisiert.
- 3 Beim Drucken eines Auftrags aus einer Microsoft Office-Anwendung unter macOS Ventura 13 kann es vorkommen, dass für den im Dialogfeld **Drucken** der Option **Kopien** festgelegte Wert in der Ansicht **Alle Eigenschaften** des Fiery Driver nicht derselbe Wert angezeigt wird.
- 4 Wenn mehrere Fiery Drivers unter macOS Ventura 13 installiert sind, ändern die Anwendungen TextEdit, Vorschau und Adobe-Anwendungen möglicherweise nicht die Option **Vorgaben** von der Einstellung **Letzte verwendete Einstellungen** in die **Standardeinstellungen** im Dialogfeld **Drucken**, wenn Sie von einem installierten Fiery Driver zu einem anderen Fiery Driver wechseln.
- 5 Die folgenden Probleme der Benutzeroberfläche gelten speziell für macOS Monterey 12.x mit Fiery Driver 7.01.x:
 - a Die Rahmenumrisse werden möglicherweise für einige Benutzeroberfläche-Komponenten nicht richtig angezeigt. Zu den Benutzeroberflächenkomponenten gehören möglicherweise das Wasserzeichen-Vorschaufenster, die Vorschaufenster für **Papierposition** und **Deckblattposition** für Broschürentypen mit **1-fach, Klebebindung** sowie Optionen für Layoutmodi auf der Registerkarte **Layout**.
 - b Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Wasserzeichens auf der Registerseite **Stempelung** werden möglicherweise zusätzliche Zeichen in der Titelleiste für das Farbauswahl-Steuerelement angezeigt.

- 6 Im seltenen Fall, in dem der Druckertreiber nicht in der Lage ist, den Bonjour-Namen in seine relevante IP-Adresse bzw. den relevanten DNS-Namen aufzulösen, kann der Druckertreiber nur ohne die Auswahl von bidirektionaler Kommunikation verwendet werden. Alternativ empfehlen wir, eine LPD- oder IPP-Warteschlange mit der IP-Adresse/dem DNS-Namen des Druckers zu erstellen.
- 7 Funktionen, die bidirektionale Kommunikation verwenden, beispielsweise Farbeinstellungen, FreeForm-Einstellungen, Paper Catalog, Drucker- und Serverinformationen, werden nach der Installation des Druckertreibers alle 10 Minuten aktualisiert.
- 8 Unter macOS Big Sur 11.x zeigt die Schaltfläche „Maximieren“ (grüne Farbe) im Fenster **Alle Eigenschaften** in der oberen Ecke auf der linken Seite nicht an. Dies gilt auch für alle untergeordneten Fenster, wie z. B. die Dialogfelder **Wasserzeichen bearbeiten** oder **Neu**.
- 9 Wenn die Fiery Driver Installation erfolgt, wird das Fenster mit Anmeldeinformationen angezeigt. Dies entspricht dem erwarteten Verhalten. Wenn die Installation im nächsten Fenster fortgesetzt wird, erscheint das Fenster mit den Anmeldeinformationen erneut im Vordergrund. Klicken Sie im zweiten Fenster mit Anmeldeinformationen auf **Abbrechen**, um mit der Installation fortzufahren.
- 10 Bei der Verwendung des Fiery Driver Configurator unter macOS Big Sur 11.x können die folgenden Probleme auftreten:
 - a Das Meldungsfenster, das angibt, dass der angepasste Treiber zur Verfügung steht, wird am Ende des erneuten Paketierungsvorgangs des Treibers nicht angezeigt. Der angepasste Treiber ist jedoch an dem in der Fiery Driver Configurator Benutzeroberfläche angegebenen Speicherort verfügbar.
 - b Die Fiery Driver Configurator Installation ist möglicherweise nicht erfolgreich, und der Fiery Driver Configurator wird nicht angezeigt. Sie können jedoch den Fiery Driver Configurator aus dem Ordner Fiery in dem **Finder** starten.
- 11 Wenn Sie unter macOS Catalina 10.15.x eine Option auf einer beliebigen Registerseite und nicht auf der Registerseite **Medien** auswählen und eine Einschränkungsmeldung angezeigt wird, wird der Spaltenname **Beschreibung** im Abschnitt **Gemischte Medien** nicht mehr angezeigt, nachdem Sie auf die Einschränkung geklickt haben und zur Registerseite **Medien** zurückgekehrt sind. Um den Spaltennamen zu aktualisieren, klicken Sie auf eine beliebige Bildlaufleiste oder navigieren Sie zu einem anderen Abschnitt auf der Registerseite **Medien**. Der Spaltenname **Beschreibung** wird angezeigt. Dieses Problem tritt unter macOS Big Sur 11.x und späteren Versionen nicht auf.



Notas de la versión para el cliente

Fiery Driver 7.01.x para macOS 10.15.x a macOS 13.x

Este documento contiene información importante acerca de la versión para macOS de Fiery Driver. Asegúrese de leer esta información antes de continuar con la instalación.

Versiones de macOS compatibles

La versión 7.01.x de Fiery Driver es compatible con los equipos Mac basados en Apple Silicon y en Intel y se puede instalar en las siguientes versiones de macOS:

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15.x

Instalación

Instalar Fiery Driver 7.01.x

El paquete del instalador para Fiery Driver se distribuye en un archivo de imagen de disco (DMG) y se denomina ProductName.dmg, donde "ProductName" corresponde al nombre de Fiery server. Una vez descargado el archivo DMG y montada la imagen de disco en el ordenador cliente, el paquete de software de usuario contiene lo siguiente:

- Fiery Printer Driver.pkg: instala directamente el controlador de impresora.
- Fiery Software Uninstaller: desinstala los Fiery Drivers.

Nota: Se recomienda instalar la última versión de macOS que utilice actualmente antes de ejecutar el instalador de Fiery Driver.

- 1 Descargue el archivo ProductName.dmg en el equipo cliente Mac y, a continuación, haga doble clic para extraer el contenido.

Nota: Antes de instalar el nuevo Fiery Driver, elimine todos los Fiery Drivers existentes de su equipo Mac utilizando la versión más reciente de la aplicación Fiery Software Uninstaller que está disponible como parte de ProductName.dmg. Si no se eliminan los controladores de impresora antiguos, pueden producirse errores con el nuevo controlador de impresora.

- 2 Haga doble clic en el archivo de imagen de disco ProductName.dmg para montarla.

- 3 Haga doble clic en el archivo Fiery Printer Driver.pkg para instalar el controlador de impresora.

Problemas resueltos

Problemas solucionados en Fiery Driver 7.01.x

- En la sección de opción Comunicación bidireccional, algunas cadenas aparecían truncadas.
- Las cadenas de doble byte escritas en un campo de notas eran ilegibles cuando se abría un trabajo enviado del Fiery Driver en Propiedades del trabajo de Fiery Command WorkStation, por ejemplo:
 - Instrucciones
 - Barra de control
 - Valores predefinidos de servidor

Limitaciones conocidas

Fiery Driver 7.01.x para macOS Ventura 13

- 1 Al utilizar un tema oscuro en macOS Ventura 13, es posible que se produzcan algunos problemas en la interfaz de usuario, tales como la aparición de caracteres blancos en el Asistente de instalación de Fiery Driver y que no se pueda desactivar la casilla de comunicación bidireccional.
- 2 Algunas aplicaciones nativas de macOS Ventura 13, como TextEdit y Preview, pueden imprimir con la opción de impresión **Tamaño de documento** que aparece en la vista **Todas las propiedades** de Fiery Driver en lugar del valor de **Tamaño de papel** seleccionado en el cuadro de diálogo **Imprimir** de la aplicación. Si se vuelve a abrir la vista **Todas las propiedades** durante la misma sesión de impresión, se actualiza la opción de impresión **Tamaño de documento** con la configuración correcta.
- 3 Al imprimir desde una aplicación de Microsoft Office en macOS Ventura 13, es posible que cualquier valor especificado para la opción **Copias** en el cuadro de diálogo **Imprimir** no muestre el mismo valor en la opción de impresión Copias en la vista **Todas las propiedades** de Fiery Driver.
- 4 Cuando se instalan varios Fiery Drivers en macOS Ventura 13, es posible que TextEdit, Preview y las aplicaciones de Adobe no cambien la opción **Valores predefinidos** de la **Última configuración utilizada** a la **Configuración por omisión** en el cuadro de diálogo **Imprimir** al cambiar de un Fiery Driver instalado a otro Fiery Driver instalado.
- 5 Los problemas de interfaz de usuario que se indican a continuación son específicos de macOS Monterey 12.x con Fiery Driver 7.01.x:
 - a Es posible que los contornos de borde no se muestren correctamente para algunos componentes de la interfaz de usuario. Los componentes de la interfaz de usuario pueden incluir la ventana de vista previa de marca de agua y las ventanas de vista previa **Posición de cuerpo** y **Posición de portada** para los tipos de cuadernillos **1 por cara pliego a pliego** y las opciones de modo de diseño en la pestaña **Diseño**.
 - b Al crear o editar una marca de agua en la pestaña **Sellado**, pueden aparecer caracteres adicionales en la barra de título para el control Selector de color.

- 6 En el caso improbable de que el controlador de impresora no sea capaz de asignar el nombre Bonjour a su nombre DNS o dirección IP correspondiente, el controlador de impresora solo se podrá utilizar sin seleccionar Comunicación bidireccional. Como alternativa, le recomendamos que cree una cola LPD o IPP con la dirección IP/nombre DNS de la impresora.
- 7 Las funciones que utilizan la comunicación bidireccional, como, por ejemplo las configuraciones de color, las opciones de FreeForm, Paper Catalog y la información de la impresora y del servidor, se actualizan cada 10 minutos después de que se instale el controlador de impresora.
- 8 En macOS Big Sur 11.x, el botón de maximizar (color verde) en la ventana **Todas las propiedades** en la esquina superior izquierda no se mostrará. Esto también se aplica a todas las ventanas secundarias, como los cuadros de diálogo **Editar marca de agua** o **Nuevo**.
- 9 La ventana de credenciales se mostrará durante la instalación de Fiery Driver. Este comportamiento es normal. Cuando la instalación pasa a la siguiente ventana, la ventana de credenciales vuelve a aparecer en primer plano. En la segunda ventana de credenciales que aparece, haga clic en **Cancelar** para continuar con la instalación.
- 10 Al utilizar Fiery Driver Configurator en macOS Big Sur 11.x, puede experimentar los siguientes problemas:
 - a La ventana del mensaje que indica que el controlador personalizado está listo no se muestra al final del reempaquetado del controlador. Sin embargo, el controlador personalizado está disponible en la ubicación especificada en la interfaz de usuario de Fiery Driver Configurator.
 - b La instalación de Fiery Driver Configurator puede fallar y Fiery Driver Configurator no se mostrará. Sin embargo, puede iniciar Fiery Driver Configurator desde la carpeta de Fiery en el **Finder**.
- 11 En macOS Catalina 10.15.x, al seleccionar una opción en cualquier pestaña que no sea la pestaña **Papel** y aparezca un mensaje de restricción, el nombre de la columna **Descripción** desaparecerá de la sección **Papeles mezclados** después de hacer clic en la restricción y volverá a la pestaña **Papel**. Para actualizar el nombre de la columna, haga clic en cualquier barra de desplazamiento o vaya a otra sección en la pestaña **Papel**. Aparecerá el nombre de la columna **Descripción**. Este problema no se produce en macOS Big Sur 11.x ni en versiones posteriores.



Notas de versão do cliente

Fiery Driver 7.01.x para Mac OS v10.15.x a macOS v13.x

Este documento contém informações importantes sobre a versão do Fiery Driver para Mac OS. Leia estas informações antes de prosseguir com a instalação.

Versões do macOS compatíveis

O Fiery Driver versão 7.01.x é compatível com computadores Apple Silicon e computadores Mac baseados em Intel, e pode ser instalado nas seguintes versões do macOS:

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15.x

Instalação

Instale o Fiery Driver 7.01.x

O pacote de instalação do Fiery Driver é distribuído como um arquivo de imagem de disco (DMG) e denominado ProductName.dmg, onde "ProductName" é o nome do Fiery server. Quando o arquivo DMG é baixado e a imagem de disco é instalada no computador cliente, o pacote de Software do usuário contém o seguinte:

- Fiery Printer Driver.pkg – instala diretamente o driver da impressora.
- Fiery Software Uninstaller – desinstala o Fiery Drivers.

Nota: É recomendado instalar a versão mais recente do macOS que você está usando atualmente antes de executar o instalador do Fiery Driver.

- 1 Baixe o arquivo ProductName.dmg no computador Mac cliente e clique duas vezes nele para extrair o conteúdo.

Nota: Antes de instalar o novo Fiery Driver, remova todos os Fiery Drivers existentes em seu computador Mac usando o aplicativo Fiery Software Uninstaller fornecido como parte do ProductName.dmg. Caso a remoção de drivers antigos da impressora falhe, podem ocorrer erros com o novo driver da impressora.

- 2 Clique duas vezes no arquivo de imagem de disco, ProductName.dmg, para instalá-lo.
- 3 Clique duas vezes no arquivo Fiery Printer Driver.pkg para instalar o driver de impressora.

Problemas corrigidos

Problemas corrigidos na versão 7.01.x do Fiery Driver

- Na seção de opções de Comunicação bidirecional, algumas sequências de caracteres apareciam truncadas.
- As sequências de byte duplo inseridas em um campo de notas eram distorcidas quando um trabalho enviado do Fiery Driver era aberto nas Propriedades de tarefa da Fiery Command WorkStation, como:
 - Instruções
 - Barra de controle
 - Predefinições do servidor

Limitações conhecidas

Fiery Driver 7.01.x para macOS Ventura 13

- 1 Ao usar um tema escuro no macOS Ventura 13, alguns problemas de interface do usuário, como caracteres brancos exibidos no Assistente de instalação do Fiery Driver e a impossibilidade de desmarcar a caixa de seleção Comunicação bidirecional, podem ocorrer.
- 2 Alguns aplicativos nativos do macOS Ventura 13, como o TextEdit e Preview, podem imprimir com a opção de impressão **Tamanho do documento** sendo exibida no modo de visualização **Todas as propriedades** do Fiery Driver, em vez da configuração **Tamanho do papel** selecionada na caixa de diálogo de **Impressão** do aplicativo. Reabrir a visualização **Todas as propriedades** durante a mesma sessão de impressão atualiza a opção de impressão **Tamanho do documento** com a configuração correta.
- 3 Ao imprimir a partir de um aplicativo do Microsoft Office no macOS Ventura 13, qualquer valor especificado na opção **Cópias** na caixa de diálogo de **Impressão** pode não exibir o mesmo valor na opção de impressão **Cópias** no modo de visualização **Todas as propriedades** do Fiery Driver.
- 4 Quando vários Fiery Drivers estão instalados no macOS Ventura 13, os aplicativos TextEdit, Preview e Adobe podem não alterar a opção **Predefinições** da definição **Últimas configurações usadas** para a definição **Configurações padrão** na caixa de diálogo de **Impressão** ao alternar de um Fiery Driver instalado para outro Fiery Driver instalado.
- 5 Os seguintes problemas de interface são específicos do macOS Monterey 12.x com o Fiery Driver 7.01.x:
 - a Os contornos de borda podem não ser exibidos adequadamente para alguns componentes da interface do usuário. Os componentes da interface do usuário podem incluir a janela de visualização de marca d'água, a visualização **Posição do corpo** e as janelas de visualização **Posição de cobertura** para tipos de livreto **Perfeito de 1 página** e opções de modo de layout na guia **Layout**.
 - b Ao criar ou editar uma marca d'água na guia **Estampagem**, caracteres adicionais podem aparecer na barra de título para o controle de seleção de cores.
- 6 Em casos raros em que o driver da impressora não consegue resolver o nome do Bonjour para seu endereço IP/ nome DNS relevante, o driver da impressora só poderá ser usado sem selecionar comunicação bidirecional. Como alternativa, recomendamos criar uma fila de LPD ou IPP com o endereço IP/nome de DNS da impressora.

- 7 Os recursos que usam comunicação bidirecional, como ajustes de cor, ajustes do FreeForm, Paper Catalog, informações da impressora e do servidor, são atualizados a cada 10 minutos depois de o driver da impressora ter sido instalado.
- 8 No macOS Big Sur 11.x, o botão Maximizar (cor verde) da janela **Todas as propiedades** não é exibido no canto superior esquerdo. Isso também se aplica a todas as janelas secundárias, como as caixas de diálogo **Edição de marca d'água** ou **Novo**.
- 9 Durante a instalação do Fiery Driver, a janela de credencial aparecerá. Esse comportamento é normal. Quando a instalação continua na próxima janela, a janela de credencial é exibida novamente em primeiro plano. Na segunda janela de credenciais exibida, clique em **Cancelar** para continuar com a instalação.
- 10 Ao usar o Fiery Driver Configurator no macOS Big Sur 11.x, você pode enfrentar os seguintes problemas:
 - a A janela de mensagem que indica que o driver personalizado está pronto não será exibida no final do reempacotamento do driver. No entanto, o driver personalizado estará disponível no local especificado na interface do usuário do Fiery Driver Configurator.
 - b A instalação do Fiery Driver Configurator pode falhar e o Fiery Driver Configurator não será exibido. No entanto, você pode iniciar o Fiery Driver Configurator pela pasta Fiery no **Finder**.
- 11 No macOS Catalina 10.15.x, ao selecionar uma opção em qualquer outra guia que não seja a guia **Mídia** e receber uma mensagem de restrição, o nome da coluna **Descrição** desaparecerá da seção **Mídia mista** depois de clicar na restrição e retornar à guia **Mídia**. Para atualizar o nome da coluna, clique em qualquer barra de rolagem ou navegue até uma seção diferente na guia **Mídia**. O nome da coluna **Descrição** aparecerá. Esse problema não ocorre no macOS Big Sur 11.x e em versões posteriores.



Versienotities voor de klant

Fiery Driver 7.01.x voor macOS v10.15.x tot macOS v13.x

Dit document bevat belangrijke informatie over de Fiery Driver-release voor macOS. Lees deze informatie voordat u doorgaat met de installatie.

Ondersteunde macOS-versies

De Fiery Driver versie 7.01.x wordt ondersteund op Mac-computers op basis van Apple silicon en Intel en kan op de volgende macOS-versies worden geïnstalleerd:

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15.x

Installatie

Fiery Driver 7.01.x installeren

Het installatiepakket voor Fiery Driver wordt gedistribueerd als een installatiekopie (DMG) en heeft de naam Productnaam.dmg, waarbij "Productnaam" de naam van de Fiery server is. Wanneer het DMG-bestand is gedownload en de installatiekopie op de clientcomputer is gekoppeld, bevat het softwarepakket voor de gebruiker het volgende:

- Fiery Printer Driver.pkg: installeert de printerdriver direct.
- Fiery Software Uninstaller: verwijdert Fiery Drivers.

Opmerking: We raden u aan om de nieuwste versie van het macOS dat u momenteel gebruikt te installeren voordat u het Fiery Driver-installatieprogramma uitvoert.

- 1 Download Productnaam.dmg op de Mac-clientcomputer en dubbelklik erop om de inhoud uit te pakken.

Opmerking: Voordat u de nieuwe Fiery Driver installeert, moet u alle bestaande Fiery Drivers op uw Mac-computer verwijderen met de nieuwste Fiery Software Uninstaller-toepassing, meegeleverd als onderdeel van Productnaam.dmg. Als u oude printerstuurprogramma's niet verwijdert, kan dat tot fouten leiden bij het nieuwe printerstuurprogramma.

- 2 Dubbelklik op het installatiekopiebestand Productnaam.dmg om dit in te schakelen.

- 3 Dubbelklik op Fiery Printer Driver.pkg om het printerstuurprogramma te installeren.

Opgeloste problemen

Opgeloste problemen in Fiery Driver 7.01.x

- In het gedeelte voor de optie Tweerichtingscommunicatie werden sommige tekenreeksen afgekapt weergegeven.
- Dubbel-byte-tekenreeksen die in een veld voor notities waren getypt, werden vervormd wanneer een taak die vanaf de Fiery Driver werd verzonden, werd geopend in Fiery Command WorkStation-taakeigenschappen, zoals:
 - Instructies
 - Bedieningsbalk
 - Servervoorkeuzen

Bekende beperkingen

Fiery Driver 7.01.x voor macOS Ventura 13

- 1 Bij gebruik van een donker thema op macOS Ventura 13 kunnen bepaalde gebruikersinterfaceproblemen optreden, zoals witte tekens die verschijnen in de installatiewizard van Fiery Driver en het niet kunnen uitschakelen van het selectievakje Tweerichtingscommunicatie.
- 2 Sommige native macOS Ventura 13-toepassingen, zoals TextEdit en Preview, kunnen afdrukken met de afdrukoptie **Documentformaat** in de weergave **Volledige eigenschappen** van de Fiery Driver in plaats van de geselecteerde instelling voor **Papierformaat** in het dialoogvenster **Afdrukken** van de toepassing. Wanneer u de weergave **Volledige eigenschappen** opnieuw opent tijdens dezelfde afdruksessie, wordt de afdrukoptie **Documentformaat** bijgewerkt naar de juiste instelling.
- 3 Wanneer u afdrukt vanuit een Microsoft Office-printtoepassing op macOS Ventura 13, wordt bij elke waarde die is opgegeven bij de optie **Exemplaren** in het dialoogvenster **Afdrukken** mogelijk niet dezelfde waarde weergegeven in de afdrukoptie Exemplaren in de weergave **Volledige eigenschappen** van de Fiery Driver.
- 4 Wanneer er meerdere Fiery Drivers op macOS Ventura 13 zijn geïnstalleerd, is het mogelijk dat de optie **Voorkeuzen** niet door de toepassingen TextEdit, Preview en Adobe wordt gewijzigd vanuit de **Laatst gebruikte instellingen** naar de **Standaardinstellingen** in het dialoogvenster **Afdrukken** bij het schakelen van de ene geïnstalleerde Fiery Driver naar de andere geïnstalleerde Fiery Driver.
- 5 De volgende gebruikersinterfaceproblemen zijn specifiek voor macOS Monterey 12.x met Fiery Driver 7.01.x:
 - a De randcontouren worden mogelijk niet goed weergegeven voor enkele UI-componenten. De UI-componenten kunnen het voorbeeldvenster Watermerk, de voorbeeldvensters **Positie binnenwerk** en **Omslagpositie** voor **1 per vel op de rug gebonden**-boekjestylen en opmaakmodusopties op het tabblad **Opmaak** bevatten.
 - b Wanneer u een watermerk maakt of bewerkt op het tabblad **Stempel**, kunnen er extra tekens worden weergegeven in de titelbalk voor het besturingselement Kleurenkiezer.

- 6 In het zeldzame geval dat het stuurprogramma de Bonjour-naam niet kan omzetten in het bijbehorende IP-adres/de bijbehorende DNS-naam, kan het printerstuurprogramma alleen worden gebruikt zonder dat Tweerichtingscommunicatie is geselecteerd. U kunt ook een LPD- of IPP-wachtrij maken met het IP-adres/de DNS-naam van de printer.
- 7 Functies die gebruikmaken van Tweerichtingscommunicatie, zoals kleurinstellingen, FreeForm-instellingen, Paper Catalog, printer- en serverinformatie, worden elke 10 minuten ververs nadat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd.
- 8 Bij macOS Big Sur 11.x wordt de knop Maximaliseren (groene kleur) in het venster **Volledige eigenschappen** in de linkerbovenhoek niet weergegeven. Dit geldt ook voor alle onderliggende vensters, zoals de dialoogvensters **Watermerk**, **Bewerken** of **Nieuw**.
- 9 Tijdens de installatie van de Fiery Driver, verschijnt het referentievenster. Dit is normaal. Het referentievenster verschijnt opnieuw op de voorgrond wanneer de installatie doorgaat naar het volgende venster. Klik op **Annuleren** in het tweede referentievenster dat verschijnt en ga door met de installatie.
- 10 Wanneer u de Fiery Driver Configurator gebruikt op macOS Big Sur 11.x, kunt u de volgende problemen ondervinden:
 - a Het berichtvenster dat aangeeft dat het aangepaste stuurprogramma klaar is, wordt niet weergegeven aan het einde van de herverpakking van het stuurprogramma. Het aangepaste stuurprogramma is echter beschikbaar op de locatie die is opgegeven in de Fiery Driver Configurator-gebruikersinterface.
 - b De Fiery Driver Configurator-installatie kan mislukken en de Fiery Driver Configurator zal niet worden weergegeven. U kunt echter de Fiery Driver Configurator starten vanaf de Fiery-map in de **Finder**.
- 11 Wanneer u op macOS Catalina 10.15.x een optie selecteert op een ander tabblad dan het tabblad **Media** en er een beperkingsbericht wordt weergegeven, verdwijnt de kolomnaam **Beschrijving** uit de sectie **Gemengde media** nadat u op de beperking hebt geklikt en terugkeert naar het tabblad **Media**. Als u de kolomnaam wilt vernieuwen, klikt u op een schuifbalk of navigeert u naar een andere sectie op het tabblad **Media**. De kolomnaam **Beschrijving** wordt weergegeven. Dit probleem treedt niet op in macOS Big Sur 11.x en latere versies.



客户发行说明

用于 macOS v10.15.x 到 macOS v13.x 的 Fiery Driver 7.01.x

本文档包含有关适用于 macOS 版本 Fiery Driver 的重要信息。请确保先阅读这些信息，然后再继续安装。

支持 macOS 版本

该 7.01.x 版本的 Fiery Driver 支持 Apple 芯片和基于 Intel 的 Mac 计算机，并可安装在以下 macOS 版本上：

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15.x

安装

安装 Fiery Driver 7.01.x

Fiery Driver 安装程序包以磁盘映像（DMG）文件的形式分发，文件名为 **ProductName.dmg**，其中“Product Name”是 Fiery server 的名称。下载 DMG 文件后，磁盘映像将安装在客户端计算机上，用户软件程序包包含以下内容：

- [Fiery Printer Driver.pkg](#) - 直接安装打印机驱动程序。
- [Fiery Software Uninstaller](#) - 卸载 Fiery Drivers。

注释： 建议您在运行 Fiery Driver 安装程序之前安装当前使用的最新版本的 macOS。

- 1 将**产品名称.dmg**下载到 Mac 客户端计算机上，然后双击该文件以提取内容。

注释： 在您安装新的 Fiery Driver 之前，需使用作为 **ProductName.dmg** 的一部分提供的最新 Fiery Software Uninstaller 应用程序移除您 Mac 计算机上的全部现有 Fiery Drivers。若不移除旧版本的打印机驱动程序，可能会导致新的打印机驱动程序出现错误。

- 2 双击磁盘映像文件**产品名称.dmg** 进行安装。
- 3 双击 **Fiery Printer Driver.pkg** 文件来安装打印机驱动程序。

已解决的问题

在 Fiery Driver 7.01.x 中修复的问题

- 在双向通信选项部分，一些字符串会发生截断。
- 在 Fiery Command WorkStation 作业属性中打开从 Fiery Driver 发送的作业时，输入到注释字段的双字节字符串会显示乱码，例如：
 - 指示
 - 控制栏
 - 服务器预设

已知限制

适用于 macOS Ventura 13 的 Fiery Driver 7.01.x

- 1 在 macOS Ventura 13 上使用深色主题时，可能会出现一些 UI 问题，如 Fiery Driver 安装程序向导中出现白字符，以及双向通信复选框无法清除。
- 2 某些本机 macOS Ventura 13 应用程序（如 TextEdit 和 Preview）可能会按照显示在 Fiery Driver 的**完整属性**视图中的**文档大小**打印选项进行打印，而不是按照应用程序的**打印**对话框中已选中的**纸张大小**设定进行打印。在同一打印会话中重新打开**完整属性**视图会将**文档大小**打印选项更新为正确的设定。
- 3 当从 macOS Ventura 13 上的 Microsoft Office 应用程序打印时，为**打印**对话框中的**份数**选项指定的任何值，可能不会以相同的值在 Fiery Driver 的**完整属性**视图中的“份数”打印选项中显示。
- 4 当 macOS Ventura 13 上安装有多个 Fiery Drivers 时，如果将已安装的 Fiery Driver 切换为另一个已安装的 Fiery Driver，则 TextEdit、Preview 以及 Adobe 应用程序可能不会将**最近一次使用的设定**设定中的**预设**选项更改为**打印**对话框中的**默认设定**。
- 5 以下 UI 问题只会在 macOS Monterey 12.x 上运行 Fiery Driver 7.01.x 时发生：
 - a 边界轮廓可能无法在某些 UI 组件中正确显示。UI 组件可能包括水印预览窗口、**1 合 1 胶装**小册子类型的**正文位置**预览和**封页位置**预览窗口，以及**布局**选项卡中的布局模式选项。
 - b 在**戳记**选项卡中创建或编辑水印时，颜色选取器控件的标题栏中可能会显示其他字符。
- 6 在极少数情况下，当打印机驱动程序无法解析其相关 IP 地址/DNS 名称的 Bonjour 名称时，只能在不选择“双向通信”的情况下使用打印机驱动程序。另一种方法是，我们建议使用打印机的 IP 地址/DNS 名称创建 LPD 或 IPP 队列。
- 7 安装打印机驱动程序后，使用双向通信的功能将每 10 分钟更新一次，例如颜色设定、FreeForm 设定、Paper Catalog、打印机和服务器信息。
- 8 在 macOS Big Sur 11.x 上、左侧顶角的**完整属性**窗口中将不会显示最大化按钮（绿色）。这也适用于所有子窗口，如**水印编辑**或**新建**对话框。
- 9 安装 Fiery Driver 时，将显示凭据窗口。这是正常现象。当安装继续到下一个窗口时，凭据窗口会再次出现在最前方。在出现的第二个凭据窗口中，单击**取消**以继续安装。

- 10** 当您在 macOS Big Sur 11.x 上使用 Fiery Driver Configurator 时，可能会遇到以下问题：
- a** 驱动程序重新打包结束后不会显示指示自定义驱动程序就绪的消息窗口。但是，自定义驱动程序将在 Fiery Driver Configurator UI 中指定的位置可用。
 - b** Fiery Driver Configurator 安装可能会失败，并且不会显示 Fiery Driver Configurator。但是，可以从 **访达** 中的 **Fiery** 文件夹启动 Fiery Driver Configurator。
- 11** 在 macOS Catalina 10.15.x 中，当您在**纸张**选项卡以外的任何选项卡中选择一个选项并出现约束消息时，单击约束并返回到**纸张**选项卡后，**描述**列名称将从**混合纸张**部分消失。要刷新列名称，请单击任何滚动条或导航到**纸张**选项卡中的不同部分。将显示**描述**列名称。此问题不会在 macOS Big Sur 11.x 和较新的版本上出现。



使用上の注意

macOS v10.15.x から macOS13.x 用の Fiery Driver 7.01.x

本書には、macOS 用の Fiery Driver リリースに関する重要な情報が記載されています。インストールを進める前に、この情報をお読みください。

サポートされている macOS のバージョン

Fiery Driver バージョンの 7.01.x は Apple シリコンおよび Intel ベースの Mac コンピューターでサポートされており、次の macOS バージョンにインストールできます。

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15.x

インストール

Fiery Driver 7.01.x のインストール

Fiery Driver インストーラーパッケージはディスクイメージ (DMG) ファイルとして提供されており、ProductName.dmg という名前がついています。ProductName の部分は Fiery server の名前です。クライアントコンピューターに DMG ファイルをダウンロードして、ディスクイメージを読み込ませると、ユーザーソフトウェアパッケージには以下が含まれています。

- Fiery Printer Driver.pkg - プリンタードライバーを直接インストールします。
- Fiery Software Uninstaller - Fiery Drivers をアンインストールします。

メモ：Fiery Driver インストーラーを実行させる前に、現在使用している最新バージョンの macOS をインストールすることをお勧めします。

- 1 ProductName.dmg を Mac クライアントコンピューターにダウンロードし、ダブルクリックしてコンテンツを展開します。

メモ：新しい Fiery Driver をインストールする前に、ProductName.dmg に付属している最新の Fiery Software Uninstaller アプリケーションを使用して、Mac コンピューター上にある既存の Fiery Drivers をすべて削除してください。以前のプリンタードライバーを削除していない場合、新しいプリンタードライバーでエラーが発生する可能性があります。

- 2 ディスクイメージファイル ProductName.dmg をダブルクリックして読み込みます。

- 3 Fiery Printer Driver.pkg をダブルクリックしてプリンタードライバをインストールします。

修正済みの問題

Fiery Driver 7.01.x で修正された問題

- 双方向通信オプションのセクションで、一部の文字列表示がすべて表示されていないことがありました。
- 次にあげるような、Fiery Driver から送信したジョブを Fiery Command WorkStation のジョブのプロパティで開くと、ジョブ注釈メモのフィールドに入力された全角文字が文字化けしていました。
 - 注意事項
 - コントロールバー
 - サーバープリセット

既知の制限

macOS Ventura 13 用 Fiery Driver 7.01.x

- 1 macOS Ventura 13 で暗いテーマを使用すると、Fiery Driver インストーラーウィザードにホワイト文字が出現したり、双方向通信チェックボックスがクリアできなくなったりするなど、UI に関する問題が発生することがあります。
- 2 TextEdit やプレビューなど、一部のネイティブ macOS Ventura 13 アプリケーションでは、アプリケーションの印刷ダイアログボックスで選択した用紙サイズ設定ではなく、Fiery Driver の全プロパティビューで表示された原稿サイズで印刷されることがあります。同じ印刷セッション中に全プロパティビューを再び開くと、原稿サイズの印刷オプションが正しい設定に更新されます。
- 3 macOS Ventura 13 の Microsoft Office アプリケーションから印刷すると、印刷ダイアログボックスの部数オプションに指定された値と Fiery Driver の全プロパティビューで部数印刷オプションに表示される値が同じでないことがあります。
- 4 macOS Ventura 13 に複数の Fiery Drivers がインストールされている場合、TextEdit、プレビュー、Adobe アプリケーションでは、あるインストール済み Fiery Driver から別のインストール済み Fiery Driver に切り替えたときに、印刷ダイアログボックスのプリセットオプションが最後に使用した設定からデフォルト設定に変更されないことがあります。
- 5 以下の UI 問題は、Fiery Driver 7.01.x を搭載した macOS Monterey 12.x に固有のものです。
 - a UI コンポーネントによっては、輪郭線のアウトラインが正しく表示されない場合があります。UI コンポーネントには、ウォーターマークプレビューウィンドウ、1-up 無線とじ製本タイプ用の本文位置プレビューおよび表紙位置プレビューウィンドウ、レイアウトタブのレイアウトモードオプションがあります。
 - b スタンプタブでウォーターマークを作成または編集する場合、カラーピッカーコントロールのタイトルバーに追加の文字が表示されることがあります。
- 6 まれなケースとして、プリンタードライバが Bonjour 名を関連 IP アドレス/DNS 名に解決できない場合、双方向通信が選択されていない状態でのみプリンタードライバを使用できます。または、プリンターの IP アドレス/DNS 名を使用して LPD または IPP キューを作成することをお勧めします。
- 7 カラー設定、FreeForm 設定、Paper Catalog、プリンターおよびサーバー情報など、双方向通信を利用する機能は、プリンタードライバがインストールされた後は 10 分ごとに更新されます。

- 8 macOS Big Sur 11.x では、左上隅の**全プロパティ**ウィンドウに最大化ボタン（緑色）が表示されません。これは、**ウォーターマーク編集**または**新規**ダイアログボックスなど、すべての子ウィンドウにも適用されます。
- 9 Fiery Driver のインストール中に、ログイン情報ウィンドウが表示されます。これは、想定どおりの動作です。インストールが次のウィンドウに進むと、ログイン情報ウィンドウがフォアグラウンドに再び表示されます。表示される 2 番目のログイン情報ウィンドウで**キャンセル**をクリックし、インストールを続行します。
- 10 macOS Big Sur 11.x で Fiery Driver Configurator を使用する場合は、次の問題が発生する可能性があります。
 - a ドライバーの再パッケージ終了時には、カスタマイズしたドライバーの準備ができていることを示すメッセージウィンドウは表示されません。ただし、カスタマイズされたドライバーは、Fiery Driver Configurator UI で指定された場所で使用できます。
 - b Fiery Driver Configurator のインストールに失敗して Fiery Driver Configurator が表示されないことがあります。ただし、**Finder** の Fiery フォルダーから Fiery Driver Configurator を起動することができます。
- 11 macOS Catalina 10.15.x では、**用紙**タブ以外のタブでオプションを選択すると、制約メッセージが表示され、制約をクリックして**用紙**タブに戻ると、**説明**列名が**用紙種類の混合**セクションに表示されなくなります。列名を更新するには、スクロールバーをクリックするか、**用紙**タブの別のセクションに移動します。**説明**列名が表示されます。この問題は、macOS Big Sur 11.x 以降のバージョンでは発生しません。



고객 릴리스 정보

Fiery Driver 7.01.x macOS v 10.15.x ~ macOS용 13.x

이 문서에는 macOS용 Fiery Driver 릴리스에 대한 중요한 정보가 수록되어 있습니다. 설치를 계속하기 전에 이 정보를 읽어 보십시오.

지원되는 macOS 버전

이 Fiery Driver 버전 7.01.x는 Apple 실리콘 및 인텔 기반 Mac 컴퓨터에서 지원되며 다음 macOS 버전에 설치할 수 있습니다.

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15.x

설치

Fiery Driver 7.01.x 설치

Fiery Driver 설치 관리자 패키지는 디스크 이미지(DMG) 파일로 배포되며, ProductName.dmg와 같이 이름이 지정됩니다. 여기서 "제품 이름"은 Fiery server의 이름입니다. DMG 파일이 다운로드되고 클라이언트 컴퓨터에 디스크 이미지가 설치되면 사용자 소프트웨어 패키지에 다음이 포함됩니다.

- Fiery Printer Driver.pkg - 프린터 드라이버를 바로 설치합니다.
- Fiery Software Uninstaller - Fiery Drivers 제거.

참고: Fiery Driver 설치 프로그램을 실행하기 전에 현재 사용 중인 macOS의 최신 버전을 설치하는 것이 좋습니다.

- 1 Mac 클라이언트 컴퓨터에 ProductName.dmg를 다운로드한 다음 해당 파일을 두 번 클릭하여 콘텐츠를 추출합니다.

참고: 새 Fiery Driver를 설치하기 전에 ProductName.dmg의 일부로 제공된 최신 Fiery Software Uninstaller 어플리케이션을 사용하여 Mac 컴퓨터에 설치된 기존 Fiery Drivers를 모두 제거하십시오. 이전에 설치된 프린터 드라이버를 제거하지 않으면 새 프린터 드라이버에 오류가 발생할 수 있습니다.

- 2 디스크 이미지 파일 ProductName.dmg를 두 번 클릭하여 설치합니다.
- 3 Fiery Printer Driver.pkg 파일을 두 번 클릭하여 프린터 드라이버를 설치합니다.

수정된 문제

Fiery Driver 7.01.x에서 해결된 문제

- 양방향 통신 옵션 섹션에서 일부 문자열이 잘려서 표시됩니다.
- Fiery Driver에서 보낸 작업을 Fiery Command WorkStation 작업 속성에서 열었을 때 메모 필드에 입력된 더블 바이트 문자열이 다음과 같이 깨져서 표시되었습니다.
 - 지침
 - 컨트롤 바
 - 서버 프리셋

알려진 제한

macOS Ventura 13용 Fiery Driver 7.01.x

- 1 macOS Ventura 13에서 어두운 테마를 사용하는 경우 Fiery Driver 설치 관리자 마법사 및 양방향 통신 확인란에 나타나는 흰색 문자를 선택 취소할 수 없는 등의 UI 문제가 발생할 수 있습니다.
- 2 TextEdit 및 Preview 등 일부 기본 macOS Ventura 13 애플리케이션은 애플리케이션의 인쇄 대화 상자에서 선택하는 용지 크기 설정 대신 Fiery Driver 전체 속성 보기에 표시되는 문서 크기 인쇄 옵션으로 인쇄할 수 있습니다. 같은 인쇄 세션 중에 전체 속성 보기를 다시 열면 문서 크기 인쇄 옵션이 올바른 설정으로 업데이트됩니다.
- 3 macOS Ventura 13의 Microsoft Office 애플리케이션에서 인쇄할 경우 인쇄 대화 상자의 매수 옵션에 대해 지정된 값이 Fiery Driver의 전체 속성 보기의 매수 인쇄 옵션의 값과 동일하지 않을 수 있습니다.
- 4 macOS Ventura 13에 여러 Fiery Drivers가 설치되어 있는 경우, TextEdit, Preview, Adobe 애플리케이션은 설치된 Fiery Driver에서 다른 설치된 Fiery Driver로 전환할 때 최근에 사용한 설정의 프리셋을 인쇄 대화 상자의 기본 설정으로 변경하지 않을 수 있습니다.
- 5 다음 UI 문제는 Fiery Driver 7.01.x가 설치된 macOS Monterey 12.x에만 해당됩니다.
 - a 몇 가지 UI 구성 요소에 대해 테두리 윤곽선이 제대로 표시되지 않을 수 있습니다. UI 구성 요소에는 워터마크 미리보기 창, 바디 위치 미리보기 및 1-up 무선 소책자 유형에 대한 커버 위치 미리보기 창, 레이아웃 탭의 레이아웃 모드 옵션이 포함될 수 있습니다.
 - b 스탬핑 탭에서 워터마크를 만들거나 편집할 때 색상 선택기 컨트롤의 제목 줄에 추가 문자가 나타날 수 있습니다.
- 6 드문 경우이기는 하지만, 프린터 드라이버가 Bonjour 이름을 관련된 IP 주소/DNS 이름으로 확인할 수 없는 경우에는 양방향 통신의 선택을 해제해야만 프린터 드라이버를 사용할 수 있습니다. 또는 프린터 IP 주소/DNS 이름으로 LPD 또는 IPP 배열을 생성하는 것이 좋습니다.
- 7 색상 설정, FreeForm 설정, Paper Catalog, 프린터 및 서버 정보와 같은 양방향 통신을 사용하는 기능이 프린터 드라이버가 설치된 후 10분마다 새로 고침됩니다.
- 8 macOS Big Sur 11.x 왼쪽 상단 모서리의 전체 속성 창에 최대화 버튼(녹색)이 표시되지 않습니다. 이는 워터마크 편집 또는 새 대화 상자과 같은 모든 하위 창에도 적용됩니다.

- 9 Fiery Driver가 설치되면 자격 증명 창이 나타납니다. 이는 예상되는 동작입니다. 그러나 설치가 다음 창으로 계속되면 자격 증명 창이 전경에 다시 나타납니다. 나타나는 두 번째 자격 증명 창에서 **취소**를 클릭하여 설치를 계속합니다.
- 10 macOS Big Sur 11.x의 Fiery Driver Configurator를 사용하는 경우, 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.
 - a 사용자 지정 드라이버가 준비되었음을 나타내는 메시지 창은 드라이버를 다시 패키징하는 과정의 끝에는 표시되지 않습니다. 그러나 사용자 지정 드라이버는 Fiery Driver Configurator UI에 지정된 위치에서 사용할 수 있습니다.
 - b Fiery Driver Configurator 설치가 실패할 수 있으며 Fiery Driver Configurator(이)가 표시됩니다. 그러나 **Finder**의 Fiery 폴더에서 Fiery Driver Configurator(을)를 시작할 수 있습니다.
- 11 macOS Catalina 10.15.x에서 **용지** 탭 이외의 탭에서 옵션을 선택했을 때 제약 조건 메시지가 나타나면 제약 조건을 클릭하고 **용지** 탭으로 돌아가면 **설명** 열 이름이 **혼합 용지** 섹션에서 사라집니다. 열 이름을 새로 고치려면 스크롤 막대를 클릭하거나 **용지** 탭의 다른 섹션으로 이동합니다. **설명** 열 이름이 나타납니다. 이 문제는 macOS Big Sur 11.x 및 이후 버전에서 발생하지 않습니다.



客戶版本資訊

Fiery Driver 7.01.x 適用於 macOS v10.15.x 到 macOS 13.x

本文件包含有關適用於 Mac OS 版本的 Fiery Driver 相關的重要資訊。在繼續安裝之前，請務必閱讀這項資訊。

支援的 macOS 版本

該 Fiery Driver 版本 7.01.x 支援 Apple Silicon 和配備 Intel 的 Mac 電腦，並可安裝在以下 macOS 版本上：

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15.x

安裝

安裝 Fiery Driver 7.01.x

Fiery Driver 安裝程式套件是以磁碟映像 (DMG) 檔案的形式發佈，其名為 **ProductName.dmg**，而「Product Name」是指 Fiery server 的名稱。DMG 檔案下載完成，並將 disk image 掛接至用戶端電腦上後，使用者軟體套件即包含下列檔案：

- Fiery Printer Driver.pkg - 直接安裝印表機驅動程式。
- Fiery Software Uninstaller - 解除安裝 Fiery Drivers。

附註：建議您在執行 Fiery Driver 安裝程式之前安裝目前使用的最新 macOS 版本。

- 1 將 **ProductName.dmg** 下載到 Mac 用戶端電腦上，然後按兩下以將內容解壓縮。

附註：在您安裝新的 Fiery Driver 之前，使用 **ProductName.dmg** 隨附提供的最新 Fiery Software Uninstaller 應用程式，將 Mac 電腦上所有現有的 Fiery Drivers 移除。如不移除舊版的印表機驅動程式，可能會導致新印表機驅動程式發生錯誤。

- 2 按兩下磁碟映像檔 **ProductName.dmg** 即可掛接。
- 3 按兩下 **Fiery Printer Driver.pkg** 即可安裝印表機驅動程式。

已修復問題

Fiery Driver 7.01.x 已修正的問題

- 在雙向通訊選項區段裡，某些字串顯示為截斷。
- 當在 Fiery Command WorkStation 的「工作屬性」打開從 Fiery Driver 傳送的工作時，輸入到附註欄位的全形字型字串會變成亂碼，例如：
 - 指示
 - 控制列
 - 伺服器預設值

已知限制

適用於 macOS Ventura 13 的 Fiery Driver 7.01.x

- 1 當 macOS Ventura 13 使用深色主題時，可能會出現一些 UI 問題，如空白字元出現在 Fiery Driver 安裝程式精靈和雙向通訊的核取方塊無法清除。
- 2 部份原生 macOS Ventura 13 應用程式，如 TextEdit 和 Preview，可能會以 Fiery Driver 的 **完整屬性** 檢視中所顯示的 **文件大小** 印表機選項來列印，而非應用程式的 **列印** 對話方塊中所選的 **紙張大小** 設定。在同一列印工作階段中重新開啟 **完整屬性** 檢視，將 **文件大小** 印表機選項更新為正確的設定。
- 3 在 macOS Ventura 13 上從 Microsoft Office 應用程式列印時，在 **列印** 對話方塊中的 **份數** 選項所指定的任意值，與 Fiery Driver 的 **完整屬性** 檢視中的「份數」印表機選項可能會顯示不同的值。
- 4 當 macOS Ventura 13 安裝多個 Fiery Drivers 時，若要從已安裝的 Fiery Driver 切換至另一個已安裝的 Fiery Driver，TextEdit、Preview 和 Adobe 應用程式可能無法在從 **上次使用設定** 設定的 **預設** 選項，變更為 **列印** 對話方塊中的 **預設設定** 設定。
- 5 以下是 macOS Monterey 12.x 搭配使用 Fiery Driver 7.01.x 時特有的 UI 問題：
 - a 有一些 UI 元件的邊界外框可能無法正確顯示。對於 **單頁膠裝** 手冊類型，以及 **版面配置** 索引標籤中的版面配置模式選項，UI 元件可能包括「浮水印」預覽視窗、**內文位置** 預覽和 **封頁位置** 預覽視窗。
 - b 在 **戳記** 索引標籤中，建立或編輯浮水印時，可能會在色彩選擇器控制的標題列出現額外的字元。
- 6 在極少數情況下，印表機驅動程式無法將 Bonjour 名稱解析為與其相關的 IP 位址/DNS 名稱，因此印表機驅動程式只能在未選取「雙向通訊」的情況下使用。此外，我們建議改用印表機的 IP 位址/DNS 名稱來建立 LPD 或 IPP 佇列。
- 7 使用雙向通訊的功能，例如色彩設定、FreeForm 設定、Paper Catalog、印表機及伺服器資訊等，都是在安裝印表機驅動程式後每 10 分鐘重新整理一次。
- 8 macOS Big Sur 11.x 上，不會在 **完整屬性** 視窗的左上角顯示最大化按鈕（綠色）。如 **浮水印編輯** 或 **新增** 對話方塊等所有子視窗，也是如此。
- 9 在 Fiery Driver 安裝期間，將顯示認證視窗。這是預期的行為。當安裝繼續到下一個視窗時，憑證視窗將再次出現在前景。您可以在顯示的第二個憑證視窗中，按一下 **取消** 並繼續安裝。

- 10** 當您在 macOS Big Sur 11.x 使用 Fiery Driver Configurator 時，可能會遇到以下問題：
- a** 指示自訂驅動程式就緒的訊息視窗將不會顯示在驅動程式重新封裝的末尾。但是，自訂驅動程式將在 Fiery Driver Configurator UI 中指定的位置可用。
 - b** Fiery Driver Configurator 安裝可能會失敗，並且不會顯示 Fiery Driver Configurator。但是，您可以從 **Finder** 中的 **Fiery** 資料夾啟動 Fiery Driver Configurator。
- 11** 在 macOS Catalina 10.15.x 上，當您在**紙張**索引標籤以外的任何索引標籤中選取一個選項，並出現限制訊息時，按一下限制訊息並返回到**紙張**索引標籤後，**描述**欄位名稱將從**混合紙張**區段消失。若要重新整理欄位名稱，按一下任何捲軸或瀏覽至**紙張**索引標籤中的其他區段。將顯示**描述**欄位名稱。在 macOS Big Sur 11.x 與更新版本上，不會出現此問題。



Примечания к выпуску для заказчика

Fiery Driver 7.01.x для macOS с версии 10.15.x по версию 13.x

Этот документ содержит важную информацию о выпуске Fiery Driver для macOS. Обязательно прочитайте эту информацию перед началом установки.

Поддерживаемые версии macOS

ПО Fiery Driver версии 7.01.x поддерживается на компьютерах Mac с процессорами Apple и Intel, его можно установить при использовании следующих версий macOS:

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15.x

Установка

Установка Fiery Driver 7.01.x

Пакет установщика Fiery Driver распространяется в виде файла образа диска (DMG) и называется `ProductName.dmg`, где «ProductName» — это имя сервера Fiery server. Когда файл DMG загружен и образ диска смонтирован на клиентском компьютере, отображается пакет пользовательского ПО, содержащий следующие элементы.

- Fiery Printer Driver.pkg — непосредственно устанавливает драйвер принтера.
- Fiery Software Uninstaller — удаляет Fiery Drivers.

Примечание: Перед запуском программы установки Fiery Driver рекомендуется установить последнюю версию macOS.

- 1 Загрузите файл `ProductName.dmg` на клиентский компьютер Mac и дважды нажмите его, чтобы извлечь содержимое.

Примечание: Прежде чем устанавливать новую версию Fiery Driver, удалите все существующие драйверы Fiery Drivers на компьютере Mac с помощью последней версии приложения Fiery Software Uninstaller, которое предоставляется в файле `ProductName.dmg`. Если не удалить более старые версии драйверов принтера, это может привести к ошибкам в работе нового драйвера принтера.

- 2 Дважды нажмите файл образа диска `ProductName.dmg`, чтобы его смонтировать.

- Затем дважды нажмите файл Fiery Printer Driver.pkg для установки драйвера принтера.

Исправленные проблемы

Проблемы, исправленные в Fiery Driver 7.01.x

- В разделе «Двунаправленная связь» некоторые строки отображались усеченными.
- Двухбайтовые строки в поле примечания отображались неправильно, если для задания, отправленного из Fiery Driver, были открыты параметры задания Fiery Command WorkStation, например следующие.
 - Инструкции
 - Шкала контроля
 - Наборы настроек на сервере

Известные ограничения

Fiery Driver 7.01.x в macOS Ventura 13

- При использовании темной темы в macOS Ventura 13 могут возникать некоторые проблемы с пользовательским интерфейсом, такие как отображение белых символов в мастере установки Fiery Driver и невозможность снять флажок «Двунаправленная связь».
- Некоторые встроенные приложения macOS Ventura 13, такие как TextEdit и Preview, могут печатать с использованием параметра печати **Формат документа**, отображаемого в представлении **Все свойства** в Fiery Driver, вместо параметра **Формат бумаги**, выбранного в приложении в диалоговом окне **Печать**. При повторном открытии представления **Все свойства** во время того же сеанса печати параметр печати **Формат документа** будет иметь правильное значение.
- При печати из приложения Microsoft Office в macOS Ventura 13 любое значение, заданное для параметра **Копии** в диалоговом окне **Печать**, может не совпадать со значением параметра печати «Копии» в представлении **Все свойства** в Fiery Driver.
- Если в macOS Ventura 13 установлено несколько драйверов Fiery Drivers, то при переключении с одного установленного драйвера Fiery Driver на другой установленный драйвер Fiery Driver приложения TextEdit, Preview и различные приложения Adobe могут не изменить для параметра **Наборы настроек** в диалоговом окне **Печать** значение **Последние использованные настройки** на значение **Настройки по умолчанию**.
- Следующие проблемы пользовательского интерфейса характерны для macOS Monterey 12.x с установленным ПО Fiery Driver 7.01.x.
 - Контурные границы могут отображаться неправильно для некоторых компонентов пользовательского интерфейса. Компоненты пользовательского интерфейса могут включать в себя окно предварительного просмотра водяных знаков, окно предварительного просмотра **Расположение содержимого** и окно предварительного просмотра **Расположение обложки** для типов брошюры **1 на страницу**, **клеевой переплет**, а также параметры режима компоновки на вкладке **Компоновка**.
 - При создании или редактировании водяного знака на вкладке **Штампы** в строке заголовка средства выбора цвета могут появляться дополнительные символы.

- 6 В редких случаях, когда драйверу принтера не удастся сопоставить имя Bonjour с его IP-адресом/DNS-именем, драйвер принтера можно использовать, только если не выбран параметр «Двунаправленная связь». Либо рекомендуется создать очередь LPD или IPP с IP-адресом/DNS-именем принтера.
- 7 Функции, использующие двунаправленную связь, такие как настройки печати, настройки FreeForm, Paper Catalog, информация о принтере и сервере, обновляются каждые 10 минут после установки драйвера принтера.
- 8 В macOS Big Sur 11.x кнопка развертывания (зеленого цвета) в левом верхнем углу окна **Все свойства** не будет отображаться. Это также относится ко всем дочерним диалоговым окнам, таким как **Редактирование водяного знака** или **Новое**.
- 9 Во время установки Fiery Driver появится окно ввода учетных данных. Это нормальное поведение. После перехода к следующему окну процесса установки на переднем плане снова появится окно ввода учетных данных. Чтобы продолжить установку, нажмите **Отмена** во втором появившемся окне ввода учетных данных.
- 10 При использовании Fiery Driver Configurator в macOS Big Sur 11.x могут возникнуть следующие проблемы.
 - a Окно, сообщающее об успешной модификации драйвера, не будет отображаться по окончании процесса его переупаковки. Однако модифицированный драйвер по-прежнему будет доступен в каталоге, указанном в интерфейсе Fiery Driver Configurator.
 - b Установка Fiery Driver Configurator может завершиться неудачно, и Fiery Driver Configurator не будет отображен. Однако вы можете запустить Fiery Driver Configurator из папки Fiery в **Finder**.
- 11 При использовании macOS Catalina 10.15.x, если в результате выбора пользователем параметра на любой вкладке, кроме вкладки **Материал для печати**, отображается сообщение об ограничении, нажатие на него с последующим возвращением на вкладку **Материал для печати** приводит к тому, что в разделе **Смешанные материалы для печати** исчезает название столбца **Описание**. Чтобы название столбца появилось снова, нажмите на любую полосу прокрутки или перейдите в другой раздел вкладки **Материал для печати**. Тогда название столбца **Описание** появится вновь. Эта проблема не возникает в macOS Big Sur 11.x и более поздних версиях.



Informacje o wersji dla klientów

Fiery Driver 7.01.x dla systemów macOS w wersji od v10.15.x do 13.x

Ten dokument zawiera ważne informacje o sterowniku Fiery Driver dotyczące wydania dla systemu macOS. Przed kontynuacją instalacji należy zapoznać się z tymi informacjami.

Obsługiwane wersje systemu macOS

Sterownik Fiery Driver w wersji 7.01.x można zainstalować w następujących wersjach systemu macOS:

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15.x

Podłączanie

Instalowanie Fiery Driver 7.01.x

Pakiet instalatora Fiery Driver jest sprzedawany w formie pliku obrazu dysku i ma nazwę Nazwa produktu.dmg, gdzie „Nazwa produktu” jest nazwą serwera Fiery server. Po pobraniu pliku DMG i zamontowaniu obrazu dysku na komputerze klienckim można uzyskać dostęp do pakietu Oprogramowanie użytkownika (User Software) zawierającego następujące elementy:

- Fiery Printer Driver.pkg — umożliwia bezpośrednią instalację sterownika maszyny drukarskiej.
- Fiery Software Uninstaller — służy do odinstalowywania sterowników Fiery Drivers.

Uwaga: Zaleca się zainstalowanie najnowszej wersji obecnie używanego systemu macOS przed uruchomieniem instalatora Fiery Driver.

- 1 Pobierz plik NazwaProduktu.dmg na komputer kliencki z systemem macOS, a następnie kliknij go dwukrotnie, aby wyodrębnić zawartość.

Uwaga: Przed instalacją nowego sterownika Fiery Driver usuń wszystkie istniejące sterowniki Fiery Drivers na komputerze z systemem macOS przy użyciu najnowszej wersji aplikacji Fiery Software Uninstaller dostarczonej w ramach obrazu NazwaProduktu.dmg. Nieusunięte starsze sterowniki drukarki mogą powodować błędy w wyniku konfliktu z nowym sterownikiem.

- 2 Kliknij dwukrotnie plik obrazu dysku NazwaProduktu.dmg, aby go zamontować.
- 3 Kliknij dwukrotnie plik Fiery Printer Driver.pkg, aby zainstalować sterownik drukarki.

Rozwiązane problemy

Problemy naprawione w wersji Fiery Driver 7.01.x

- W sekcji Komunikacja dwukierunkowa niektóre ciągi znaków nie wyświetlały się w całości.
- Dwubajtowe ciągi znaków wpisywane w polu notatek były zniekształcone po otwarciu zadania wysłanego ze sterownika Fiery Driver w menu Właściwości zadania programu Fiery Command WorkStation, na przykład:
 - Instrukcje,
 - Pasek kontrolny
 - Ustawienia wstępne serwera

Znane ograniczenia

Sterownik Fiery Driver w wersji 7.01.x dla systemu macOS Ventura 13

- 1 Podczas korzystania z ciemnego motywu w systemie macOS Ventura 13 mogą wystąpić pewne problemy z interfejsem użytkownika, takie jak białe znaki pojawiające się w kreatorze instalacji Fiery Driver i brak możliwości wyczyszczenia pola wyboru Komunikacji dwukierunkowej.
- 2 Niektóre macierzyste aplikacje systemu macOS Ventura 13, takie jak TextEdit i Preview, mogą drukować z użyciem ustawienia drukowania **Rozmiar dokumentu**, wyświetlanej w widoku **Pełne właściwości** sterownika Fiery Driver zamiast wybranego ustawienia **Rozmiar papieru** w oknie dialogowym **Drukuj** w aplikacji. Ponowne otwarcie widoku **Pełne właściwości** podczas tej samej sesji drukowania powoduje zaktualizowanie ustawienia drukowania **Rozmiar dokumentu**.
- 3 W przypadku drukowania z aplikacji Microsoft Office w systemie macOS Ventura 13 dowolna wartość określona w opcji **Kopie** w oknie dialogowym **Drukuj** może nie wyświetlać tej samej wartości w opcji drukowania Kopie w widoku **Pełne właściwości** sterownika Fiery Driver.
- 4 W przypadku zainstalowania wielu sterowników Fiery Drivers w systemie macOS Ventura 13 aplikacje TextEdit, Preview oraz Adobe mogą nie zmienić opcji **Ustawienia wstępne** z **ostatniego używanego ustawienia** do **ustawienia domyślnego** w oknie dialogowym **Drukuj** po przełączeniu z jednego zainstalowanego sterownika Fiery Driver do innego sterownika Fiery Driver.
- 5 Następujące problemy z interfejsem użytkownika dotyczą systemu macOS Monterey 12.x ze sterownikiem Fiery Driver w wersji 7.01.x:
 - a Kontury obramowania mogą nie być wyświetlane prawidłowo dla kilku składników interfejsu użytkownika. Składniki interfejsu użytkownika mogą obejmować okno podglądu znaku wodnego, podgląd **pozycji tekstu głównego** i okna podglądu **pozycji okładki** dla typów broszur **1-up Perfect** oraz opcje trybu układu na karcie **Układ**.
 - b Podczas tworzenia lub edytowania znaku wodnego na karcie **Oznaczanie** na pasku tytułu kontrolki **Próbnik kolorów** mogą pojawić się dodatkowe znaki.

- 6 W rzadkich przypadkach, gdy sterownik drukarki nie jest w stanie przyporządkować nazwy Bonjour do odpowiedniego adresu IP lub nazwy DNS, sterownika drukarki można używać tylko wtedy, gdy opcja Komunikacja dwukierunkowa jest wyłączona. Alternatywnie zalecamy utworzenie kolejki LPD lub IPP o adresie IP / nazwie DNS maszyny drukarskiej.
- 7 Funkcje, które korzystają z komunikacji dwukierunkowej, takie jak ustawienia koloru, ustawienia FreeForm, Paper Catalog, informacje o drukarce i serwerze są odświeżane co 10 minut po zainstalowaniu sterownika drukarki.
- 8 W systemie macOS Big Sur 11.x nie jest wyświetlany przycisk maksymalizacji (kolor zielony) w lewym górnym rogu okna **Pełne właściwości**. Dotyczy to również wszystkich okien podrzędnych, takich jak okna dialogowe **Edytuj znak wodny** lub **Nowy**.
- 9 Podczas instalacji sterownika Fiery Driver pojawi się okienko wprowadzania poświadczeń użytkownika. Jest to normalny objaw. Okienko wprowadzania poświadczeń pojawi się ponownie na pierwszym planie, gdy proces instalacji będzie kontynuowany w następnym oknie. W drugim wyświetlonym oknie poświadczeń kliknij przycisk **Anuluj**, aby kontynuować instalację.
- 10 Podczas korzystania z programu Fiery Driver Configurator w systemie macOS Big Sur 11.x możesz napotkać następujące problemy:
 - a Okno z komunikatem wskazujące, że niestandardowy sterownik jest gotowy nie zostanie wyświetlone na końcu przepakowywania sterownika. Mimo to niestandardowy sterownik będzie dostępny w lokalizacji określonej w interfejsie użytkownika programu Fiery Driver Configurator.
 - b Instalacja programu Fiery Driver Configurator może zakończyć się niepowodzeniem, wobec czego program Fiery Driver Configurator nie będzie widoczny w systemie. Można jednak uruchomić program Fiery Driver Configurator z folderu Fiery, korzystając z **Findera**.
- 11 W systemie macOS Catalina 10.15.x po wybraniu opcji na dowolnej innej karcie niż **Nośniki** i wyświetleniu komunikatu o ograniczeniu nazwa kolumny **Opis** zniknie z sekcji **Różne nośniki** po kliknięciu komunikatu, a program powróci do karty **Nośniki**. Aby odświeżyć nazwę kolumny, kliknij dowolny pasek przewijania albo przejdź do innej sekcji na karcie **Nośniki**. Nazwa kolumny **Opis** pojawi się z powrotem. Ten problem nie występuje w systemie macOS Big Sur 11.x i nowszych wersjach.



Müşteri Sürüm Notları

mac OS v10.15.x ile macOS 13.x için Fiery Driver 7.01.x

Bu belge, Mac OS sürümü için Fiery Driver hakkında önemli bilgiler içermektedir. Yükleme işlemine devam etmeden önce bu bilgileri okuduğunuzdan emin olun.

Desteklenen macOS sürümleri

Fiery Driver sürüm 7.01.x, Apple silikon ve Intel tabanlı Mac bilgisayarlarda desteklenir ve aşağıdaki macOS sürümlerine yüklenebilir:

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15.x

Yükleme

Fiery Driver 7.01.x ögesini yükleme

Fiery Driver sürücüsü yükleyici paketi, bir disk görüntü (DMG) dosyası olarak dağıtılır ve ÜrünAdı.dmg olarak adlandırılır; burada "Ürün Adı" Fiery server adıdır. DMG dosyası indirildiğinde ve disk görüntüsü istemci bilgisayara bağlandığında Kullanıcı yazılımı paketinde aşağıdakiler bulunur:

- Fiery Printer Driver.pkg: Doğrudan yazıcı sürücüsünü yükler.
- Fiery Software Uninstaller: Fiery Drivers yazılımını kaldırır.

Not: Fiery Driver yükleyicisini çalıştırmadan önce, kullandığınız macOS yazılımının en son sürümünü yüklemenizi öneririz.

- 1 ÜrünAdı.dmg dosyasını Mac istemci bilgisayarına indirin ve ardından bu dosyanın içeriğini çıkarmak için dosyaya çift tıklayın.

Not: Yeni Fiery Driver yazılımını yüklemeyi önce Mac bilgisayarınızda mevcut tüm Fiery Drivers yazılımlarını Ürün Adı.dmg'nin bir parçası olarak sağlanan en güncel Fiery Software Uninstaller uygulaması ile kaldırın. Eski yazıcı sürücülerinin kaldırılmaması yeni yazıcı sürücüsünde hatalara neden olabilir.

- 2 Bağlamak için ÜrünAdı.dmg adlı Disk görüntüsü dosyasına çift tıklayın.
- 3 Yazıcı sürücüsünü yüklemek için Fiery Printer Driver.pkg dosyasına çift tıklayın.

Düzeltilen sorunlar

Fiery Driver 7.01.x sürümünde giderilen sorunlar

- Çift Yönlü İletişim seçeneği bölümünde bazı dizeler kesik görünüyordu.
- Bir not alanına yazılan çift baytlı dizeler, Fiery Driver ögesinden gönderilen bir iş Fiery Command WorkStation İş özelliklerinde açıldığında bozuktu, örneğin:
 - Talimatlar
 - Denetim Çubuğu
 - Sunucu ön ayarları

Bilinen sınırlamalar

macOS Ventura 13 için Fiery Driver 7.01.x

- 1 macOS Ventura 13'te karanlık tema kullanılırken, Fiery Driver Yükleyici Sihirbazı'nda ortaya çıkan beyaz karakterler ve Çift Yönlü İletişim onay kutusunun temizlenememesi gibi bazı kullanıcı arabirimi sorunları yaşanabilir.
- 2 TextEdit ve Preview gibi bazı yerel macOS Ventura 13 uygulamaları, uygulamanın **Yazdır** iletişim kutusunda seçilen **Kağıt Boyutu** ayarı yerine Fiery Driver ögesinin **Tam Özellikler** görünümünde görüntülenen **Belge boyutu** yazdırma seçeneğiyle yazdırabilir. Aynı yazdırma oturumu sırasında **Tam Özellikler** görünümü yeniden açıldığında, **Belge boyutu** yazdırma seçeneği doğru ayara güncellenir.
- 3 macOS Ventura 13'te bir Microsoft Office uygulamasından yazdırırken, **Yazdır** iletişim kutusundaki **Kopya sayısı** seçeneği için belirtilen herhangi bir değer, Fiery Driver ögesinin **Tam Özellikler** görünümündeki Kopya sayısı yazdırma seçeneğinde aynı değeri göstermeyebilir.
- 4 macOS Ventura 13'te birden fazla Fiery Drivers yüklendiğinde, TextEdit, Preview ve Adobe uygulamaları, yüklü bir Fiery Driver ögesinden başka bir yüklü Fiery Driver ögesine geçerken **Yazdır** iletişim kutusundaki **Son Kullanılan Ayarlar** ayarından **Ön Ayarlar** seçeneğini **Varsayılan Ayarlar** ayarına değiştirmeyebilir.
- 5 Aşağıdaki kullanıcı arabirimi sorunları Fiery Driver 7.01.x bulunan macOS Monterey 12.x'e özgüdür:
 - a Çerçeve anahatları birkaç kullanıcı arabirimi bileşeni için düzgün görüntülenmeyebilir. Kullanıcı arabirimi bileşenleri, Filigran özizleme penceresini, **Gövde konumu** özizlemesini ve **1-yukarı Tutkallı** kitapçık türleri için **Kapak konumu** özizleme pencerelerini ve **Düzen** sekmesinde düzen modu seçeneklerini içerebilir.
 - b **Damgalama** sekmesinde bir filigran oluştururken veya düzenlerken, Renk seçici denetiminin başlık çubuğunda ek karakterler görünebilir.
- 6 Yazıcı sürücüsünün Bonjour adını ve ilgili IP adresi/DNS adını çözümleyemediği nadir durumlarda yazıcı sürücüsü yalnızca Çift yönlü iletişim özelliği seçili olmadığında kullanılabilir. Alternatif olarak, yazıcının IP adresi/DNS adını kullanarak bir LPD veya IPP kuyruğu oluşturmanızı öneririz.
- 7 Renk ayarları, FreeForm ayarları, Paper Catalog, yazıcı ve sunucu bilgileri gibi Çift Yönlü İletişim kullanan özellikler, yazıcı sürücüsü yüklendikten sonra her 10 dakikada bir kez yenilenir.

- 8 macOS Big Sur 11.x'de, **Tam özellikler** penceresinde sol üst köşede bulunan tam ekrana geç düğmesini (yeşil renk) görüntülenmez. Bu, **Filigran Düzenleme** veya **Yeni** iletişim kutuları gibi tüm alt pencereler için de geçerlidir.
- 9 Fiery Driver yüklemesi sırasında kimlik bilgisi penceresi görüntülenir. Bu beklenen bir davranıştır. Yükleme işlemi bir sonraki pencereye devam ettiğinde, kimlik bilgileri penceresi tekrar ön planda görünür. Yüklemeye devam etmek için karşınıza ikinci kimlik bilgileri penceresinde **İptal et**'e tıklayın.
- 10 Fiery Driver Configurator ögesini macOS Big Sur 11.x'de kullanırken aşağıdaki sorunlarla karşılaşabilirsiniz:
 - a İsteğe uyarlanmış sürücünün hazır olduğunu belirten mesaj penceresi sürücünün yeniden paketlenmesinin sonunda görüntülenmeyecektir. Ancak isteğe uyarlanmış sürücü Fiery Driver Configurator arabiriminde belirtilen konumda mevcut olacaktır.
 - b Fiery Driver Configurator yüklemesi başarısız olabilir ve Fiery Driver Configurator görüntülenmez. Ancak Fiery Driver Configurator ögesini **Finder**'daki Fiery klasöründen başlatabilirsiniz.
- 11 macOS Catalina 10.15.x'te **Ortam** sekmesi dışında herhangi bir sekmede bir seçenek belirlediğinizde ve bir kısıtlama mesajı görüntülendiğinde, siz kısıtlamaya tıklayıp **Ortam** sekmesine döndükten sonra **Açıklama** sütun adı **Karma ortam** bölümünden kaybolur. Sütun adını yenilemek için kaydırma çubuğunda herhangi bir yere tıklayın veya **Ortam** sekmesinde farklı bir bölüme gidin. **Açıklama** sütun adı görüntülenir. Bu sorun macOS Big Sur 11.x ve sonraki sürümlerinde oluşmaz.



Poznámky k verzi pro zákazníky

Fiery Driver 7.01.x pro macOS v10.15.x na macOS 13.x

Tento dokument obsahuje důležité informace o vydané verzi nástroje Fiery Driver pro macOS. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte si tyto informace přečíst.

podporované verze systému macOS

Ovladač Fiery Driver verze 7.01.x je podporován na počítačích Mac s procesorem Apple Silicon a Intel a lze ji nainstalovat na následující verze systému macOS:

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15.x

Instalace

Nainstalujte Fiery Driver 7.01.x

Balíček instalačního programu Fiery Driver je distribuován jako soubor bitové kopie disku (DMG) a má název `NazevProduktu.dmg`, kde "Název produktu" odpovídá názvu Fiery server. Po stažení souboru DMG a připojení bitové kopie disku ke klientskému počítači naleznete v balíčku uživatelského softwaru následující položky:

- Fiery Printer Driver.pkg – instaluje přímo ovladač tiskárny.
- Fiery Software Uninstaller – odinstaluje ovladače Fiery Drivers.

Poznámka: Před spuštěním instalačního nástroje Fiery Driver doporučujeme nainstalovat nejnovější verzi systému macOS, který aktuálně používáte.

- 1 Stáhněte soubor `ProductName.dmg` do klientského počítače Mac a poté jej dvojitým kliknutím rozbalte.

Poznámka: Před instalací nového ovladače Fiery Driver odeberte všechny existující ovladače Fiery Drivers z počítače Mac pomocí nejnovější aplikace Fiery Software Uninstaller dodané v rámci souboru `NazevProduktu.dmg`. Pokud starší ovladače tiskárny neodeberete, může dojít k potížím s novým ovladačem tiskárny.

- 2 Dvakrát klikněte na soubor bitové kopie disku `NazevProduktu.dmg`, čímž bitovou kopii připojíte.
- 3 Dvakrát klikněte na soubor `Fiery Printer Driver.pkg`, čímž zahájíte instalaci ovladače tiskárny.

Opravené problémy

Potíže opravené ve verzi Fiery Driver 7.01.x

- V Možnosti Obousměrná komunikace se některé řetězce zobrazovaly oříznuté.
- Dvoubajtové řetězce zadané do pole pro poznámky byly zkomolené, pokud byla úloha odeslaná z nástroje Fiery Driver otevřena v Fiery Command WorkStation Vlastnosti úlohy, například:
 - Pokyny
 - Kontrolní proužek
 - Předvolby serveru

Známá omezení

Fiery Driver 7.01.x pro macOS Ventura 13

- 1 Při použití tmavého motivu v systému macOS Ventura 13 se mohou objevit potíže s uživatelským rozhraním, jako jsou například bílé znaky, které se zobrazí v instalačním průvodci Fiery Driver a nemožnost odškrtnutí zaškrťovacího políčka Obousměrná komunikace.
- 2 Některé nativní aplikace systému macOS Ventura 13, například TextEdit a Preview, mohou tisknout s možností tisku **Velikost dokumentu** zobrazenou v zobrazení **Úplné vlastnosti** ovladače Fiery Driver namísto vybraného nastavení **Velikost papíru** v dialogovém okně **Tisk** dané aplikace. Pokud během stejné relace tisku znovu otevřete zobrazení **Úplné vlastnosti**, možnost tisku **Velikost dokumentu** bude aktualizována na správné nastavení.
- 3 Při tisku z aplikace sady Microsoft Office v systému macOS Ventura 13 nemusí hodnoty zadané pro možnost **Kopie** v dialogovém okně **Tisk** odpovídat hodnotám v možnosti tisku Kopie v zobrazení **Úplné vlastnosti** ovladače Fiery Driver.
- 4 V případě instalace více ovladačů Fiery Drivers v systému macOS Ventura 13, aplikace TextEdit, Preview a Adobe nemusí změnit možnost **Předvolby** z **Poslední použité nastavení** na **Výchozí nastavení** v dialogovém okně **Tisk**, pokud přepnete z jednoho nainstalovaného ovladače Fiery Driver na jiný nainstalovaný ovladač Fiery Driver.
- 5 Následující problémy uživatelského rozhraní jsou specifické pro systém macOS Monterey 12.x s Fiery Driver 7.01.x:
 - a U některých komponent uživatelského rozhraní se nemusí zobrazit správně obrysy okrajů. Součástí uživatelského rozhraní mohou být okna **Náhled vodoznaku**, náhled **Polohy těla** a náhled **Polohy obálky** pro typy brožur **Lepená vazba**, **1 stránka na arch** a možnosti režimu rozložení na kartě **Rozložení**.
 - b Při vytváření nebo úpravě vodoznaku na kartě **Razítkování** se mohou v panelu názvu zobrazit další znaky ovládání **Výběru barvy**.
- 6 Ve vzácném případě, kdy ovladač tiskárny nedokáže přeložit název Bonjour na příslušnou IP adresu / název DNS, lze ovladač tiskárny použít pouze bez vybrané obousměrné komunikace. Případně doporučujeme vytvořit frontu LPD nebo IPP s IP adresou / DNS názvem tiskárny.
- 7 Prvky, které využívají obousměrnou komunikaci, například nastavení barev, nastavení FreeForm, Paper Catalog, informace o tiskárně a serveru, se obnovují každých 10 minut po instalaci ovladače tiskárny.

- 8 V systému macOS Big Sur 11.x se v okně **Úplné vlastnosti** na levé straně v horním rohu nezobrazí tlačítko maximalizovat (zelená barva). To platí také pro všechna podřízená okna, jako je například **Vodotlak** nebo dialogová okna **Nová**.
- 9 Po dokončení instalace Fiery Driver se zobrazí okno s přihlašovacími údaji. Toto chování je očekávané. Okno s přihlašovacími údaji se však v popředí zobrazí znovu, jakmile bude instalace pokračovat v dalším okně. V druhém okně s přihlašovacími údaji klikněte na **Zrušit** a pokračujte v instalaci.
- 10 Při používání nástroje Fiery Driver Configurator v systému Big Sur 11.x můžete zaznamenat následující problémy:
 - a Na konci přebalování ovladače se nezobrazí okno zprávy s oznámením, že je přizpůsobený ovladač připraven. Přizpůsobený ovladač však bude k dispozici v umístění určeném v uživatelském rozhraní nástroje Fiery Driver Configurator.
 - b Instalace nástroje Fiery Driver Configurator může selhat a se Fiery Driver Configurator nezobrazí. Fiery Driver Configurator však můžete spustit ze složky Fiery ve **Finderu**.
- 11 Vyberete-li u systému macOS Catalina 10.15.x možnost na jiné kartě než **Média** a zobrazí se zpráva o omezeních, po kliknutí na toto omezení a návratu na kartu **Média** zmizí název sloupce **Popis** v části **Smíšená média**. Chcete-li aktualizovat název sloupce, klikněte na libovolný posuvník nebo přejděte na jinou část na kartě **Média**. Zobrazí se název sloupce **Popis**. Tento problém se nevyskytuje v systému macOS Big Sur 11.x a novějších verzích.



Kundeproduktbemærkninger

Fiery Driver 7.01.x til macOS v10.15.x til macOS 13.x

Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om frigivelse af Fiery Driver til macOS. Sørg for at læse disse oplysninger, før du fortsætter installationen.

macOS-versioner, der understøttes

Versionen Fiery Driver 7.01.x understøttes på Apple Silicon og Intel-baserede Mac-computere og kan installeres på følgende macOS-versioner:

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15.x

Installation

Installer Fiery Driver 7.01.x

Fiery Driver-installationspakken distribueres som en diskbilledfil (DMG) og hedder ProductName.dmg, hvor "ProductName" er navnet på Fiery server. Når DMG-filen er downloadet, og diskbilledet er installeret på klientcomputeren, indeholder brugerens softwarepakke følgende:

- Fiery Printer Driver.pkg – installeres direkte fra printerdriveren.
- Fiery Software Uninstaller – afinstallerer Fiery Drivers.

Bemærk: Det anbefales, at du installerer den seneste version af det macOS, du bruger i øjeblikket, før du kører Fiery Driver-installationsprogrammet.

- 1 Hent ProductName.dmg til Mac-klientcomputeren, og dobbeltklik herefter på den for at udpakke indholdet.

Bemærk: Før du installerer det nye Fiery Driver, skal du fjerne alle eksisterende Fiery Drivers på din Mac-computer ved hjælp af det nyeste Fiery Software Uninstaller-program, der leveres som en del af ProductName.dmg. Hvis ældre printerdrivere ikke kan fjernes, kan det resultere i fejl med den nye printerdriver.

- 2 Dobbeltklik på diskbilledfilen ProductName.dmg for at starte den.
- 3 Dobbeltklik på Fiery Printer Driver.pkg for at installere printerdriveren.

Løste problemer

Problemer rettet i Fiery Driver 7.01.x

- I sektionen Tovejskommunikation syntes nogle strenge afkortet.
- Dobbeltbytestreng, der blev indtastet i et notefelt, blev forvansket, når et job, der blev sendt fra Fiery Driver, blev åbnet i Fiery Command WorkStation Jobegenskaber, f.eks.:
 - Anvisninger
 - Kontrolstrip
 - Serverforudindstillinger

Kendte begrænsninger

Fiery Driver 7.01.x for macOS Ventura 13

- 1 Når du bruger et mørkt tema på macOS Ventura 13, kan der opstå problemer med brugergrænsefladen, f.eks. guiden Installationsprogram til hvide tegn, der vises i Fiery Driver, og afkrydsningsfeltet Tovejskommunikation, der ikke kan fjernes.
- 2 Nogle oprindelige macOS Ventura 13-programmer, f.eks. TextEdit og Preview, udskrives muligvis med udskriftsindstillingen **Dokumentstørrelse**, der vises i visningen **Alle egenskaber** i stedet for den valgte indstilling **PPapirstørrelse** i Fiery Driver-programmets dialogboks **Udskriv**. Genåbning af visningen **Alle egenskaber** under den samme udskrivningssession opdaterer udskriftsindstillingen **Dokumentstørrelse** til den korrekte indstilling.
- 3 Når du udskriver fra et Microsoft Office-program på macOS Ventura 13, viser en værdi, der er angivet for indstillingen **Kopier** i dialogboksen **Udskriv**, muligvis ikke den samme værdi i indstillingen **Kopier** i visningen **Alle egenskaber** for Fiery Driver.
- 4 Når flere Fiery Drivers er installeret på macOS Ventura 13, kan TextEdit, Preview og Adobe-programmer muligvis ikke ændre indstillingen **Forudindstillinger** fra indstillingen **Sidste anvendte indstillinger** til indstillingen **Standardindstillinger** i dialogboksen **Udskriv**, når du skifter fra en installeret Fiery Driver til en anden installeret Fiery Driver.
- 5 Følgende problemer med brugergrænsefladen er specifikke for macOS Monterey 12.x med Fiery Driver 7.01.x:
 - a Kantkonturerne vises muligvis ikke korrekt for nogle få brugergrænsefladekomponenter. Brugergrænsefladekomponenterne kan omfatte vinduet Eksempel på vandmærke, Eksempel på **kropsposition** og eksempel på **coverposition** for **1-up Perfect**-brochuretyper og layouttilstandsindstillinger under fanen **Layout**.
 - b Når du opretter eller redigerer et vandmærke under fanen **Stempling**, vises der muligvis flere tegn på titellinjen for kontrolelementet Farvevælger.
- 6 I det sjældne tilfælde, at printerdriveren ikke kan fortolke Bonjour-navnets relevante IP-adresse/DNS-navn, kan printerdriveren kun bruges uden tovejskommunikation valgt. Alternativt anbefaler vi at oprette en LPD- eller IPP-kø med printerens IP-adresse/DNS-navn.
- 7 Funktioner, der bruger tovejskommunikation, f.eks. farveindstillinger, FreeForm-indstillinger, Paper Catalog, printer- og serveroplysninger, opdateres hvert 10. minut, efter at printerdriveren er installeret.

- 8 På macOS Big Sur 11.x vises maksimeringsknappen (grøn farve) i vinduet **Alle egenskaber** i venstre side i øverste hjørne ikke. Dette gælder også for alle undervinduer, f.eks. dialogboksene **Rediger vandmærke** eller **Nyt**.
- 9 Når Fiery Driver installeres, vises vinduet Legitimationsoplysninger. Dette er en forventet adfærd. Når installationen fortsætter til det næste vindue, vises vinduet med legitimationsoplysninger igen i forgrunden. I det andet vindue med legitimationsoplysninger, der vises, skal du klikke på **Annuller** for at fortsætte med installationen.
- 10 Når du bruger Fiery Driver Configurator på macOS Big Sur 11.x, kan du opleve følgende problemer:
 - a Det meddelelsesvindue, der angiver, at den tilpassede driver er klar, vises ikke i slutningen af driverens ompakning. Den tilpassede driver vil dog være tilgængelig på den placering, der er angivet i Fiery Driver Configurator-brugergrænsefladen.
 - b Installationen af Fiery Driver Configurator kan mislykkes, og Fiery Driver Configurator vises ikke. Du kan dog starte Fiery Driver Configurator fra Fiery-mappen i **Finder**.
- 11 Når du på macOS Catalina 10.15.x vælger en indstilling på en anden fane end fanen **Medier**, og der vises en meddelelse om begrænsning, forsvinder **beskrivelsen** af kolonnenavnet fra afsnittet **Blandede medier**, efter at du har klikket på begrænsningen og er vendt tilbage til fanen **Medier**. Hvis du vil opdatere kolonnenavnet, skal du klikke på et rullepanel eller navigere til en anden sektion under fanen **Medier**. Kolonnenavnet **Beskrivelse** vises. Dette problem opstår ikke på macOS Big Sur 11.x og senere versioner.



Asiakkaan julkaisutiedot

Fiery Driver 7.01.x macOS v10.15.x:lle – macOS 13.x:lle

Tämä dokumentti sisältää tärkeitä tietoja Fiery Driver -tuotteen macOS-versiosta. Lue nämä tiedot ennen kuin jatkat asennusta.

Tuetut macOS -versiot

Fiery Driver -ohjaimen versiota 7.01.x tuetaan Apple Silicon- ja Intel-pohjaisissa Mac-tietokoneissa, ja se voidaan asentaa seuraaviin macOS-versioihin:

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15. x

Asennus

Asenna Fiery Driver 7.01.x

Fiery Driver -ohjaimen asennuspaketin saa levykuvatiedostona (DMG). Tiedoston nimi on ProductName.dmg, jossa "ProductName" on tuotteen Fiery server nimi. Kun DMG-tiedosto on ladattu ja levykuva on otettu käyttöön asiakaskoneessa, Käyttäjän ohjelmisto -paketin sisältö on seuraava:

- Fiery Printer Driver.pkg – asentaa tulostinohjaimen suoraan.
- Fiery Software Uninstaller – poistaa Fiery Drivers -ohjaimen asennuksen.

Huomaa: On suositeltavaa asentaa käyttämäsi macOS-käyttöjärjestelmän uusin versio ennen Fiery Driver -asentajan suorittamista.

- 1 Lataa ProductName.dmg Mac-tietokoneella ja pura se kaksoisosoittamalla sitä.

Huomaa: Ennen kuin uusi Fiery Driver asennetaan, poista kaikki nykyiset Fiery Drivers -asennukset Mac-tietokoneestasi käyttämällä uusinta Fiery Software Uninstaller -sovellusta ProductName.dmg-levykuvatiedostosta. Jos vanhoja tulostinohjaimia ei poisteta, uuden ohjaimen käytössä voi ilmetä virheitä.

- 2 Ota levykuva eli ProductName.dmg-tiedosto käyttöön kaksoisosoittamalla sitä.
- 3 Asenna tulostinohjain kaksoisnapauttamalla kohdetta Fiery Printer Driver.pkg.

Korjatut ongelmat

Ongelmat korjattu kohteessa Fiery Driver 7.01.x

- Kaksisuuntainen tiedonsiirto -asetusosassa jotkin merkkijonot näyttivät katkaistuilta.
- Muistiinpanokenttään kirjoitetut kaksitavuiset merkkijonot menivät sekaisin, kun kohteesta Fiery Driver lähetetty työ avattiin Fiery Command WorkStation Työn ominaisuudet -osiossa, kuten:
 - Ohjeet
 - Värikontrollipalkki
 - Palvelimen esiasetukset

Tunnetut rajoitukset

Fiery Driver 7.01.x macOS Ventura 13:lle

- 1 Kun macOS Ventura 13:ssa käytetään tummaa teemaa, saattaa ilmetä käyttöliittymäongelmia, kuten valkoisia merkkejä ohjatussa Fiery Driver -asennustoiminnossa ja Two-Way Communication (Kaksisuuntainen tiedonsiirto) -valintaruutu, jonka valintaa ei voi poistaa.
- 2 Jotkin macOS Ventura 13 -käyttöjärjestelmän omat ohjelmat, kuten TextEdit ja Preview, saattavat tulostaa niin, että **Document Size** (Dokumentin koko) -tulostusasetus näkyy Fiery Driver -ohjaimen **Full Properties** (Täydet ominaisuudet) -näkyssä ohjelman **Print** (Tulosta) -valintaikkunassa valitun **Paper Size** (Paperikoko) -asetuksen sijaan. **Full Properties** (Täydet ominaisuudet) -näkyvän avaaminen uudelleen saman tulostusistunnon aikana päivittää **Document Size** (Asiakirjan koko) -tulostusasetuksen oikeaan asetukseen.
- 3 Kun tulostat Microsoft Office -sovelluksesta macOS Ventura 13:ssa, **Tulosta** -valintaikkunan **Kopiot**-toiminnolle määritetyt arvot eivät välttämättä näytä samaa arvoa Fiery Driver -ohjaimen **Full Properties** (Täydet ominaisuudet) **Copies** (Kopiot) -tulostusvaihtoehdossa.
- 4 Kun macOS Ventura 13:een on asennettu useita Fiery Drivers -ohjelmia, TextEdit-, Preview- ja Adobe-sovellukset eivät välttämättä muuta **Presets** (Esiasetukset) -asetusta **Last Settings Used** (Viimeiset käytetyt asetukset) -asetuksesta **Print** (Tulosta) -valintaikkunan **Default Settings** (Oletusasetukset) -asetukseen, kun siirrytään yhdestä asennetusta Fiery Driver -ohjaimesta toiseen Fiery Driver -ohjaimeen.
- 5 Seuraavat käyttöliittymäongelmat koskevat macOS Monterey versiota 12.x, jossa on Fiery Driver 7.01.x:
 - a Reunaviivat eivät ehkä näy oikein joissakin käyttöliittymän komponenteissa. Käyttöliittymän osat voivat sisältää **Watermark** (Vesileima)-, **Body position** (Tekstisivun sijainti)- ja **Cover position** (Kannen sijainti) -esikatseluikkunan **1-up Perfect** (1 otos täydellinen) -vihkotyypeille sekä asettelutilan asetukset **Layout** (Asettelu) -välilehdessä.
 - b Kun luot vesileiman tai muokkaat sitä **Stamping** (Leimaus) -välilehdessä, Color Picker (Värivalitsin) -ohjausobjektin otsikkorivillä voi näkyä ylimääräisiä merkkejä.
- 6 Joskus harvoin tulostinohjain ei voi muuntaa Bonjour-nimeä oikeaksi IP-osoitteeksi/DNS-nimeksi. Tällöin tulostinohjainta voi käyttää vain ilman Kaksisuuntainen yhteys -asetusta. Vaihtoehtoisesti suosittelemme luomaan LPD- tai IPP-jonon, jossa on tulostimen IP-osoite/DNS-nimi.
- 7 Kaksisuuntaista yhteyttä käyttävät ominaisuudet, kuten väriasetukset, FreeForm-asetukset, Paper Catalog sekä tulostimen ja palvelimen tiedot, päivitetään 10 minuutin välein tulostinohjaimen asennuksen jälkeen.

- 8 MacOS Big Sur 11 -versiossa vihreää suurennuspainiketta ei näytetä **Full Properties** (Täydet ominaisuudet) -ikkunan vasemmassa yläkulmassa. Tämä koskee myös kaikkia alatasen ikkunoita, kuten **Watermark Edit** (Muokkaa vesileimaa) tai **New** (Uusi).
- 9 Fiery Driver -tuotetta asennettaessa tunnistetietoikkuna tulee näkyviin. Tämä kuuluu asiaan. Tunnistetietoikkuna tulee uudelleen näkyviin etualalle, kun asennus jatkuu seuraavaan ikkunaan. Voit jatkaa asennusta valitsemalla toisessa näkyviin tulevassa tunnistetietoikkunassa **Cancel** (Peruuta).
- 10 Kun Fiery Driver Configurator -ohjainta käytetään macOS Big Sur 11:ssä, seuraavia ongelmia voi ilmetä:
 - a Ohjaimen uudelleenpakkauksen lopussa ei tule näkyviin viesti-ikkunaa, joka ilmaisee mukautetun ohjaimen olevan valmis. Mukautettu ohjain on kuitenkin käytettävissä käyttöliittymässä määritetyssä Fiery Driver Configurator -sijainnissa.
 - b Fiery Driver Configurator -asennus saattaa epäonnistua, eikä Fiery Driver Configurator tule näkyviin. Voit kuitenkin käynnistää Fiery Driver Configurator -tuotteen **Finderin** Fiery-kansiosta.
- 11 Kun käytössä on macOS Catalina 10.15.x ja valitset jossakin muussa kuin **Media**-välilehdessä olevan vaihtoehdon ja näyttöön tulee rajoitussanoma, **Description** (Kuvaus) -sarakkeen nimi katoaa **Mixed Media** (Sekamedia) -osasta napsautettuasi rajoitusta ja palattuasi **Media**-välilehteen. Voit päivittää sarakkeen nimen napsauttamalla mitä tahansa vierityspalkkia tai siirtymällä **Media**-välilehden toiseen osaan. Näkyviin tulee **Description (Kuvaus)**-sarakkeen nimi. Tämä ongelma ei ilmene macOS Big Sur 11:ssä ja uudemmissa versioissa.



Produktmerknader for kunde

Fiery Driver 7.01.x for macOS v10.15.x til macOS v13.x

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om Fiery Driver utgivelse for macOS. Pass på at du leser denne informasjonen før du fortsetter installasjonen.

Støttede macOS -versjoner

Fiery Driver versjon 7.01.x støttes på Apple silicon- og Intel-baserte Mac-datamaskiner og kan installeres på følgende macOS-versjoner:

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15.x

Installering

Installer Fiery Driver 7.01.x

Installasjonspakken for Fiery Driver distribueres som en DMG-fil (disk image), og heter Produktnavn.dmg, der "Produktnavn" er navnet på Fiery server. Når DMG-filen er lastet ned og diskfilen er montert på klientdatamaskinen, inneholder brukerprogramvarepakken følgende:

- Fiery Printer Driver.pkg – installerer skriverdriveren direkte.
- Fiery Software Uninstaller – avinstallerer Fiery Drivers.

Merk: Det anbefales at du installerer den nyeste versjonen av macOS du bruker for øyeblikket, før du kjører Fiery Driver-installasjonsprogrammet.

- 1 Last ned Produktnavn.dmg på Mac-klientdatamaskinen, og dobbeltklikk deretter på den for å pakke ut innholdet.

Merk: Før du installerer den nye Fiery Driver, må du fjerne alle eksisterende Fiery Drivers på Mac-datamaskinen ved hjelp av det nyeste Fiery Software Uninstaller-programmet levert som en del av Produktnavn.dmg. Hvis du ikke fjerner eldre skriverdrivere, kan det føre til feil med den nye skriverdriveren.

- 2 Dobbeltklikk på diskfilen, Produktnavn.dmg, for å montere den.
- 3 Dobbeltklikk på Fiery Printer Driver.pkg for å installere skriverdriveren.

Løste problemer

Problemer løst i Fiery Driver 7.01.x

- I alternativdelen Toveiskommunikasjon ble noen strenger avkortet.
- Dobbeltbyte-strenger som ble skrevet inn i et notatfelt, ble ødelagt når en jobb som ble sendt fra Fiery Driver ble åpnet i Fiery Command WorkStation-jobbegenskapene, for eksempel:
 - Instruksjoner
 - Kontrolllinje
 - Forhåndsinnstillinger for server

Kjente begrensninger

Fiery Driver 7.01.x for macOS Ventura 13

- 1 Når du bruker et mørkt tema på macOS Ventura 13, kan det oppstå noen problemer med brukergrensesnittet, for eksempel kan det dukke opp hvite tegn i installasjonsveiviseren for Fiery Driver og avmerkingsboksen for toveiskommunikasjon, som ikke kan fjernes.
- 2 Noen opprinnelige macOS Ventura 13-programmer, for eksempel TextEdit og Preview, kan skrive ut med utskriftsalternativet **Dokumentstørrelse** som vises i visningen **Alle egenskaper** i Fiery Driver i stedet for den valgte innstillingen for **Papirstørrelse** i dialogboksen **Skriv ut** i programmet. Hvis du åpner visningen **Alle egenskaper** på nytt i samme utskriftsøkt, oppdateres utskriftsalternativet **Dokumentstørrelse** til riktig innstilling.
- 3 Når du skriver ut fra et Microsoft Office-program på macOS Ventura 13, kan det hende at en verdi som er angitt for alternativet **Kopier** i dialogboksen **Skriv ut**, ikke viser den samme verdien i utskriftsalternativet **Kopier** i visningen **Alle egenskaper** i Fiery Driver.
- 4 Når flere Fiery Drivers er installert på macOS Ventura 13, kan det hende at TextEdit, Preview og Adobe-programmer ikke endrer alternativet **Forhåndsinnstillinger** fra innstillingen **Siste brukte innstillinger** til **Standardinnstillinger** i dialogboksen **Skriv ut** når du bytter fra en installert Fiery Driver til en annen installert Fiery Driver.
- 5 Følgende problemer med brukergrensesnittet er spesifikke for macOS Monterey 12.x med Fiery Driver 7.01.x:
 - a Kantlinjedisposisjonene vises kanskje ikke riktig for noen få grensesnittkomponenter. Grensesnittkomponentene kan inneholde forhåndsvisningsvinduet for vannmerke, forhåndsvisning av **Kroppsposisjon** og forhåndsvisningsvinduer for **Omslagsposisjon** for **1-up Perfect**-heftetyper og alternativer for oppsettmodus i **Oppsett**-fanen.
 - b Når du oppretter eller redigerer et vannmerke i kategorien **Stemple**, kan det hende at flere tegn vises på tittellinjen for fargevelgerkontrollen.
- 6 I sjeldne tilfeller der skriverdriveren ikke er i stand til å knytte Bonjour-navnet til den relevante IP-adressen/ DNS-navnet, kan skriverdriveren bare brukes uten at toveiskommunikasjon er valgt. Alternativt anbefaler vi at du oppretter en LPD- eller IPP-kø med skriverens IP-adresse / DNS-navn.
- 7 Funksjoner som bruker toveiskommunikasjon, for eksempel fargeinnstillinger, FreeForm-innstillinger, Paper Catalog, skriver- og serverinformasjon, oppdateres hvert 10. minutt etter at skriverdriveren er installert.

- 8 På macOS Big Sur 11.x vil ikke maksimeringsknappen (grønn farge) vises i **Alle egenskaper**-vinduet på venstre side i øverste hjørne. Dette gjelder også for alle underordnede vinduer, for eksempel dialogboksene **Vannmerkeredigering** eller **Ny**.
- 9 Når Fiery Driver installeres, vises legitimasjonsvinduet. Dette er en forventet virkemåte. Legitimasjonsvinduet vises på nytt i forgrunnen når installasjonen fortsetter til neste vindu. Klikk på **Avbryt** i det andre legitimasjonsvinduet som vises, og fortsett med installasjonen.
- 10 Når du bruker Fiery Driver Configurator på macOS Big Sur 11.x, kan du oppleve følgende problemer:
 - a Meldingsvinduet som angir at den tilpassede driveren er klar, vises ikke på slutten av driver-ompakking. Den tilpassede driveren vil imidlertid være tilgjengelig på plasseringen som er angitt i Fiery Driver Configurator brukergrensesnittet.
 - b Fiery Driver Configurator installasjonen kan mislykkes og Fiery Driver Configurator vises ikke. Du kan imidlertid starte Fiery Driver Configurator fra Fiery-mappen i **Finder**.
- 11 Når du velger et alternativ i en annen fane enn **Medier**-fanen og en betingelsesmelding vises på macOS Catalina 10.15.x, forsvinner **Beskrivelse**-kolonnenavnet fra **Blandet medium**-delen etter at du klikker begrensningen og går tilbake til **Medier**-fanen. Hvis du vil oppdatere kolonnenavnet, klikker du på et rullefelt eller navigerer til en annen del i **Medier**-fanen. Navnet på **Beskrivelse**-kolonnen vises. Dette problemet oppstår ikke på macOS Big Sur 11.x og nyere versjoner.



Kundinformation

Fiery Driver 7.01.x för macOS v10.15.x till macOS 13.x

Det här dokumentet innehåller viktig information om Fiery Driver för macOS version. Läs informationen innan du fortsätter med installationen.

mac OS-versioner som stöds

Versionen Fiery Driver 7.01.x stöds på Apple-kisel- och Intel-baserade Mac-datorer och kan installeras på följande macOS-versioner:

- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x
- macOS Big Sur 11.x
- macOS Catalina 10.15.x

Installation

Installera Fiery Driver 7.01.x

Installationspaketet för Fiery Driver distribueras som en DMG-fil och heter Produktnamn.dmg, och "Produktnamn" är namnet på Fiery server. När DMG-filen har hämtats och placerats på klientdatorn innehåller paketet med användarprogramvara följande:

- Fiery Printer Driver.pkg – installerar skrivardrivrutinen direkt.
- Fiery Software Uninstaller – avinstallerar Fiery Drivers.

Obs: Det rekommenderas att du installerar den senaste versionen av det macOS du för närvarande använder innan du kör Fiery Driver installatören.

- 1 Ladda ned Produktnamn.dmg till Mac-klientdatorn och dubbelklicka sedan på den för att extrahera innehållet.

Obs: Innan du installerar den nya Fiery Driver, ta bort alla befintliga Fiery Drivers från din Mac-dator med hjälp av den senaste versionen av Fiery Software Uninstaller som medföljer Produktnamn.dmg. Om äldre skrivardrivrutiner inte tas bort kan det orsaka fel i den nya skrivardrivrutinen.

- 2 Dubbelklicka på DMG-filen Produktnamn.dmg för att öppna den.
- 3 Dubbelklicka på Fiery Printer Driver.pkg för att installera skrivardrivrutinen.

Åtgärdade problem

Problem som åtgärdats i Fiery Driver 7.01.x

- I avsnittet Alternativ för tvåvägskommunikation verkade vissa strängar trunkerade.
- Strängar med dubbla byte som skrivits in i ett anteckningsfält förvrängdes när ett jobb som skickades från Fiery Driver öppnades i Fiery Command WorkStation Jobbegenskaper, till exempel:
 - Instructions (Anvisningar)
 - Control Bar (Kontrollfält)
 - Serverförinställningar

Kända begränsningar

Fiery Driver 7.01.x för macOS Ventura 13

- 1 När du använder ett mörkt tema på macOS Ventura 13 kan vissa användargränssnittsproblem, till exempel vita tecken Fiery Driver i installationsguiden och att kryssrutan Tvåvägskommunikation inte kan avmarkeras, uppstå.
- 2 Vissa inbyggda macOS Ventura 13-program, till exempel TextEdit och Preview, kan skriva ut med utskriftsalternativet **Dokumentstorlek** som visas i vyn **Fullständiga egenskaper** i Fiery Driver stället för den valda inställningen **Pappersstorlek** i dialogrutan **Skriv ut** i programmet. Om du öppnar vyn **Fullständiga egenskaper** igen under samma utskriftssession uppdateras utskriftsalternativet **Dokumentstorlek** till rätt inställning.
- 3 När du skriver ut från ett Microsoft Office-program på macOS Ventura 13 kanske ett värde som anges för alternativet **Kopior** i dialogrutan **Skriv ut** inte visas som samma värde i alternativet Kopierar utskrift i vyn **Fullständiga egenskaper** i Fiery Driver.
- 4 När flera Fiery Drivers är installerade på macOS Ventura 13 kanske TextEdit-, Preview- och Adobe-program inte ändrar alternativet **Förinställningar** från inställningen **Senaste inställningar som används** till inställningen **Standardinställningar** i dialogrutan **Skriv ut** när du byter från en installerad Fiery Driver till en annan installerad Fiery Driver.
- 5 Följande UI-problem är specifika för macOS Monterey 12.x med Fiery Driver 7.01.x:
 - a Kantlinjekonturerna kanske inte visas korrekt för några gränssnittskomponenter. Gränssnittskomponenterna kan innehålla förhandsgranskningsfönstret för vattenstämpel, förhandsgranskning av **kroppsposition** och förhandsgranskning av **omslagspositions-fönster** för **1-up Perfect**-häftetypen och layoutlägesalternativ på fliken **Layout**.
 - b När du skapar eller redigerar en vattenstämpel på fliken **Stämpling** kan ytterligare tecken visas i namnlistan för kontrollen Färgväljare.
- 6 I sällsynta fall när skrivardrivrutinen inte kan matcha Bonjour-namnet med den tilldelade IP-adressen/det tilldelade DNS-namnet, kan skrivardrivrutinen endast användas utan att dubbelriktad kommunikation är valt. Alternativt rekommenderar vi att du skapar en LPD- eller IPP-kö med skrivarens IP-adress/DNS-namn.
- 7 Funktioner som använder tvåvägskommunikation såsom färginställningar, FreeForm-inställningar, Paper Catalog, skrivar- och serverinformation, uppdateras var 10:e minut efter att skrivardrivrutinen installerats.

- 8 På macOS Big Sur 11.x visas inte knappen maximera (grön) i fönstret **Alla egenskaper** i det övre hörnet på vänster sida. Det gäller även för alla underordnade fönster, till exempel dialogrutorna **Redigera vattenstämpel** eller **Ny**.
- 9 När Fiery Driver installeras visas fönstret med autentiseringsuppgifter. Det här förfarandet är standard. Fönstret med autentiseringsuppgifter visas åter i förgrunden när installationen fortsätter till nästa fönster. Du kan klicka på **Avbryt** i det andra fönstret för autentiseringsuppgifter som visas och fortsätta med installationen.
- 10 När du använder Fiery Driver Configurator på macOS Big Sur 11.x kan du uppleva följande problem:
 - a Det meddelandefönster som anger att den anpassade drivrutinen är klar visas inte i slutet av drivrutinens ompaketering. Den anpassade drivrutinen är dock tillgänglig på den plats som anges i Fiery Driver Configurator användargränssnittet.
 - b Installationen Fiery Driver Configurator kan misslyckas och Fiery Driver Configurator visas inte. Du kan dock starta Fiery Driver Configurator från mappen Fiery i **Finder**.
- 11 Följande gäller på macOS Catalina 10.15.x: När du väljer ett alternativ på någon annan flik än fliken **Media** och ett begränsningsmeddelande visas försvinner kolumnnamnet **Beskrivning** från avsnittet **Blandade media** när du har klickat på begränsningen och går tillbaka till fliken **Media**. För att uppdatera kolumnnamnet klickar du på valfri rullningslista eller navigerar till ett annat avsnitt i fliken **Media**. Kolumnnamnet **Beskrivning** visas. Det här problemet uppstår inte på macOS Big Sur 11.x och senare versioner.

